

PLAN DE MEJORA EN AGUA Y SANEAMIENTO

CASERÍO CHURUNELES II, ALDEJA PUJUIL II,
SOLOLÁ

Descripción breve

El presente plan de mejoras contiene la información del diagnóstico realizado al sistema de agua y saneamiento actual en el Caserío Churuneles II, Aldea Pujuil II del Municipio de Sololá, donde se dan a conocer las propuestas técnicas de mejora de los elementos, así como las acciones y gestiones a realizar.

PROYECTO RUK'U X'YA'

CRÉDITOS

Edición



Texto y contenido:

Responsables Técnicos del Programa RUK'U'X YA', HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Diseño y diagramación:

Ana Isabel Mendoza
Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas.
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Asesoría y Revisión Equipo Programa RUK'U'X YA'

Rene Estuardo Barreno
Coordinador General, Programa RUK'U'X YA'.
Acción contra el Hambre.

Silvia María Castillo Arana
Coordinadora Técnica, Programa RUK'U'X YA'.
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Giezy Joezer Sánchez Orozco
Responsable Técnico en Gestión del Agua, Programa RUK'U'X YA'.
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Fotografías:

Roberto Enrique Orozco Orozco y HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Municipalidad de Sololá:

Carlos Humberto Guarquez Ajiquichí
Alcalde Municipal.

Rigoberto Saloj Yaxón
Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.

“Esta publicación cuenta con la colaboración del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Programa RUK'U'X YA' y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID”.



Contenido

Índice de tablas.....	4
Índice de ilustraciones.....	5
FICHA TÉCNICA	6
Resumen ejecutivo	7
Resumen del estado actual del sistema de agua y saneamiento, las mejoras que se deben implementar	8
Estado del sistema de agua	8
Estado de saneamiento	8
Localización de la zona de estudio.....	9
Datos generales de la comunidad/casco urbano.....	10
Objetivos del plan	11
Objetivo General.....	11
Objetivos Específicos.....	11
Información del sistema de agua y saneamiento	13
Descripción del sistema de agua potable de la comunidad.....	15
Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento.....	17
Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado	19
Determinación de los peligros y eventos peligrosos y evaluación de los riesgos	20
Determinación de peligros típicos que pueden afectar a la fuente	20
Determinación de peligros típicos que pueden afectar al tratamiento/desinfección	21
Análisis del saneamiento en la comunidad.....	22
Análisis de la disposición de aguas grises.....	23
Caracterización de aguas grises.....	23
Tipo de tratamiento existente	24
Análisis de la disposición de residuos sólidos.....	24
Caracterización de desechos sólidos.....	24
Estado de enfermedades de origen hídrico	24
Análisis de la oferta	24
Análisis de la demanda.....	25
Análisis de la capacidad de almacenamiento	25
Principales mejoras identificadas del sistema de agua.....	27



Mejoras en el sistema de agua a corto plazo.....	27
Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo.....	27
Mejoras en el sistema de agua a largo plazo	28
Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad	28
Principales mejoras identificadas de saneamiento.....	28
Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo.....	28
Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano y largo plazo	29
Principales mejoras identificadas de residuos sólidos	29
Estructura organizativa del Comité de Agua Potable de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II ...	30
Procedimiento para realizar reparaciones al sistema de agua potable por parte del Comité de Agua Potable de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II	31
.....	31
Hoja de ruta para la gestión de mejoras	32
Análisis de sostenibilidad	34
Técnica	34
Ambiental.....	36
Manual de operación y mantenimiento	37
Operación:	37
OPERACIÓN	37
MANTENIMIENTO	41
Mantenimiento:.....	41
Cronograma de operación y mantenimiento	46
Medición de cloro residual.....	47
Medición de potencial de Hidrogeno	48
Control de la calidad de agua	50
Anexo 1:	53
Análisis de sostenibilidad técnica:.....	53
Análisis de sostenibilidad ambiental:	54
Anexo 2: Presupuesto de mejoras	57
Presupuesto Integrado	57
Presupuesto desglosado a corto plazo	58
Presupuesto desglosado a mediano plazo	61
Presupuesto desglosado a largo plazo	62



Especificaciones técnicas	65
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	65
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	65
Bibliografía	74
PLANOS Y MAPA	75

Índice de tablas

Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado	6
Tabla 2: Estado del sistema de agua	8
Tabla 3: Estado de saneamiento	9
Tabla 4: Localización del estudio	10
Tabla 5: Datos generales	11
Tabla 6: Servicios básicos	11
Tabla 7: Información del sistema de agua	13
Tabla 8: Información del sistema de saneamiento	14
Tabla 9: Información del sistema de aguas grises	14
Tabla 10: Peligros típicos que pueden afectar a la fuente	20
Tabla 11: Peligros típicos que pueden afectar al tratamiento/desinfección	21
Tabla 12: Peligros típicos que pueden afectar a la red de distribución	22
Tabla 13: Peligros típicos que pueden afectar a los puntos de consumo	22
Tabla 14: Riesgos de los sistemas de saneamiento presentes	22
Tabla 15: Análisis de la demanda	25
Tabla 16: Análisis de la capacidad de almacenamiento	25
Tabla 17: Análisis de la dinámica poblacional y disponibilidad de agua	26
Tabla 18: Mejoras en el sistema de agua a corto plazo	27
Tabla 19: Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo	27
Tabla 20: Mejoras en el sistema de agua a largo plazo	28
Tabla 21: Mejoras del sistema que pueden ser implementadas por la comunidad	28
Tabla 22: Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo	28
Tabla 23: Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano y largo plazo	29
Tabla 24: Índice de sostenibilidad técnica en agua	34
Tabla 25: Índice de sostenibilidad técnica en saneamiento básico	35
Tabla 26: Índice de sostenibilidad técnica ambiental	36
Tabla 27: Manual de operación	41
Tabla 28: Manual de mantenimiento	45
Tabla 29: Cronograma de operación y mantenimiento	47
Tabla 30: Resultado del potencial de hidrogeno en 20 viviendas de la comunidad	48
Tabla 31: Análisis de sostenibilidad técnica	54
Tabla 32: Análisis de sostenibilidad ambiental	57
Tabla 33: Presupuesto integrado a corto plazo	57



Tabla 34. Presupuesto integrado a mediano plazo	57
Tabla 35. Presupuesto integrado a largo plazo	57
Tabla 36. Presupuesto de mejoras en captación a corto plazo	58
Tabla 37. Presupuesto de mejoras en paso aéreo a corto plazo	58
Tabla 38. Presupuesto plan de operación y mantenimiento a corto plazo.....	58
Tabla 39. Implementación control de calidad del agua a corto plazo	59
Tabla 40. Presupuesto comunidades FIDAL a corto plazo.....	59
Tabla 41. Presupuesto vivienda saludable a corto plazo	59
Tabla 42. Mejora de estructura de letrinas en mal estado a corto plazo	60
Tabla 43. Taller de sensibilización sobre desechos sólidos a corto plazo	60
Tabla 44. Presupuesto de sistema de cloración a mediano plazo.....	61
Tabla 45. Presupuesto sistema de desinfección a mediano plazo	61
Tabla 46. Presupuesto capacitación sobre métodos de tratamiento de agua a mediano plazo....	61
Tabla 47. Presupuesto construcción paso aéreo a largo plazo	62
Tabla 48. Presupuesto escaleras de metal a largo plazo.....	63
Tabla 49. Presupuesto letrinas de hoyo seco a largo plazo	63
Tabla 50. Presupuesto pozos de absorción a largo plazo.....	64

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Mapa de ubicación de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II.....	9
Ilustración 2. Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento.....	17
Ilustración 3. Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado	19
Ilustración 4. Fuente de agua Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II.....	20
Ilustración 5: Fuente de agua Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II.....	21
Ilustración 6: Vista del tanque de almacenamiento donde no existe sistema de desinfección	21
Ilustración 7. Letrinas de hoyo seco en Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II	23
Ilustración 8. Disposición de aguas grises en Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II.....	23
Ilustración 9. Capacidad del tanque de almacenamiento	26
Ilustración 10. Hoja de ruta para la gestión de mejoras a corto plazo.....	32
Tabla 24. Manual de mantenimientoIlustración 11.	45
Ilustración 12. Medición de cloro residual en viviendas de la comunidad.....	48
Ilustración 13. Medición del potencial de hidrogeno en viviendas de la comunida	49
Ilustración 14. Diagrama control de la calidad del agua.....	50

FICHA TÉCNICA



Objetivo:	Establecer la priorización de la inversión para asegurar la cobertura del servicio de agua apta para consumo humano y saneamiento.	
Alcance Geográfico:	Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II.	
Institución implementadora:	Municipalidad de Sololá, Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y Comité de agua de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II.	
Componentes:	Técnico y Ambiental.	
Beneficiarios:	Aumentar la calidad, cantidad y cobertura de agua en Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II para 550 habitantes.	
Opciones de Financiamiento:	Fondos Propios, Presupuesto municipal, fondos de Consejo de Desarrollo, INFOM, cooperación internacional (BID, AECID, etc.)	
Periodo de ejecución:	5 años.	
Acciones estratégicas:	Obtener la aprobación del plan de mejora a través del consejo comunitario de desarrollo COCODE y comité de agua potable CAS para darle validez, legitimidad y carácter de oficial.	
	Realizar charlas y talleres dando a conocer los costos de operación y mantenimiento del servicio a líderes y encargados de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades, implementar acciones para mejorar la sostenibilidad.	
	Actualizar reglamentos y manuales de funcionamiento de estructuras prestadoras del servicio.	
	Realizar una actualización de usuarios para identificar conexiones ilícitas.	
Inversiones priorizadas	Limpieza y chapeo dentro y fuera del recorrido de los elementos del sistema de agua.	Q400.00
	Implementar plan de control de calidad de agua.	Q2,265.00
	Construcción de estructura de anclaje y soporte para el paso aéreo de conducción.	Q12,059.00
	Construcción de pozos sumidero para 70 viviendas en la comunidad.	Q150,346.35
	Implementar plan de operación y mantenimiento del sistema de agua.	Q3,500.00
	Colocación de sistema de cloración en tanque de almacenamiento.	Q1,768.80
	Mejorar estructura de letrinas en mal estado promoviendo el fin de la defecación al aire libre.	Q76,642.13
	Implementación de sistemas de lavado de manos.	Q21,000.00

Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado

Resumen ejecutivo



Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II del Municipio de Sololá cuenta con una cobertura de 100 % de agua y una cobertura de 100 % de saneamiento, para realizar este plan de mejora se tomó como referencia la información proporcionada por el comité de agua, también mediante la visita a 20 viviendas de un total de 70.

No se cuenta con un plan de mejora dentro de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II, tampoco en la municipalidad de Sololá que proporcione información del acceso, calidad y asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, de igual manera que oriente las intervenciones que puedan realizarse a corto, mediano y largo plazo, el presente plan da a conocer la descripción y estado actual del sistema de abastecimiento de agua así como el estado de saneamiento básico con enfoque de eliminación de excretas, determinación de peligros y evaluación de riesgos en cuanto a la calidad de agua, determinación de mejoras para mejorar la prestación de estos servicios, también se presenta la sostenibilidad técnica de agua y saneamiento así como ambiental.

La comunidad actualmente no cuenta con un servicio colectivo para la disposición de excretas, todas las viviendas de la comunidad cuentan con letrinas de hoyo seco , no existen letrinas lavables, la mayor parte dispone de las aguas grises a flor de tierra y por medio de tuberías al aire libre, en el tema de residuos sólidos no cuentan con sistema de recolección y disposición final, por lo cual las familias deben utilizar sistemas individuales y prácticas que dañan al medio ambiente, no se tienen identificados lugares como basureros clandestinos.

El sistema de abastecimiento de agua evaluado tiene 35 años de haberse construido, durante este periodo se han implementado algunas mejoras, principalmente la construcción de un tanque de almacenamiento, los principales problemas identificados en el sistema son baja operación, bajo mantenimiento, infraestructura vulnerable, para proveer de un servicio adecuado y de calidad, las mejoras a implementar pueden ser resueltas por la comunidad, principalmente en énfasis de calidad de agua, actualmente todas las viviendas tienen conexión domiciliar al sistema, en cuanto a la continuidad es de 13 horas al día y 7 días a la semana, el sistema no cuenta con desinfección por medio de cloro ya que se midió la presencia de cloro residual durante las visitas a las viviendas.

Resumen del estado actual del sistema de agua y saneamiento, las mejoras que se deben implementar

Estado del sistema de agua

Componente	Estado	Identificación de mejora	Presupuesto de mejora	Quien podría implementar la mejora	Recursos disponibles para mejora
Captación/Pozo	Regular	Limpiar y chapear alrededor de la captación. Colocar tapadera de metal en el ingreso de la captación. Cambiar candado de seguridad de tapadera de captación.	Q2,235.00	Comunidad, Municipalidad, OG's y ONG's.	No
Paso aéreo	Regular	Limpiar y chapear alrededor del paso aéreo, construcción de soporte y anclaje para paso aéreo.	Q12,259.00	Comunidad, Municipalidad, OG's y ONG's.	No
Tanque de almacenamiento	Bueno	Construcción de escalera de acceso e ingreso al tanque de almacenamiento.	Q1758.50	Comunidad, Municipalidad, OG's y ONG's.	No

Tabla 2: Estado del sistema de agua

Estado de saneamiento

Componente	Estado	Identificación de mejora	Presupuesto de mejora	Quien podría implementar la mejora	Recursos disponibles para mejora
Letrinas de hoyo seco	Regular	Implementar 70 letrinas de hoyo seco de tipo pycem.	Q106,076.00	Usuarios, Municipalidad, OG's y ONG's.	No
Sistemas de disposición de aguas grises	Regular	Implementar 70 pozos de absorción	Q150,346.35	Usuarios e intervención de organizaciones gubernamentales	No

				y/o no gubernamentales por la magnitud del proyecto.	
Sistema de disposición de desechos sólidos	Regular	Sensibilizar a la comunidad para que dispongan los desechos sólidos de una manera adecuada.	Q2,000.00	Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Si

Tabla 3: Estado de saneamiento

Localización de la zona de estudio



Ilustración 1. Mapa de ubicación de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II

Identificación	
Cabecera Municipal	Sololá
Comunidad	Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II
Colindancias	
Al norte	San Juan Argueta
Al Sur	San José Chacayá

Al Este	Caserío Xolbé, Cantón El Tablón
Al Oeste	Caserío Ciénaga Grande, Santa Lucia Uatlán
Coordenadas geográficas	
Latitud	14.82836958
Longitud	-91.10621641
Altura	2500.0 m
Extensión territorial	
Microcuenca	Rio Quiscab
Cuenca	Atitlán
Características particulares	
Clima	Frío
Rango de temperatura anual	15°C - 20° C
Rango de precipitación media	1668.00 mm
Tipo de suelo	Arenosos-Arcillosos
Uso de suelo y vegetación	Agricultura

Tabla 4: Localización del estudio


Datos generales de la comunidad/casco urbano



DATOS GENERALES	
Nombre:	Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II
Población:	550 personas
Personas/viviendas con acceso a agua	70 viviendas
Porcentaje de cobertura de agua	100 %
Personas/viviendas con acceso a saneamiento	70 viviendas
Porcentaje de cobertura de saneamiento	100%
Costo de acceso a un servicio de abastecimiento de agua	Q 1,500.00 1 mes le llevaría a una familia adquirir el servicio según el ingreso promedio
Costo mensual del servicio de	El costo mensual del servicio de agua potable domiciliar es de Q10.00

abastecimiento de agua	
Costo de acceso a un servicio de saneamiento letrina/drenaje	Q 1,500.00 1 mes le llevaría a una familia adquirir el servicio según el ingreso promedio

Tabla 5: Datos generales

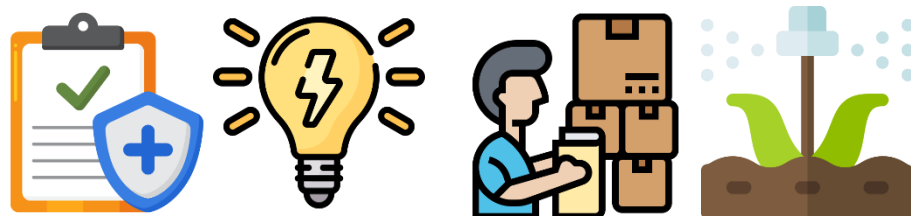

SERVICIOS BÁSICOS	
Educación:	Escuela Oficial Mixta Churuneles 2
Salud	No existe Centro de Salud en la Comunidad
Energía Eléctrica	Energía Eléctrica Domiciliar
Principal actividad productiva	Agricultura

Tabla 6: Servicios básicos

Objetivos del plan



Objetivo General

Fortalecer las capacidades comunitarias mediante un plan de mejoras, correspondiente a la comunidad de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II, del municipio de Sololá, departamento de Sololá, en sus funciones relacionadas con el derecho humano al agua y saneamiento.

Objetivos Específicos


- Evaluar y caracterizar el sistema de agua y saneamiento de Caserío Central, Cantón Xajaxac, con enfoque en el diagnóstico de funcionamiento para determinar las mejoras que propicien la gestión de recursos para su buen funcionamiento



garantizando el cumplimiento de los parámetros mínimos de garantía del derecho humano al agua y saneamiento.

- Elaborar propuestas de mejora a partir de las vulnerabilidades identificadas de los servicios de agua y saneamiento en el Caserío Central, Cantón Xajaxac, de tal forma que exista una integridad entre el ámbito financiero y la calidad de estos servicios, de manera que se beneficie equitativamente a todos los involucrados dentro del desarrollo de este programa.
- Fortalecer la gestión y administración responsable del servicio de agua potable y saneamiento por parte del comité de agua establecido en las comunidades de Caserío Central, Cantón Xajaxac, a partir de la socialización de herramientas técnicas derivadas de la información implícita en los planes de mejora, fomentando así el funcionamiento autosustentable de los sistemas.

Información del sistema de agua y saneamiento

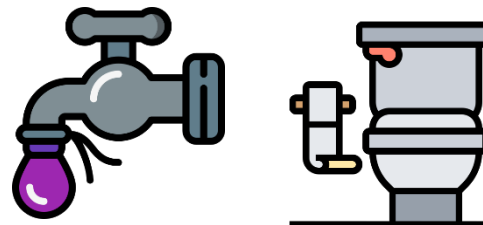

Nombre del sistema	Administrado por	Categoría	Tipo de sistema	Conexión	Caudal que ingresa al sistema	Cuenta con sistema de cloración	El sistema está en funcionamiento	Fuentes de agua utilizadas			Comunidades que abastece			
								1 fuente			Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II			
Churuneles 2	Comité de Agua, Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II	Rural	Por Gravedad	Domiciliar	0.93 l/s	NO	SI	Nombre de las fuentes utilizadas	Tipo de fuentes	Coordenadas de las fuentes	Nombre de la comunidad	Municipio	Población beneficiada	Viviendas beneficiadas
								Churuneles II	Brote definido	Latitud: 14.8331 8074 Longitud: - 91.1011 1168 Altitud: 2607.0	Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II	Sololá	550.00	70.00

Tabla 7: Información del sistema de agua

Nombre de la comunidad	Administrado por	Categoría	Tipo de sistema	El sistema está en funcionamiento	Municipio	Viviendas con letrina de hoyo seco	Viviendas con letrinas lavables
Churuneles II, Pujujil II	Usuarios	Rural	Individual	SI	Sololá	70	0

Tabla 8. Información del sistema de saneamiento

Nombre de la comunidad	Administrado por	Categoría	Tipo de disposición de aguas grises y residuos sólidos	El sistema está en funcionamiento	Municipio	Viviendas sin sistema de tratamiento de aguas grises	Viviendas con sistema de tratamiento de aguas grises
Churuneles II, Pujujil II	Usuarios	Rural	Flor de tierra Desfogue al aire libre.	SI	Sololá	70	0

Tabla 9. Información del sistema de aguas grises



Descripción del sistema de agua potable de la comunidad

Captaciones:

En Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II se capta el agua por medio de un manantial de ladera, presenta las siguientes características:

La captación se encuentra en regular estado. Se encuentran en la parte alta de un cerro, solo hay acceso a pie, no cuenta con cerco para su protección.

Está rodeado de áreas boscosas y existen viviendas alrededor, las cuales no forman parte del sistema de agua y esto permite que pueda existir contaminación en el lugar.

No se observó fugas en la captación.

La captación también funciona como caja reunidora de caudales, tienen tapadera de concreto en buen estado, el candado de seguridad presenta oxidación, no tiene válvulas de compuerta ni de limpieza, tienen tubería de PVC de 1" de diámetro, no cuenta con tubería que permite evacuar el agua cuando la captación está llena en su totalidad.

Es necesario realizar limpieza ya que se observó existencia de hojas de los árboles que están a los alrededores.

Pasos aéreos de conducción y distribución:

Existe un paso aéreo en la línea de conducción el cual tiene una longitud de aproximadamente de 15 metros, no tiene anclaje y estructura de soporte, lo cual puede ocasionar que sufra algún daño, el paso aéreo es de tubo de PVC de 2", por lo que se pudo observar el tubo está en buenas condiciones, es necesario realizar limpieza y chapeo alrededor.

Línea de conducción y/o impulsión:

La línea de conducción presenta las siguientes características:

Tiene una longitud de aproximadamente 2.0 kilómetros, con diámetro de 2" de PVC.

La línea de conducción que se logró observar se determinó que está en buen estado, en la línea de conducción es necesario realizar mantenimiento para evitar futuras fracturas de tubos, La línea de conducción se encuentra vulnerable a deslizamientos y posibles fugas, en algunas partes a flor de tierra. La línea de conducción no se puede observar debido a que está bajo tierra y eso provoca el poco mantenimiento.

Tanque de almacenamiento:

El tanque de almacenamiento y distribución de agua cuenta con un volumen de 60 m³, este se encuentra en buen estado según evaluación del tanque, no está cercado, se observa limpio, no se observan indicios de contaminación microbiológica, cuenta con áreas verdes en su perímetro, no



cuenta con caseta de cloración, como parte del mantenimiento, se realiza la limpieza del tanque a cada mes, cuenta con una caja de válvula de compuerta la cual sirve para abrir o cerrar el paso del agua hacia la distribución.

Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento


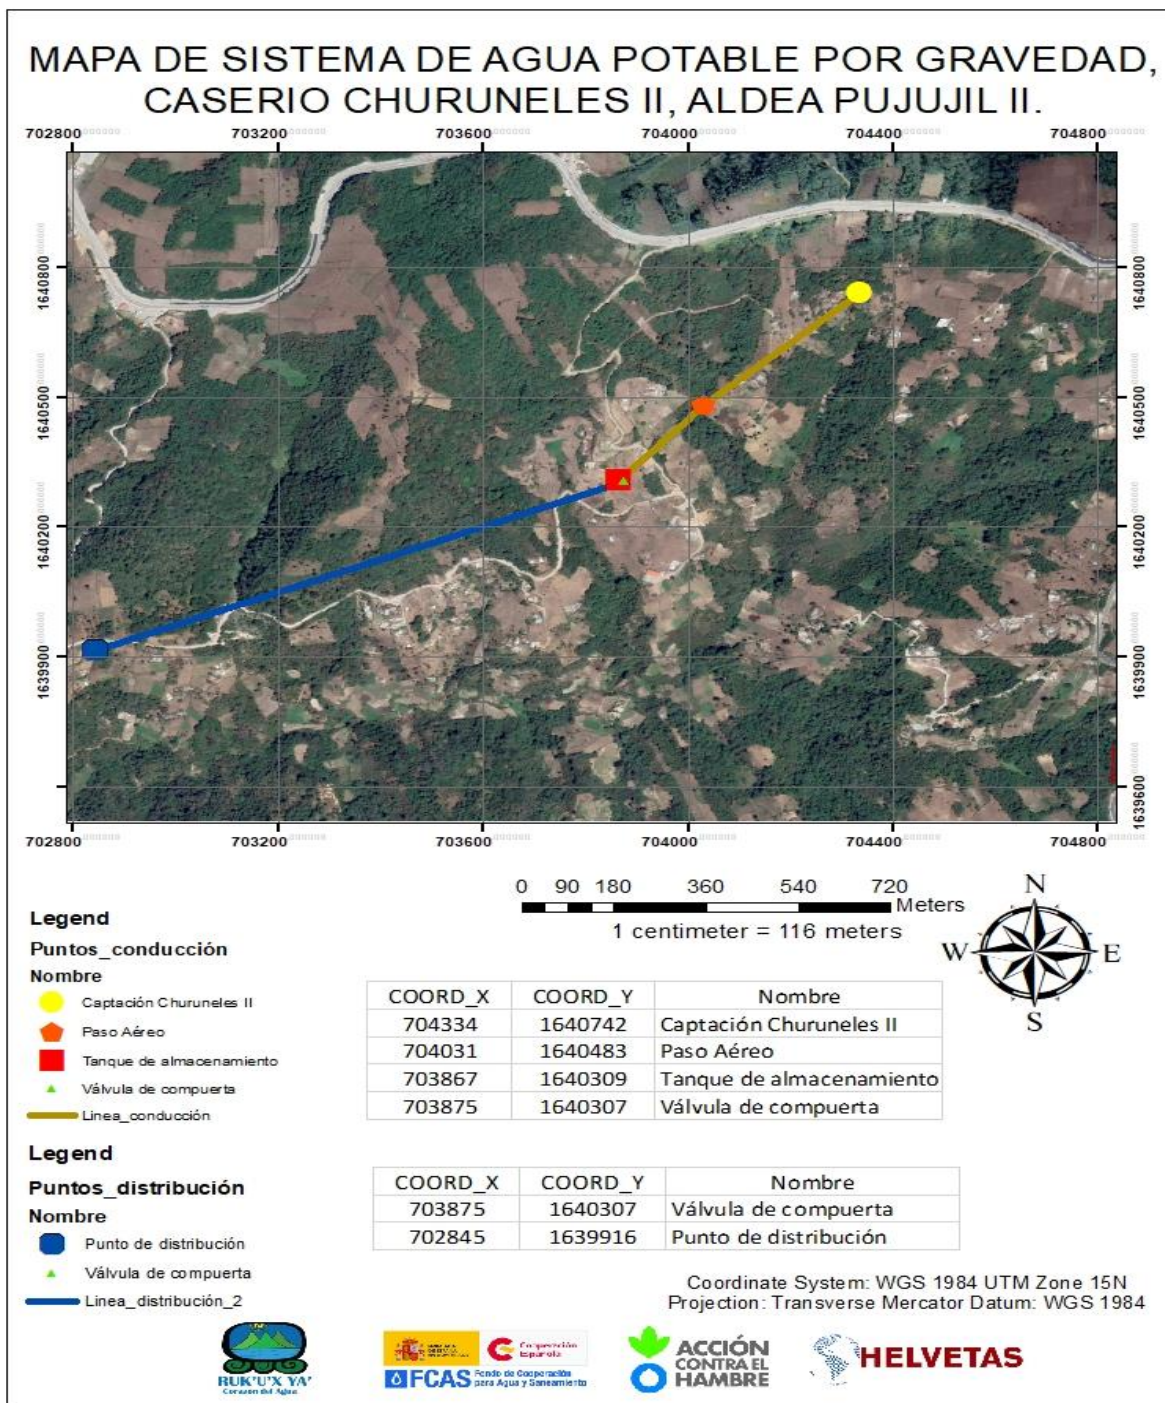


Ilustración 2. Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento

IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS CON LETRINA DE HOYO SECO EN CASERIO CHURUNELES II, ALDEA PUJUIL II.

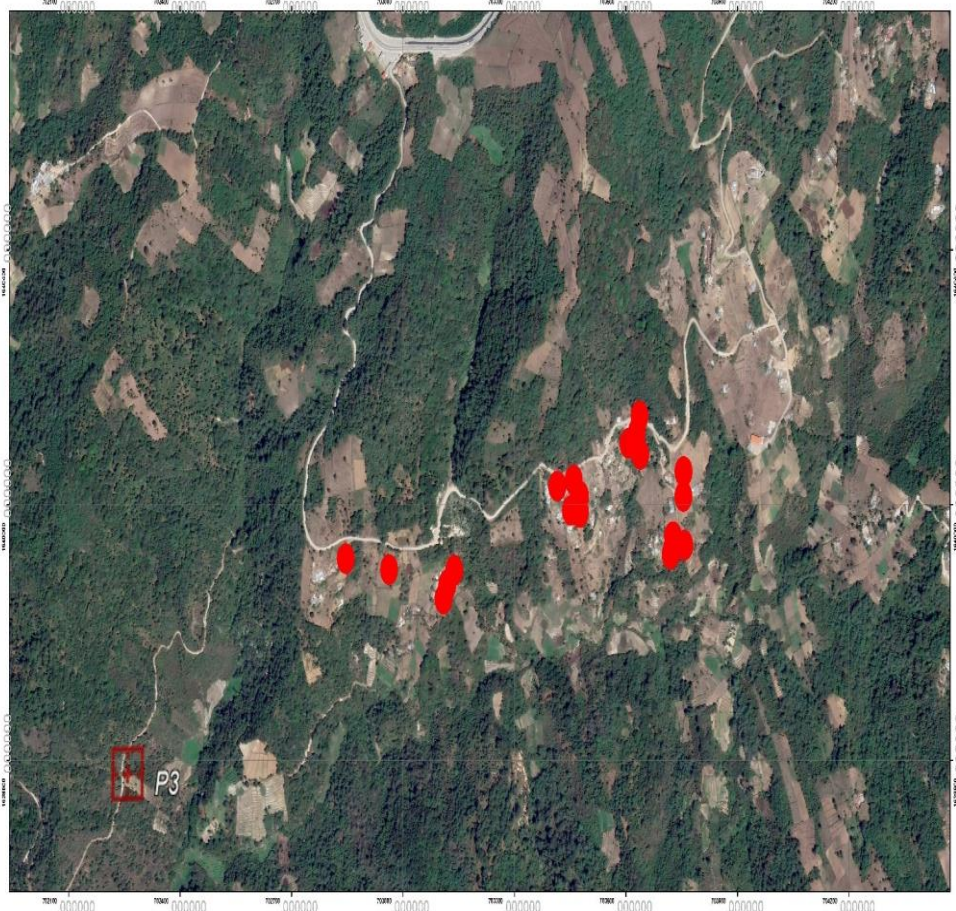

Legend

● Viviendas con letrina de hoyo seco

COORD. X	COORD. Y	Nombre
703755.36	1640052.84	Vivienda con letrina de hoyo seco
703754.43	1640013.79	Vivienda con letrina de hoyo seco
703757.27	1639997.15	Vivienda con letrina de hoyo seco
703726.66	1639950.58	Vivienda con letrina de hoyo seco
703720.78	1639922.79	Vivienda con letrina de hoyo seco
703775.82	1639935.71	Vivienda con letrina de hoyo seco
703639.04	1640079.81	Vivienda con letrina de hoyo seco
703629.4	1640112.86	Vivienda con letrina de hoyo seco
703636.62	1640139.97	Vivienda con letrina de hoyo seco
703606.89	1640096.91	Vivienda con letrina de hoyo seco
703459.72	1640039.67	Vivienda con letrina de hoyo seco
703476.39	1640013.99	Vivienda con letrina de hoyo seco
703475.49	1639988.3	Vivienda con letrina de hoyo seco
703451.78	1639991.76	Vivienda con letrina de hoyo seco
703415.45	1640009.98	Vivienda con letrina de hoyo seco
703137.79	1639838.28	Vivienda con letrina de hoyo seco
703119.29	1639875.12	Vivienda con letrina de hoyo seco
703108.71	1639852.68	Vivienda con letrina de hoyo seco
702962.52	1639899.29	Vivienda con letrina de hoyo seco
702845.36	1639916.43	Vivienda con letrina de hoyo seco

0 120 240 480 720 960 Meters

1 centimeter = 40 meters

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 15N
Projection: Transverse Mercator Datum: WGS 1984



Ilustración 3. Mapa de viviendas con letrina de hoyo seco

Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado


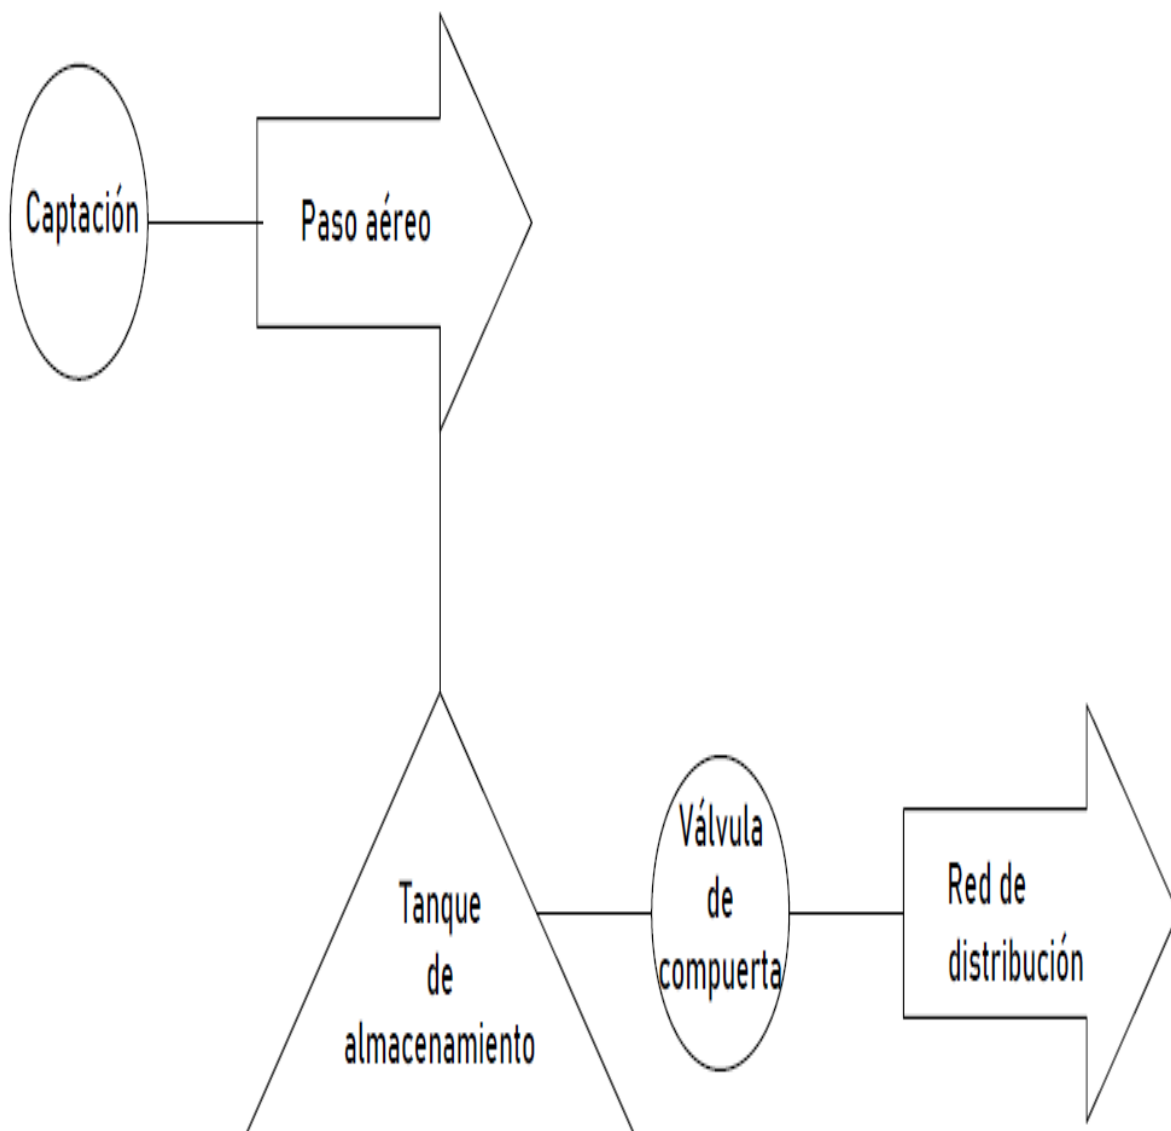


Ilustración 4. Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado

Determinación de los peligros y eventos peligrosos y evaluación de los riesgos

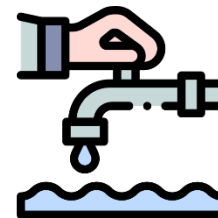

En este apartado se analizan los posibles riesgos a los que está expuesto el sistema, evaluando cada uno de sus componentes y los problemas a corto, mediano o largo plazo.

La determinación de los peligros se realizó mediante visitas en campo, consultas con el comité e investigación de eventos recientes en la zona.

Determinación de peligros típicos que pueden afectar a la fuente

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Fenómeno meteorológico y climático	Inundación; cambios rápidos en la calidad del agua de la fuente
Variaciones estacionales	Cambio en la calidad del agua de la fuente
Usos recreativos	Contaminación microbiológica
Demanda de agua para otros usos	Cantidad insuficiente
Acuífero no confinado	Cambios inesperados en la calidad del agua (no se clora el agua)

Tabla 10. Peligros típicos que pueden afectar a la fuente



Ilustración 5. Fuente de agua Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II

La fuente y el sistema puede sufrir contaminación microbiológica debido a que existen viviendas cercanas.



Ilustración 6: Fuente de agua Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II.

Determinación de peligros típicos que pueden afectar al tratamiento/desinfección

El agua de la fuente también se utiliza para otros usos como la agricultura, ocasionando la cantidad insuficiente del suministro.

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Demanda de agua para otros usos	Cantidad insuficiente
Avería del tratamiento	El agua no tiene ningún tipo de desinfección

Tabla 11. Peligros típicos que pueden afectar al tratamiento/desinfección



Ilustración 7: Vista del tanque de almacenamiento donde no existe sistema de desinfección

El tanque de almacenamiento no cuenta con sistema de desinfección.

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Rotura de tubería	Entrada de contaminación
Fluctuaciones de la presión	Entrada de contaminación
Intermitencia del suministro	Entrada de contaminación

Tabla 12. Peligros típicos que pueden afectar a la red de distribución

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Conexiones no autorizadas	Contaminación por contraflujo

Tabla 13. Peligros típicos que pueden afectar a los puntos de consumo

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Artefactos en mal estado	Existen letrinas en mal estado, en el cual las tasas existentes, no son adecuadas para su uso, también presentan fisuras o desgaste, generando incomodidad en el usuario
Daños al usuario	En algunos casos se observa paredes con materiales volátiles y mal estado, techos oxidados y quebrados. Ausencia de puerta o mal estado del mismo, generando molestia y malestares al usuario
Ausencia de limpieza en área interna y externa	Existe presencia de basura, papel, nylon en el interior de letrinas, como también en el exterior, generando contaminación para los usuarios
Ausencia de sistema de lavado de manos	Exposición a gérmenes y enfermedades gastrointestinales
Disposición de aguas grises a flor de tierra o al aire libre	Generación de insectos y enfermedades gastrointestinales

Tabla 14. Riesgos de los sistemas de saneamiento presentes

Análisis del saneamiento en la comunidad

SISTEMAS DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Actualmente en la comunidad solo existe un sistema de disposición de excretas, letrina de hoyo seco no existen baños lavables.

CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECOLECCIÓN/DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS.

LETRINAS DE HOYO SECO

En el recorrido realizado en la comunidad se identificó que el 100% de las viviendas utilizan letrinas de hoyo seco, de las cuales, la mayoría tiene infraestructura con paredes de lámina de zinc ondulada y postes de madera, el techo tiene una estructura con tendales de madera con cubierta de lámina zinc ondulada, su construcción fue financiada con fondos propios. Las letrinas de hoyo seco, disponen en el interior de tazas y base de concreto y no cuentan con sistema de ventilación, el 100 % no cuenta con un lavamanos asociado al uso del baño o letrina, por lo general realizan el lavado de manos en las pilas existentes en cada vivienda.



Ilustración 8. Letrinas de hoyo seco en Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II

Análisis de la disposición de aguas grises

Caracterización de aguas grises

Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II no cuenta con un sistema de recolección adecuado para la disposición de aguas grises, las cuales se eliminan en un 5 % a flor de tierra, un 90 % al aire libre hacia los terrenos o cultivos, favoreciendo a la propagación de enfermedades de tipo vectorial, contaminación ambiental y contaminación de mantos freáticos.

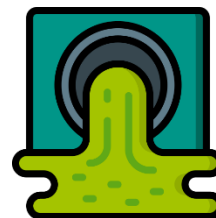


Ilustración 9. Disposición de aguas grises en Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II

Tipo de tratamiento existente

Actualmente la cobertura del sistema de disposición de aguas grises en Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II es del 0 % de las 70 viviendas en la comunidad, ninguna cuenta con ningún sistema de tratamiento.

Análisis de la disposición de residuos sólidos

Caracterización de desechos sólidos

El problema de la basura en Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II es causada por la labor doméstica, siendo la mayoría basura tipo orgánica, la cual eliminan enterrándola en el suelo, las familias producen un promedio de 1 costal a la semana de basura inorgánica. Entre el material inorgánico, el más abundante es el plástico, seguido de papel y cartón. En último lugar se encuentra el metal y el vidrio. En algunas viviendas queman la basura inorgánica.



Estado de enfermedades de origen hídrico



En el Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II, en el mes de abril se atiende en el área de salud 1 caso, en el mes de mayo 42 casos y en el mes de junio 8 casos todos de origen hídrico, haciendo un total de 51 casos atendidos el trimestre pasado.

Análisis de la oferta



Según datos de campo, el aforo en la captación que abastece de agua al Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II es el siguiente:

$$Q = \frac{7.57 \text{ L}}{8.10 \text{ S}} = 0.93 \text{ L/S}$$

El caudal de las fuentes que abastecen al sistema de agua es de 0.93 litros por segundo.

Según la información recabada mediante el muestreo tomando como referencia 20 viviendas de la comunidad, la continuidad media anual del servicio de agua para el sistema es de 13 horas al día.



Análisis de la demanda


Si consideramos una tasa de crecimiento poblacional del 3.5% dado por el INE en el municipio de Sololá y una dotación de 90 l/hab/día, cantidad de agua asignada a un habitante en un día en una población según datos del Infom-unepar y con la capacidad del caudal de las fuentes de agua que abastece a la comunidad, dato obtenido mediante el cálculo del caudal con el método volumétrico, las fuentes actuales tienen la capacidad de atender la demanda actual y futura a 6 años.

Año	Dotación (l/hab/día)	Población	Caudal de fuente	Caudal medio requerido
2021	90	550	0.93	0.57
2022	90	569.25	0.93	0.59
2023	90	589.17	0.93	0.61
2024	90	609.79	0.93	0.64
2025	90	631.14	0.93	0.66
2026	90	653.23	0.93	0.68

Tabla 15. Análisis de la demanda

Análisis de la capacidad de almacenamiento

El volumen requerido se consideró con un factor de almacenamiento del 40% del caudal medio diario según datos del Infom-unepar, el tanque cubre la demanda de almacenamiento de agua para la población actual, y también cubre la demanda de almacenamiento para la población futura de aquí a 6 años.

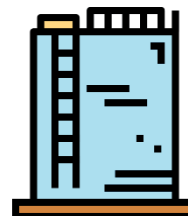

Año	Volumen del tanque (m3)	Volumen requerido (m3)
2021	60	19.80
2022	60	20.49
2023	60	21.21
2024	60	21.95
2025	60	22.72
2026	60	23.52

Tabla 16. Análisis de la capacidad de almacenamiento

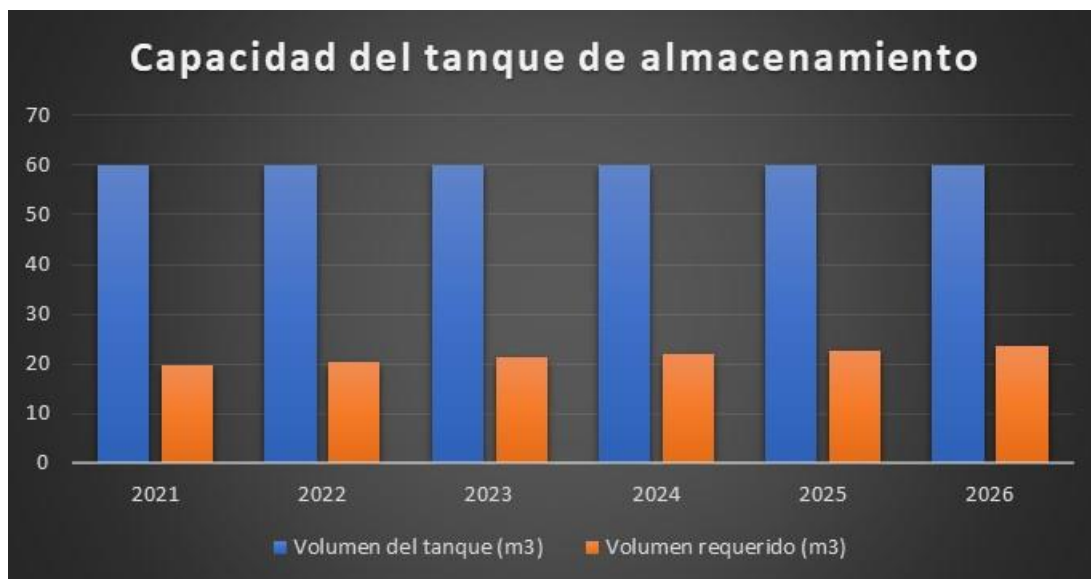


Ilustración 10. Capacidad del tanque de almacenamiento


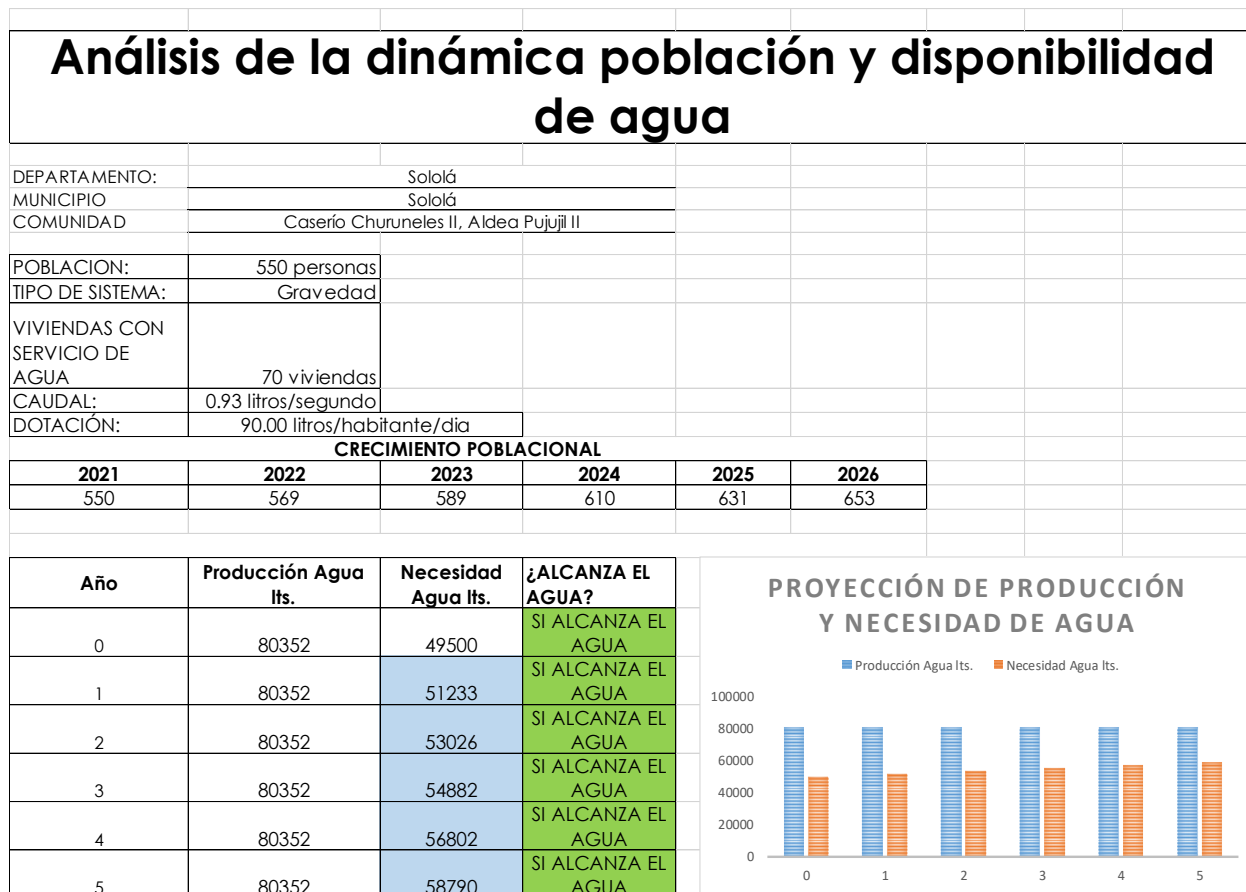


Tabla 17. Análisis de la dinámica poblacional y disponibilidad de agua

Principales mejoras identificadas del sistema de agua

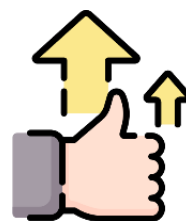

Mejoras en el sistema de agua a corto plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Captación/Pozo	Regular Estado	Realizar chapeo y limpieza alrededor de la captación.	Q200.00
Paso aéreo	Regular Estado	Realizar chapeo y limpieza alrededor de paso aéreo.	Q200.00
Operación y mantenimiento	Regular	Implementar plan de operación y mantenimiento del sistema de agua.	Q3,500.00
Control de calidad del agua	No Existe	Operativizar un plan de control de la calidad de agua.	Q1,500.00

Tabla 18. Mejoras en el sistema de agua a corto plazo

Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Sistema de desinfección	No Existe	Construcción de sistema de cloración de pastillas.	Q1,768.60
Sistema de desinfección	No Existe	Programa de sensibilización en el uso de cloro.	Q5,000.00
Control de calidad de agua	No Existe	Jornadas de capacitación sobre métodos de tratamiento de agua potable a escala domiciliar.	Q5,000.00

Tabla 19. Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo

Mejoras en el sistema de agua a largo plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Paso aéreo	Regular Estado	Construir sistema de anclaje y soporte de paso aéreo.	Q12,059.00
Tanque de almacenamiento	Regular Estado	Colocar escaleras de acceso al tanque de almacenamiento.	Q15,081.00

Tabla 20. Mejoras en el sistema de agua a largo plazo

Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad



Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Captación/Pozo	Regular Estado	Limpieza y chapeo.	Q200.00
Paso aéreo	Mal Estado	Limpieza y chapeo.	Q200.00

Tabla 21. Mejoras del sistema que pueden ser implementadas por la comunidad

Principales mejoras identificadas de saneamiento

Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo



Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Comunidades FIDAL	Regular Estado	Implementación de metodología Santolic para promover el fin de la defecación al aire libre.	Q12,100.00
Vivienda saludable	Regular Estado	Implementación de sistemas de lavado de manos.	Q21,000.00
Sistema de disposición de desechos sólidos	Regular Estado	Sensibilizar a la comunidad para que dispongan los desechos sólidos de una manera adecuada.	Q2,000.00
Letrinas de hoyo seco	Mal Estado	Mejorar la estructura de letrinas en mal estado.	Q76,642.13

Tabla 22. Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo

Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano y largo plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Letrinas de hoyo seco	Buen Estado	Implementación de 70 letrinas de hoyo seco tipo plycem.	Q173,430.50
Letrinas lavables	Buen Estado	Implementación de fosas sépticas prefabricadas.	Se requiere intervención de organizaciones gubernamentales y/o no gubernamentales, a corto plazo no es factible intervenir.
Sistema de disposición de aguas grises	Regular Estado	Implementar 70 pozos de absorción.	Q150,346.35

Tabla 23. Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano y largo plazo

Principales mejoras identificadas de residuos sólidos

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA, CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS



Realizar charlas y talleres educativos en materia de salud y medio ambiente, para sensibilizar a las personas de la comunidad, la importancia del manejo sostenible de los desechos sólidos, utilizando basureros para la materia inorgánica, elaborando compost para la materia orgánica y reciclando la basura.

Estructura organizativa del Comité de Agua Potable de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II

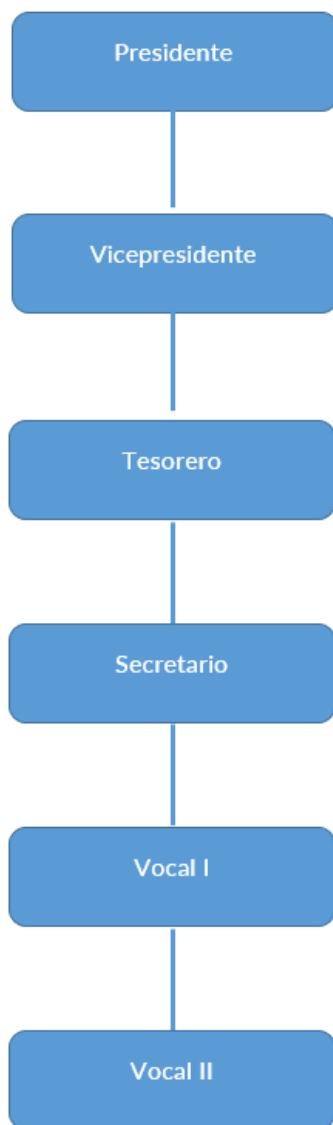


Ilustración 11. Organización del Comité de Agua Potable

Procedimiento para realizar reparaciones al sistema de agua potable por parte del Comité de Agua Potable de Caserío Churuneles II, Aldea Pujujil II



Ilustración 12. Procedimiento para realizar reparaciones al sistema de agua en la comunidad

Hoja de ruta para la gestión de mejoras

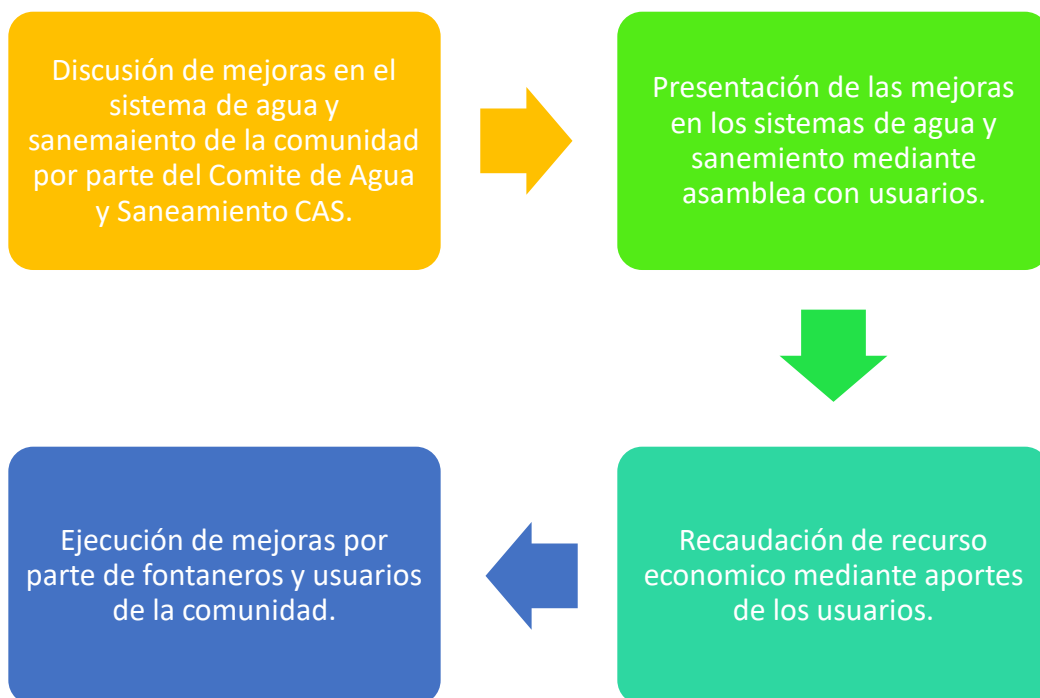


Ilustración 13. Hoja de ruta para la gestión de mejoras a corto plazo

ACTORES CLAVE IDENTIFICADOS: Para la gestión de las mejoras a corto plazo es necesario la participación o vinculación de los siguientes actores clave:

-  **CAS:** Comité de agua y saneamiento, encargado de gestionar administrativa y operativamente el sistema de agua y está conformado por hombres y mujeres líderes en la comunidad.
-  **Usuarios:** Son todas las personas que poseen una conexión del sistema de agua.
-  **Fontanero:** Persona encargada de la operación y mantenimiento del sistema.




Ilustración 14. Hoja de ruta para la gestión de mejoras a mediano y largo plazo

ACTORES CLAVE IDENTIFICADOS: Para la gestión de las mejoras a mediano y largo plazo es necesario la participación o vinculación de los siguientes actores clave:

-  CAS: Comité de agua y saneamiento, encargado de gestionar administrativa y operativamente el sistema de agua y está conformado por hombres y mujeres líderes en la comunidad.
-  ONG's: Organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro.
-  OMAS: Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.
-  DMP: Dirección Municipal de Planificación.
-  Alcalde y Consejo Municipal.

Análisis de sostenibilidad

Técnica

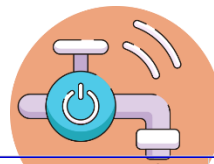

					
Índice de sostenibilidad en agua					
		1	0.5	0	
1 El sistema en su conjunto funciona correctamente conforme a los criterios establecidos en el diseño del proyecto ejecutivo	El sistema funciona correctamente y todos sus componentes están en buen estado	Sistema con funcionamiento bajo. Necesidad de reponer algún componente que falla	El sistema no funciona		
2 El sistema de agua funciona al menos 6 horas diarias continuadas para garantizar que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en el proyecto se beneficien de agua potable	El sistema llega al 100% de los usuarios funcionando al menos 6 horas diarias continuas	El sistema llega al 100% de los usuarios pero no a todas las horas el día. Es un funcionamiento que se interrumpe	El sistema no llega al 100% de los usuarios		
3 El sistema de agua arroja un caudal diario suficiente para abastecer a todos los usuarios, teniendo en cuenta la estacionalidad de las fuentes. (Cantidad de agua disponible)	El sistema, aun en estaciones de escasez es capaz de suministrar agua potable al 100% de los usuarios	El sistema ofrece agua potable al 100% de los usuarios excepto en periodos de sequía	El sistema no tiene el caudal suficiente para abastecer al 100% de los usuarios		
4 El caudal que llega a los usuarios es igual o mayor a 50 litros/persona/día (Cantidad de agua de consumo)	La cantidad de agua que reciben los usuarios es de más de 50 l/persona/día	La cantidad de agua que reciben los usuarios es entre 20-50 l/persona/día	La cantidad de agua que reciben los usuarios es menos de 20 l/persona/día		
5 Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas para la prestación de los servicios de agua	Se han llevado a cabo las suficientes capacitaciones técnicas dentro de las organizaciones comunitarias	Se han llevado a cabo capacitaciones pero no suficientes	No ha habido ninguna capacitación		
6 Existen técnicos fontaneros trabajando en el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua, cubriendo el 100% del sistema	Los sistemas de agua están vigilados y operados por personas con la capacidad adecuada a su labor	Existen técnicos especialistas pero no cubren el 100% del mantenimiento del sistema	Existen técnicos especialistas pero no cubren el 100% del mantenimiento del sistema		
7 Se realizan actividades de operación y mantenimiento en base a los Planes de O&M elaborados	El mantenimiento del sistema se hace correctamente en base a una planificación previa y a las instrucciones de los planes O&M redactados	El sistema está parcialmente mantenido sobre una planificación de los planes de O&M	No se hace ningún mantenimiento o no existen planes de O&M		
8 Se han elaborado Planes de O&M y están al alcance de todas las personas interesadas o implicadas en el sistema	Existen manuales de mantenimiento que son adecuados a la comprensión de la población	Existen manuales de mantenimiento pero no son comprensibles por la mayoría de la población	No existen manuales ni ninguna información sobre el mantenimiento de los sistemas de agua		
9 La tecnología implantada y decidida en conjunto con la población beneficiaria es la más asequible y la más apropiada para las condiciones locales estudiadas	La tecnología implantada es la más adecuada para el contexto de la comunidad rural (aspectos físicos, m.a. culturales y sociales)	La tecnología implantada es la más adecuada para el contexto físico de la comunidad rural, pero no coincide con los aspectos sociales	Se ha construido el sistema sin tener en cuenta las condiciones físicas ni sociales de la población beneficiaria		
10 El sistema de agua se encuentra a una distancia máxima de 500m-30min desde la vivienda al punto donde se toma el agua	Los usuarios de agua se encuentran a menos de 500m o de 30min del punto de agua más cercano	El 50% de los usuarios se encuentra a menos de 500m o de 30min del punto de agua más cercano	Solo el 20% de los usuarios se encuentra a menos de 500m o 30min del punto de agua más cercano.		
11 Existen suministros, repuestos y servicios disponibles accesibles a la comunidad y es conocida por los responsables del mantenimiento del sistema	Existen suministros, repuestos y servicios disponibles a nivel local y/o regional y accesibles a la comunidad	Existe la disponibilidad de suministros, repuestos y servicios pero no están al alcance de la población o los responsables del mantenimiento	No existen suministros, repuestos y servicios de reparación disponibles al alcance de la comunidad beneficiaria ni de los responsables del mantenimiento		
12 El prestador de servicios tiene capacidad suficiente y adecuada para disponer de personal en las diferentes actividades de operación y mantenimiento	Hay continuamente presencia de personas encargadas de actividades de operación y mantenimiento en el tiempo que se necesite	Existe personal suficiente para hacer las actividades rutinarias pero no tiene capacidad en caso de necesidades mayores	No hay personal suficiente para llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento del sistema		
13 El prestador de servicios tiene toda la documentación técnica del sistema (planos, diseños...) además de manuales y guías de mantenimiento y operación	El prestador tiene toda la documentación técnica del sistema	El prestador tiene documentación pero no la tiene completa	El prestador de servicios no tiene la documentación técnica del sistema		
Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras.	0.153846154				
Índice de sostenibilidad de agua.	1.076923077	4	3	0	
	Puntuación máxima	Puntuación obtenida			
	13	7			

Tabla 24: Índice de sostenibilidad técnica en agua

El índice de sostenibilidad en agua es fácilmente sostenible, el sistema se encuentra en buenas condiciones, pero requiere mantenimiento.

				
Índice de sostenibilidad en saneamiento básico.				
Descripción del índice.	1	0.5	0	
1 La accesibilidad física a dispositivos de disposición de excretas en hogares es total, estando cerca o dentro de los hogares y con caminos seguros para llegar a ellos.	90-100%	50-89%	0-49%	
2 Los dispositivos de saneamiento son seguros, previenen el contacto de las personas y animales con las excretas, permiten privacidad, principalmente para mujeres y niñas.	90-100%	50-89%	0-49%	
3 Los dispositivos considerados lavables cuentan con un tratamiento básico de las aguas que desechan, previniendo la presencia de contaminación fecal al aire libre.	90-100%	50-89%	0-49%	
4 La condición socioeconómica de las familias de la comunidad, les permite acceder a un dispositivo para disposición de excretas a un costo al alcance de todas y todos.	0-10%	11-49%	50-100%	
5 La presencia de estructuras de coordinación comunitaria que pudieran incidir en la gestión adecuada del saneamiento es relevante y se interesan en el tema.	4 o más	2 a 3	No existe ninguna	
6 La accesibilidad física en los lugares públicos, es total, estando cerca o dentro de ellos y con caminos seguros.	90-100%	50-89%	0-49%	
7 Los espacios públicos cuentan con tratamiento básico de excretas y aguas grises así como infraestructura para el lavado de manos.	90-100%	50-89%	0-49%	
8 El total de familias de la comunidad cuenta con un área y dispositivo de lavado de manos asociado al uso del baño o letrina.	90-100%	50-89%	0-49%	
9 No existen pañales desechables cuya disposición final es no adecuada, dentro de la comunidad por lo que no son una fuente de contaminación fecal al aire libre.	Nunca	Poco frecuente	Muy frecuente	
10 El total de familias de la comunidad cuentan con un tratamiento al menos básico de las aguas grises que desfogon.	90-100%	50-89%	0-49%	
11 El total de las familias de la comunidad conocen ¿Cómo? y realizan el mantenimiento a su sistema de tratamiento de aguas grises.	90-100%	50-89%	0-49%	
12 La forma de disposición final de los residuos sólidos generados en la comunidad es técnica y ambientalmente sostenible.	SI	Con avances	NO	
Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras.				
0.166666667				
0.75	2	2.5	0	
Índice de sostenibilidad de saneamiento.				
	Puntuación máxima 12	Puntuación obtenida 4.5		

Tabla 25: Índice de sostenibilidad técnica en saneamiento básico

El índice de sostenibilidad en saneamiento es difícilmente sostenible, el estado físico del sistema está en malas condiciones, en algunos casos no funciona, la mayoría de obras complementarias requieren reconstrucción.

Ambiental



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL			
	1	0.5	0
Existencia de áreas verdes o bosque alrededor de la fuente/toma de agua	1		
Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por aguas servidad alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, animales, viviendas, basura doméstica, etc.). O se presentan indicios o riesgo de contaminación causada por productos químicos o residuos alrededor de la toma de agua con origen en actividades industriales, agrícolas, artesanales, etc.		0.5	
	Leve	Moderada	Alta
Tipo de erosión presente en la zona	1		
Nivel de vulnerabilidad a riesgos		0.5	
Total	3		

Tabla 26. Índice de sostenibilidad técnica ambiental

El resultado de la sostenibilidad ambiental da como resultado la existencia de áreas verdes, poca contaminación alrededor de la fuente, baja erosión y moderada vulnerabilidad de daños, porque lo que se considera sostenible.

Manual de operación y mantenimiento






Operación:



Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del sistema, para permitir su funcionamiento de acuerdo a lo planificado.

Evaluación de la operación: que se debe mejorar en la operación

OPERACIÓN

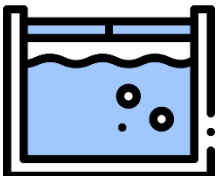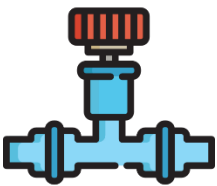	CAPTACIÓN Se le llama así a la obra que realizamos para tomar el agua de una fuente y llevarla entubada a la comunidad.	QUE DEBO HACER Colocar el niple de rebalse en el drenaje de la caja y abrir la válvula de compuerta lentamente. Cerrar llave de paso que va al tanque. Abrir llave de limpieza, luego de limpiar cerrar válvula de limpieza y esperar que se llene la captación y luego abrir válvula de salida.	A CADA CUANTO Antes de poner en marcha la captación Trimestral	MEJORAS Limpieza y chapeo. Colocar tapadera de metal y candado en el ingreso de la captación.
	VALVULAS DE AIRE Sirve para sacar el aire que se mete a la tubería y permitir el paso del agua.	QUE DEBO HACER Abrir y cerrar las válvulas lentamente para verificar que funcionan correctamente	A CADA CUANTO Trimestral	MEJORAS Actualmente cuentan con caja y válvula en buen estado.

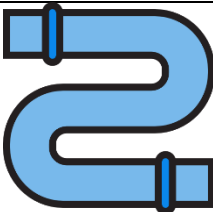		y observar si se producen fugas al utilizarlas, reparar roturas y fugas en caso necesario.		
	VALVULA DE LIMPIEZA Esta válvula se utiliza para regular el caudal domiciliar.	QUE DEBO HACER Abrir y cerrar las válvulas lentamente para verificar que funcionan correctamente y observar si se producen fugas al utilizarlas, reparar roturas y fugas en caso necesario.	A CADA CUANTO Trimestral	MEJORAS Actualmente cuentan con caja y válvula en buen estado.
	LINÉA DE CONDUCCIÓN Es la tubería que va desde la captación hasta el tanque de distribución, transporta el agua a presión.	QUE DEBO HACER Desinfectar la tubería. Abrir la válvula de limpieza más cercana para eliminar sedimentos y aire acumulados, de ser necesario maniobrar las válvulas de aire. Llenar la línea a partir de la captación con agua, cerrando paulatinamente la válvula de limpieza.	A CADA CUANTO Cuando se pone en operación por primera vez. Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se encuentran en buen estado.

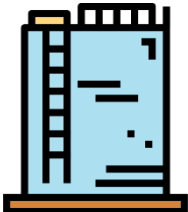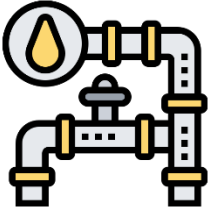	TANQUE DE ALMACENAMIENTO Su función es almacenar y distribuir el agua, deberá ubicarse en lugares altos, para que exista presión y el agua llegue a todas partes. Es necesario colocarle un sistema de desinfección para mejorar la calidad del agua.	QUE DEBO HACER Cerrar la válvula del clorinador. Abrir la válvula del by-pass. Cerrar válvula de salida. Abrir válvula de drenaje. Cerrar válvula de drenaje. Abrir válvula de clorinador. Abrir válvula de salida.	A CADA CUANTO Trimestral	MEJORAS Colocar tapadera de metal y candado nuevo en el ingreso de tanque de almacenamiento.
	PASO AEREO O PASO DE ZANJON Los pasos aéreos y de zanjón son obras de arte que tienen como finalidad salvar obstáculos como ríos y quebradas muy profundas.	QUE DEBO HACER Hacer revisión general de las estructuras.	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se encuentran en buen estado.
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Se le llama así a la tubería que va desde el tanque de distribución hasta la red domiciliar.	QUE DEBO HACER Desinfectar la tubería. Abrir la válvula de limpieza más cercana para eliminar sedimentos y aire acumulados, de ser necesario maniobrar las válvulas de aire. Llenar la línea a partir del tanque de	A CADA CUANTO Cuando se pone en operación por primera vez. Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se encuentran en buen estado.

		almacenamiento con agua, cerrando paulatinamente la válvula de limpieza.		
	ACOMETIDAS COMICILIARES	QUE DEBO HACER Verificar que la tubería no esté sobre la tierra. Que el medidor de agua y de la válvula no estén cubiertos de tierra o lodo. Que la caja del medidor y de la válvula no esté rota. Verificar que los chorros no estén goteando si están goteando: cerrar el flujo con la válvula de globo, desenroscamos con un cangrejo, la corona superior de la llave del chorro, revisamos empaque al final del vástago, quitamos el tornillo que lo sujeta e instalamos un nuevo empaque. Colocamos la corona con el vástago y	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se encuentran en buen estado.

		verificamos funcionamiento, abriendo la válvula de globo.		
		Accesorios PVC: Adaptador Hembra, Tapón Hembra, Red Busching, Codo adaptador de 90°, Unión Reparación, Copla, Red Busching con rosca, Codo de 45°, Tapón macho rosca, Adaptador Macho, Tee.	Accesorios para tubería HG: Codo de 45°, Tapón macho, Tapón hembra, Codo de 90°, Cruz, Niple, Unión, universal, Tee, Reducidor, Copla.	Herramientas Básicas: Piocha, Martillo, Sierra, Tenaza, Desarmador, Lima, Alicata, Llaves stilson o de tubo, Pala, Cubeta, Azadón, Cepillo, Cuchara, Cincel, Metro, Machete, Tarraja.


Tabla 27. Manual de operación


MANTENIMIENTO


Mantenimiento:


Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir y corregir daños que se producen en las instalaciones o componentes del sistema de agua.

Evaluación del mantenimiento: que se debe mejorar en el mantenimiento

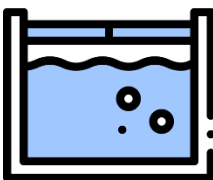	CAPTACIÓN	QUE DEBO HACER Limpiar la cuneta de protección y el área que esta alrededor de la	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Limpieza y chapeo. Colocar tapadera de metal y candado
---	-----------	---	-------------------------------------	--

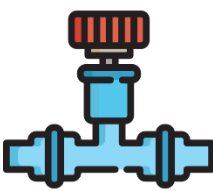		captación quitando plantas, piedras, tierra o cualquier cosa que pueda dar problemas de contaminación al agua. Sacar arena y sedimento acumulado con pala y limpiar paredes y piso de recolección con escobilla y luego desinfectar con cloro. Colocar 6 cucharadas grandes con hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde de 10 litros de agua y disolver bien, con un trapo se limpian paredes, piso y accesorios, se deja correr el agua para eliminar residuos de cloro.	Trimestral	en el ingreso de la captación.
	VALVULAS DE AIRE	QUE DEBO HACER Revisar el estado general de la caja, si existen grietas en los muros	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente cuentan con caja y válvula en buen estado.

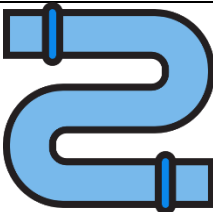		debemos repararlas con mezcla de 1 parte de cemento por 3 de arena, revisar internamente la válvula de aire para verificar si tiene oxido, debemos limpiar y lubricar el mecanismo interno.		
	VALVULA DE LIMPIEZA	QUE DEBO HACER Revisar el estado general de la caja, si existen grietas en los muros debemos repararlas con mezcla de 1 parte de cemento por 3 de arena, revisar internamente la válvula de limpieza para verificar si tiene oxido, debemos limpiar y lubricar el mecanismo interno.	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente cuentan con caja y válvula en buen estado.
	LINÉA DE CONDUCCIÓN	QUE DEBO HACER Recorrer toda la línea y revisar si hay fugas de agua,	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se

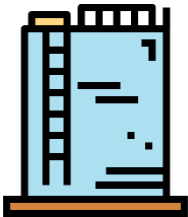		deslizamientos o hundimientos de tierra, tubería a flor de tierra, reparar y enterrar tubería. Limpiar y chapear el recorrido de la tubería		encuentran en buen estado.
	TANQUE DE ALMACNEAMIENTO	QUE DEBO HACER Lavar el piso y paredes con agua y cepillo de raíz o plástico. Aplicar suficiente agua al piso y paredes después de pasar el cepillo. Revisar el cerco perimetral y reparar si está roto. Mezclar 40 gramos o 4 cucharadas soperas de hipoclorito de calcio de 30% en un balde con 20 litros de agua y disolver bien por 5 minutos, con un trapo limpiar paredes, piso y accesorios. Colocar aceite a los candados de acceso.	A CADA CUANTO Trimestral	MEJORAS Colocar tapadera de metal y candado nuevo en el ingreso de tanque de almacenamiento.

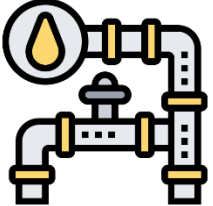
	PASO AEREO O PASO DE ZANJON	QUE DEBO HACER Realizar las reparaciones necesarias si detectamos problemas.	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se encuentran en buen estado.
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	QUE DEBO HACER Recorrer toda la línea y revisar si hay fugas de agua, deslizamientos o hundimientos de tierra, tubería a flor de tierra, reparar y enterrar tubería. Limpiar y chapear el recorrido de la tubería	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se encuentran en buen estado.
	ACOMETIDAS COMICILIARES	QUE DEBO HACER Limpiar y chapear dentro y fuera de acometidas, válvulas y medidor.	A CADA CUANTO Mensual	MEJORAS Actualmente todos los elementos se encuentran en buen estado.

Tabla 28. Manual de mantenimiento



Cronograma de operación y mantenimiento

	Elemento	Mes																											
		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio							
		Semanas																											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
OPERACIÓN	Captación																												
	Válvulas de aire																												
	Válvulas de limpieza																												
	Línea de conducción																												
	Tanque de almacenamiento																												
	Paso aéreo o zanjón																												
	Línea de distribución																												
	Acometidas domiciliars																												
Mantenimiento	Captación																												
	Válvulas de aire																												
	Válvulas de limpieza																												
	Línea de conducción																												
	Tanque de almacenamiento																												
	Paso aéreo o zanjón																												
	Línea de distribución																												
	Acometidas domiciliars																												

	Elemento	Mes																											
		Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre							
		Semanas																											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
OPERACIÓN	Captación																												
	Válvulas de aire																												
	Válvulas de limpieza																												
	Línea de conducción																												
	Tanque de almacenamiento																												
	Paso aéreo o zanjón																												
	Línea de distribución																												
	Acometidas domiciliarias																												
Mantenimiento	Captación																												
	Válvulas de aire																												
	Válvulas de limpieza																												
	Línea de conducción																												
	Tanque de almacenamiento																												
	Paso aéreo o zanjón																												
	Línea de distribución																												
	Acometidas domiciliarias																												

Tabla 29. Cronograma de operación y mantenimiento

Medición de cloro residual

Se realizó la medición de cloro residual en la comunidad, mediante la evaluación del agua en 20 grifos domiciliarios, dando como resultado 0, esto debido a que no se hace ningún tratamiento de desinfección, según las Normas COGUANOR NTG 29001, el agua sea apta para consumo humano debe tener entre 0.5 y 1.0 miligramo/litro de cloro.


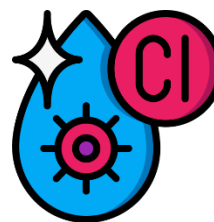




Ilustración 15. Medición de cloro residual en viviendas de la comunidad

Medición de potencial de Hidrogeno

Se realizó la medición del porcentaje de hidrogeno PH, mediante la evaluación en 20 viviendas estratégicas de la comunidad dando como resultado lo siguiente.

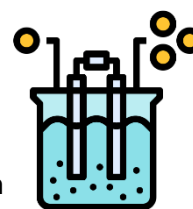

Vivienda	Porcentaje de Hidrogeno PH
1	8
2	8.1
3	8.2
4	8.1
5	8
6	8
7	8
8	8.2
9	8.1
10	8.1
11	8.1
12	8.2
13	8.2
14	8.1
15	8.3
16	8.1
17	8
18	8
19	8.1
20	8.1

Tabla 30. Resultado del potencial de hidrogeno

Según las Normas COGUANOR NTG 29001 dentro de las características físicas y organolépticas el potencial de hidrogeno aceptable debe estar en el rango de 7.0 a 7.5 y el permisible en el rango de 6.5 a 8.5 unidades.



Ilustración 16. Medición del potencial de hidrogeno en viviendas de la comunidad

Control de la calidad de agua



Ilustración 17. Diagrama control de la calidad del agua

**Medición de cloro residual/
*COGUANOR 29001***

Semanalmente


**Medición de potencial de
Hidrógeno/ *COGUANOR 29001***

Semanalmente

**Coliformes fecales/ Escherecha
Coli/ *COGUANOR 29001***

al menos una vez por año

**Análisis mínimo/ *COGUANOR
29001***

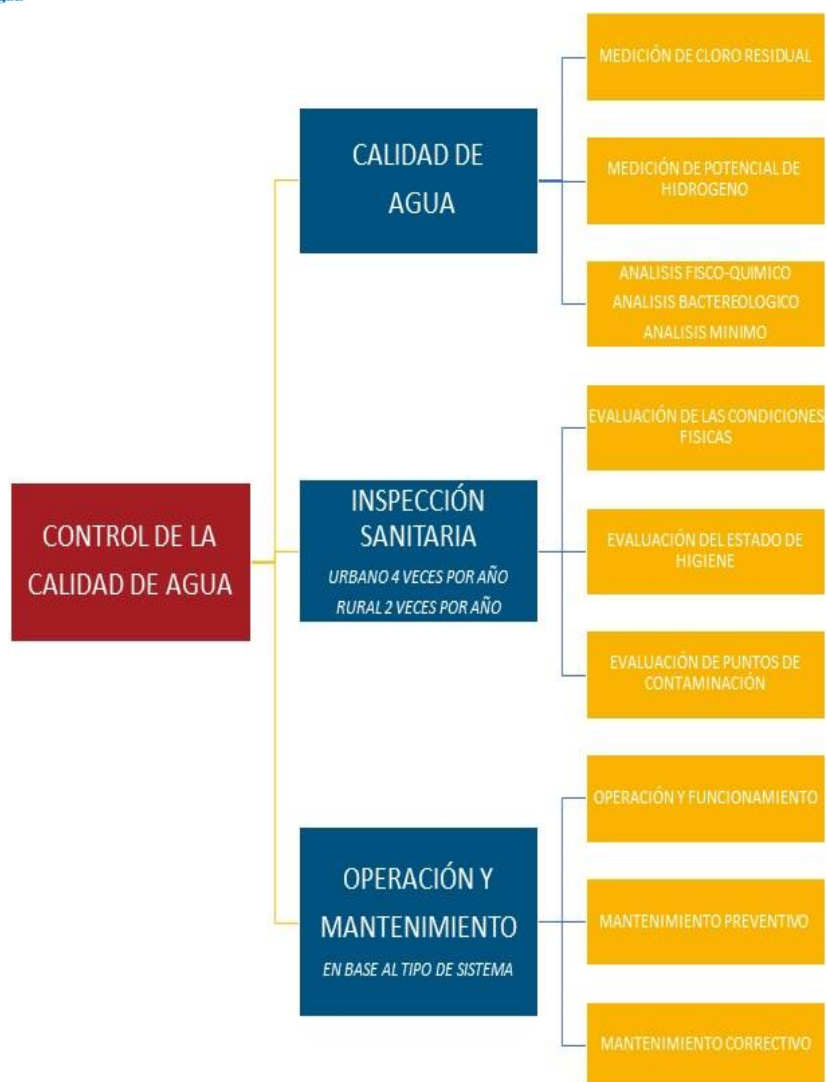

Anexo 1:

Análisis de sostenibilidad técnica:

	Indicador	Unidad	Fuente de verificación	Rango de medición	
	El sistema en su conjunto funciona correctamente	560 personas con acceso a un sistema continuo de agua de calidad y cantidad aceptables	*Evaluar una muestra del sistema para ver si cumple los mínimos exigidos	0,5. Sistema con funcionamiento bajo. Necesidad de reponer algún componente que falla.	En caso que no funcione correctamente que se necesita implementar para su mejora:
	El sistema de agua construido funciona al menos 13 horas diarias continuadas para garantizar que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en el proyecto se beneficien de agua potable.	Medición en horas/día	Información verificada en campo	0,5. El sistema llega al 100% de los usuarios pero no a todas las horas el día. Es un funcionamiento que se interrumpe	
	El caudal es suficiente para todos los usuarios			1. La cantidad de agua que reciben los Usuarios es de más de 50 l/persona/día	
	Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas entre las organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua	No se han hecho capacitaciones técnicas	*Material entregado en las capacitaciones	0,5. Se han llevado a cabo capacitaciones, pero no suficientes	

6. Existen fontaneros asignados para el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua, cubriendo el 100% del sistema	Existen fontaneros		0,5. Existen técnicos especialistas, pero no cubren el 100% del mantenimiento del sistema	
Se realizan actividades de operación y mantenimiento	Se han hecho informes sobre las actividades llevadas a cabo en la O&M	*No existen Documentos de Planes de Operación & Mantenimiento elaborados No existen Cronogramas de actividades para llevar a cabo diariamente el Plan de O&M	0,5. El sistema está parcialmente mantenido sobre una planificación de los planes de O&M	
Existen suministros, repuestos y servicios disponibles accesibles a la comunidad y es conocida por los responsables del mantenimiento del sistema				

Tabla 31. Análisis de sostenibilidad técnica

Análisis de sostenibilidad ambiental:

	Indicador	Unidad	Fuente de verificación	Rango de medición	
	El agua que se distribuye en los sistemas de agua construidos o	Concentración de cloro y elementos nocivos	Los resultados del análisis de agua no han sido proporcionados	0,5. Sistema con funcionamiento bajo. Necesidad de reponer algún componente que falla.	

	mejorados cumple con las normas de calidad de agua del país para su consumo humano COGUANOR 29001				
	Se hacen análisis de agua trimestrales para asegurar que la calidad del agua cumple con lo establecido en las normas de calidad de agua exigidas por el país	Se han realizado análisis de agua	No se han proporcionado los resultados de los análisis de agua	0,5. Se hacen análisis de agua cada 3-6 meses	
	La toma de agua a la que pertenece la fuente de agua esta forestada, cercada y protegida de contaminación (*)	Observación directa		0,5. La cuenca está en fase de deforestación; la toma de agua no está directamente protegida pero no se observen afectaciones mayores	
	Las aguas que entran y que posteriormente conduce el sistema no están contaminadas (Salinización, alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua...)	Se han hecho análisis in situ	No se han proporcionado los resultados de los análisis in situ	1. Las aguas del sistema no están contaminadas y si están, se han identificado los riesgos de contaminación del agua y definido medidas para mitigar dichos riesgos	
	Se realizan actividades para mantener las fuentes de agua protegidas y aisladas de posibles contaminaciones	Se han realizado actividades para proteger las fuentes		0,5. Se realizan actividades esporádicas pero no suficientes para mantener las fuentes de agua protegidas	

	Todos los usuarios del sistema de agua al menos han sido capacitados una vez en educación ambiental	Se han realizado capacitaciones en educación ambiental		0,5. El sistema está parcialmente mantenido sobre una planificación de los planes de O&M	
	Existencia de un análisis inicial de riesgos e identificación y puesta en marcha de medidas específicas de reducción del riesgo y en general medidas destinadas a reforzar la permanencia de la infraestructura y la continuidad del servicio. (*)	No existe análisis De riesgos		0. No existe ningún tipo de análisis sobre los riesgos en la zona de intervención	
	Existencia de planes de contingencia donde se establezcan procedimientos operativos para la respuesta conforme a los requisitos de recursos previstos y a la capacidad necesaria para determinados riesgos a nivel local, regional o nacional (Ej. desastres naturales y limitaciones de suministro)	No existen de planes de contingencia		0. No existen planes de contingencia	
	Existe un plan de manejo de cuencas que se aplica a la cuenca a			0. No existen planes de manejo de cuenca	

	la que pertenece el sistema de agua				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

Tabla 32. Análisis de sostenibilidad ambiental

Anexo 2: Presupuesto de mejoras

Presupuesto Integrado



MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO A CORTO PLAZO					
No.	DESCRIPCIÓN	Materiales		Mano de obra	
1	MEJORAS EN CAPTACIÓN	Q	-	Q	200.00
2	MEJORA EN PASO AÉREO	Q	-	Q	200.00
3	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Q	-	Q	3,500.00
4	CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	Q	-	Q	2,265.00
5	COMUNIDADES FIDAL	Q	-	Q	12,100.00
6	SISTEMAS DE LAVADO DE MANOS	Q	-	Q	21,000.00
7	MEJORA DE ESTRUCTURA DE LETRINAS EN MAL ESTADO	Q	72,992.50	Q	3,649.63
8	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DESECHOS SOLIDOS	Q	-	Q	2,000.00
COSTO TOTAL					Q 117,907.13

Tabla 33. Presupuesto integrado a corto plazo

MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO A MEDIANO PLAZO					
No.	DESCRIPCIÓN	Materiales		Mano de obra	
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN	Q	1,608.60	Q	160.00
2	SISTEMA DE DESINFECCIÓN	Q	-	Q	5,000.00
3	JORNADAS DE CAPACITACIÓN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	Q	-	Q	5,000.00
COSTO TOTAL					Q 11,768.60

Tabla 34. Presupuesto integrado a mediano plazo

MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO A LARGO PLAZO					
No.	DESCRIPCIÓN	Materiales		Mano de obra	
1	MEJORA EN PASO AÉREO	Q	10,963.00	Q	1,096.00
2	ESCALERAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Q	1,258.50	Q	500.00
4	LETRINAS DE HOYO SECO	Q	96,432.00	Q	9,644.00
5	POZOS DE ABSORCIÓN	Q	143,187.00	Q	7,159.35
COSTO TOTAL					Q 270,239.85

Tabla 35. Presupuesto integrado a largo plazo

Presupuesto desglosado a corto plazo

MEJORA EN CAPTACIÓN TÍPICA			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
MANO DE OBRA				
Mano de obra no calificada (limpieza y chapeo)	Jornal	2.00	Q 100.00	Q 200.00
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 200.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 200.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 200.00
			Costo unitario	Q 200.00

Tabla 36. Presupuesto de mejoras en captación a corto plazo

MEJORA EN PASO AEREOS			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
MANO DE OBRA				
Mano de obra no calificada (limpieza y chapeo)	Jornal	2.00	Q 100.00	Q 200.00
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 200.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 200.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 200.00
			Costo unitario	Q 200.00

Tabla 37. Presupuesto de mejoras en paso aéreo a corto plazo

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Implementación plan de operación y mantenimiento del sistema de agua	Unidad	1.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 3,500.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 3,500.00

Tabla 38. Presupuesto plan de operación y mantenimiento a corto plazo

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Pastilla de hipoclorito de calcio	Unidad	20.00	Q 17.00	340.00
Mantenimiento preventivo o correctivo	Global	1.00	Q 75.00	75.00
Ánisis microbiológico de agua	Unidad	1.00	Q 200.00	200.00
Ánisis físico-químico de agua	Unidad	1.00	Q 1,500.00	1500.00
Traslado de muestras	Unidad	1.00	Q 150.00	150.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 2,265.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 2,265.00
			Costo unitario	Q 2,265.00

Tabla 39. Implementación control de calidad del agua a corto plazo

COMUNIDADES FIDAL			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Material didactico e insumos para facilitador y para las etapas de la metodología	Unidad	1.00	Q 500.00	Q 500.00
Insumos para la celebración FIDAL Alimentación	Unidad	1.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00
Rótulo FIDAL para la comunidad instalado	Unidad	1.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
Costo del facilitador en función del tiempo que invierte y sus recursos	Unidad	1.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
Estipendio (Alimentación y Transporte)	Unidad	1.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Insumos para higiene bucodental y lavado de manos, varia por comunidad	Unidad	1.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
TOTAL				Q 12,100.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 12,100.00
			Costo unitario	Q 12,100.00

Tabla 40. Presupuesto comunidades FIDAL a corto plazo

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE LAVADO DE MANOS			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Cubeta plastica con dispensador de 5 galones	Unidad	140.00	Q 60.00	8400.00
Jabón de manos	Unidad	70.00	Q 40.00	2800.00
Base de madera para cubeta	Unidad	70.00	Q 140.00	9800.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 21,000.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 21,000.00
			Costo unitario	Q 21,000.00

Tabla 41. Presupuesto vivienda saludable a corto plazo

MEJORA DE ESTRUCTURA DE LETRINAS EN MAL ESTADO			Cantidad	Unidad
			70.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Tubo de Pvc de 3" 100 PSI	tubo	35.00	Q 166.50	Q 5,827.50
Lamina de Zinc de 6 pies calibre 28	Unidad	560	Q 70.00	Q 39,200.00
Clavos para lamina	libra	70	Q 10.25	Q 717.50
Clavos de 4"	libra	70	Q 6.50	Q 455.00
Alambre de amarre	libra	35	Q 5.50	Q 192.50
Bisagras de 3" con tornillos	Unidad	140	Q 18.00	Q 2,520.00
Cedazo mosquitero	yarda	14	Q 80.00	Q 1,120.00
Regla de 2" x 2" x 8', caseta	Unidad	14	Q 40.00	Q 560.00
Regla de 2" x 3" x 5', caseta	Unidad	140	Q 25.00	Q 3,500.00
Regla de 2" x 3" x 8', caseta	Unidad	210	Q 40.00	Q 8,400.00
Regla de 2" x 3" x 9', caseta	Unidad	210	Q 45.00	Q 9,450.00
Pasador de 2"	Unidad	70	Q 15.00	Q 1,050.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 72,992.50
MANO DE OBRA				
Mano de obra no calificada	Unidad	1.00	Q 3,649.63	Q 3,649.63
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 3,649.63
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 3,649.63
TOTAL DEL RENGLON				Q 76,642.13
			Costo unitario	Q 1,094.89

Tabla 42. Mejora de estructura de letrinas en mal estado a corto plazo

DISPOSICIÓN DESECHOS SOLIDOS			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Taller de sensibilización a la comunidad	Hora	4	Q 500.00	Q 2,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 2,000.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 2,000.00
			Costo unitario	Q 2,000.00

Tabla 43. Taller de sensibilización sobre desechos sólidos a corto plazo

Presupuesto desglosado a mediano plazo

SISTEMA DE CLORACIÓN			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Dosificador de pastillas de cloro	Unidad	1.00	Q 250.00	Q 250.00
Pastillas de hipoclorito de calcio (al 65%)	Unidad	50.00	Q 20.00	Q 1,000.00
Tee PVC 2 1/2"	Unidad	1.00	Q 56.10	Q 56.10
Reductor Bushing PVC 2" Y 1 1/2"	Unidad	1.00	Q 110.00	Q 110.00
Tubo PVC 2 1/2" 160 PSI	Unidad	1.00	Q 110.00	Q 110.00
Válvula de bola 2 1/2" PVC	Unidad	1.00	Q 55.00	Q 55.00
Pegamento PVC Pomo 25 gr.	Unidad	1.00	Q 27.50	Q 27.50
TOTAL DE MATERIALES				Q 1,608.60
MANO DE OBRA				
Mano de obra no calificada	U	1.00	Q 160.00	Q 160.00
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 160.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 160.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 1,768.60
			Costo unitario	Q 1,768.60

Tabla 44. Presupuesto de sistema de cloración a mediano plazo

SISTEMA DE DESINFECCIÓN			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Programa de sensibilización en el uso de cloro	Unidad	1.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 5,000.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 5,000.00

Tabla 45. Presupuesto sistema de desinfección a mediano plazo

ACCESO A AGUA SEGURA			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Jornadas de capacitación sobre métodos de tratamiento de agua potable a escala domiciliar	Unidad	1.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 5,000.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 5,000.00

Tabla 46. Presupuesto capacitación sobre métodos de tratamiento de agua a mediano plazo

Presupuesto desglosado a largo plazo

PASO AEREO CONDUCCIÓN DE 15.00m DE 2 1/2" Y 3"			Cantidad	Unidad
			1.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Cemento 4000 PSI	saco	23.00	Q 87.00	Q 2,001.00
Arena de rio	m3	3.00	Q 350.00	Q 1,050.00
Piedrin triturado Ø 3/4"	m4	3.00	Q 325.00	Q 975.00
Piedra Ø mayor a 3"	m5	2.00	Q 275.00	Q 550.00
Alquiler de tabla de 1" x 12" x 9'	Unidad	10.00	Q 20.00	Q 200.00
Alquiler de paral de 2" x 3" x 9'	Unidad	7.00	Q 15.00	Q 105.00
Clavo para madera de 3"	libra	7.00	Q 10.00	Q 70.00
Alambre de amarre	libra	8.00	Q 8.00	Q 64.00
Hierro Ø 1/2" grado 40	varilla	8.00	Q 40.00	Q 320.00
Hierro Ø 3/8" grado 40	varilla	12.00	Q 25.00	Q 300.00
Niple HG corrido de 3"	Unidad	1.00	Q 200.00	Q 200.00
Tubo HG Ø 3" TL	Tubo	2.00	Q 850.00	Q 1,700.00
Tubo HG Ø 2 1/2" TL	Tubo	1.00	Q 600.00	Q 600.00
Unión universal HG de 3"	Unidad	1.00	Q 100.00	Q 100.00
Codo liso PVC de 3" x 45°	Unidad	1.00	Q 53.00	Q 53.00
Codo liso PVC de 2 1/2" x 45°	Unidad	1.00	Q 51.00	Q 51.00
Codo liso PVC de 3" x 90°	Unidad	1.00	Q 55.00	Q 55.00
Codo liso PVC de 2 1/2" x 90°	Unidad	1.00	Q 53.00	Q 53.00
Adaptador PVC macho Ø 3"	Unidad	1.00	Q 28.00	Q 28.00
Adaptador PVC macho Ø 2 1/2"	Unidad	1.00	Q 24.00	Q 24.00
Cable galvanizado para tirante de 3/8"	ml	19.00	Q 55.00	Q 1,045.00
Cable galvanizado para suspensión de 1/4"	ml	19.00	Q 40.00	Q 760.00
Mordazas de 3/8"	Unidad	10.00	Q 8.00	Q 80.00
Mordazas de 1/4"	Unidad	38.00	Q 6.00	Q 228.00
Guarda cable de 3/8"	Unidad	10.00	Q 4.00	Q 40.00
Guarda cable de 1/4"	Unidad	22.00	Q 3.00	Q 66.00
Tensor de 5/8"	Unidad	2.00	Q 65.00	Q 130.00
Pegamento PVC 50 gramos	pomo	1.00	Q 25.00	Q 25.00
Permatex 170 gramos	pomo	1.00	Q 90.00	Q 90.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 10,963.00
MANO DE OBRA				
Mano de obra calificada	U	1.00	Q 1,096.00	Q 1,096.00
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 1,096.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 1,096.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 12,059.00
			Costo unitario	Q 12,059.00

Tabla 47. Presupuesto construcción paso aéreo a largo plazo

ESCALERAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO			Cantidad	Unidad
			2.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Cemento	Sacos	1.00	Q 75.00	75.00
Arena	m3	0.40	Q 200.00	80.00
Sikadur 32 premier N1	Unidad	3.00	Q 190.50	571.50
Tubo de hierro galvanizado de 3/4"	Unidad	5.00	Q 106.40	Q 532.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 1,258.50
MANO DE OBRA				
Mano de obra calificada (soldadura e instalación)	U	1.00	Q 500.00	Q 500.00
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 500.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 1,758.50
TOTAL DEL RENGLON				Q 1,758.50
			Costo unitario	Q 879.25

Tabla 48. Presupuesto escaleras de metal a largo plazo

LETRINAS CON CASETA TIPO PLYCEM			Cantidad	Unidad
			70.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Alambre de amarre	libra	35	Q 6.00	Q 210.00
Arena de rio	m3	20	Q 200.00	Q 4,000.00
Cedazo 1/8"	yarda 2	21	Q 18.00	Q 378.00
Cemento gris	saco	105	Q 48.00	Q 5,040.00
Clavo de 3"	libra	9	Q 6.00	Q 54.00
Hierro No.2 grado 40	varilla	140	Q 11.00	Q 1,540.00
Madera	pt	260	Q 3.50	Q 910.00
Piedra bola	m3	10	Q 190.00	Q 1,900.00
Piedrin	m3	6	Q 200.00	Q 1,200.00
Caseta de letrina	Unidad	70	Q 900.00	Q 63,000.00
Taza de polietileno	Unidad	70	Q 260.00	Q 18,200.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 96,432.00
MANO DE OBRA				
Mano de obra no calificada	U	1.00	Q 9,644.00	Q 9,644.00
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 9,644.00
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 9,644.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 106,076.00
			Costo unitario	Q 1,515.37

Tabla 49. Presupuesto letrinas de hoyo seco a largo plazo

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN			Cantidad	Unidad
			70.00	UNIDAD
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
Arena de Río	M3	59.00	Q 200.00	Q 11,800.00
Piedrín Ø 3/4"	M3	14.00	Q 200.00	Q 2,800.00
Piedra Bola 2" - 4"	M3	10.00	Q 250.00	Q 2,500.00
Tablas, reglas y parales (alquiler para encofrado)	Unidad	343.00	Q 7.00	Q 2,401.00
Cemento	Bolsas	155.00	Q 87.00	Q 13,485.00
Hierro Ø 1/4" Grado 40	Varillas	127.00	Q 13.00	Q 1,651.00
Alambre de Amarre calibre 16	Libras	24.00	Q 3.50	Q 84.00
Ladrillo Tayuyo	Unidad	24359.00	Q 3.50	Q 85,256.50
Clavo para madera	Libras	10.00	Q 8.00	Q 80.00
Tubo 4" PVC para drenaje	Unidad	69.00	Q 150.00	Q 10,350.00
Tee Sanitaria 4"	Unidad	69.00	Q 160.00	Q 11,040.00
Codo 1" PVC	Unidad	69.00	Q 3.50	Q 241.50
Pegamento PVC 1/4 galón	Unidad	7.00	Q 14.00	Q 98.00
Wipe	Libras	7.00	Q 50.00	Q 350.00
Thiner	Galón	3.00	Q 350.00	Q 1,050.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 143,187.00
MANO DE OBRA				
Mano de obra no calificada	U	1.00	Q 7,159.35	Q 7,159.35
TOTAL DE MANO DE OBRA				Q 7,159.35
TOTAL COSTO DIRECTO				Q 7,159.35
TOTAL DEL RENGLON				Q 150,346.35
			Costo unitario	Q 2,147.81

Tabla 50. Presupuesto pozos de absorción a largo plazo



Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLAN DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLÁ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ASPECTOS PRELIMINARES

1.1. OBJETO DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El objeto de las Especificaciones, es el de definir y regir la construcción de la Obra, la que deberá ejecutarse de acuerdo a las condiciones establecidas.

El Contratista procederá de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas, incluyendo las modificaciones aprobadas y las disposiciones emitidas por medio de órdenes escritas del Supervisor.

1.2. DUDAS EN LA INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Cualquier duda en la interpretación de los Planos o Especificaciones Técnicas, debe someterse a consideración del Supervisor de obra.

1.3. MODIFICACIONES A LOS PLANOS

Cualquier modificación o alteración que fuera necesario introducir a los Planos será autorizado previamente por el Supervisor, para que se considere como incorporado a los originales. Es obligación del Contratista, mantener en la Obra un juego de Planos debidamente autorizados y en buen estado de legibilidad.

1.4. ENSAYO DE MATERIALES

Todos los ensayos y pruebas que se indiquen o sean ordenados por el Supervisor, se llevarán a cabo a costa del Contratista.

2. CARACTERIZACIÓN BÁSICA

2.1. RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente la problemática mayor consiste en la ausencia de un sistema de agua potable con elementos en buenas condiciones. Lo que provoca, que el sistema no tenga una operación correcta, sea complicado realizar mantenimiento y la infraestructura sea vulnerable.



Especificaciones Específicas

1. Limpieza caja unificadora de caudales

Para la ejecución de este renglón se requiere ejecutar las siguientes actividades:

- a. Remover maleza y cualquier otra clase de residuo vegetal en los alrededores de la estructura.
- b. Extraer y eliminar raíces, troncos, hormigueros y cualquier otro elemento que pueda poner en peligro la estabilidad de la estructura.
- c. Reunir todo el material producto de la limpieza y acarrearlo hacia un lugar apropiado donde no represente foco de contaminación.
- d. Rellenar y consolidar agujeros considerables con capas consecutivas de cal, suelo inerte y agua.

2. Limpieza general de caja de válvulas de compuerta

Para la ejecución de este renglón se requiere ejecutar las siguientes actividades:

- a. Remover maleza y cualquier otra clase de residuo vegetal en los alrededores de la estructura.
- b. Extraer y eliminar raíces, troncos, hormigueros y cualquier otro elemento que pueda poner en peligro la estabilidad de la estructura.
- c. Reunir todo el material producto de la limpieza y acarrearlo hacia un lugar apropiado donde no represente foco de contaminación.
- d. Rellenar y consolidar agujeros considerables con capas consecutivas de cal, suelo inerte y agua.
- e. Apertura la válvula por cinco minutos para mantener en condiciones de operación y limpiar sedimentos.



3. Limpieza general de tanque de distribución

Para la ejecución de este renglón se requiere ejecutar las siguientes actividades:

- a. Remover maleza y cualquier otra clase de residuo vegetal en los alrededores de la estructura.
- b. Reunir todo el material producto de la limpieza y acarrearlo hacia un lugar apropiado donde no represente foco de contaminación.
- c. Rellenar y consolidar agujeros considerables con capas consecutivas de cal, suelo inerte y agua.
- d. Aperturar válvulas para mantener en condiciones de operación y limpiar sedimentos.

4. Limpieza general de cajas de válvulas de paso

- a. Para la ejecución de este renglón se requiere ejecutar las siguientes actividades:
- b. Remover maleza y cualquier otra clase de residuo vegetal en los alrededores de la estructura.
- c. Extraer y eliminar raíces, troncos, hormigueros y cualquier otro elemento que pueda poner en peligro la estabilidad de la estructura.
- d. Reunir todo el material producto de la limpieza y acarrearlo hacia un lugar apropiado donde no represente foco de contaminación.
- e. Rellenar y consolidar agujeros considerables con capas consecutivas de cal, suelo inerte y agua.
- f. Aperturar las válvulas con giro completo para mantener en condiciones de operación y limpiar sedimentos.

5. Implementación de escaleras de metal

Las escaleras de acceso al interior del tanque deben estar constituidas con varillas de metal, figuradas de acuerdo a los planos de diseño o de acuerdo a la especificación del proveedor. Debe tener un ancho mínimo de 0.40 m, estar separadas de la superficie interna 0.20 m, y la separación entre cada paso debe ser de 0.40 m. Las escaleras de acceso deben estar protegidas contra la corrosión con la aplicación de una pintura epóxica. El método de aplicación de la pintura será la inmersión de cada uno de los pasos o de la totalidad de la escalera. La pintura debe estar perfectamente seca antes de la instalación.

En general la escalera de acceso debe cumplir con los requisitos establecidos en los ensayos de carga vertical y horizontal para peldaños en pozos y cámaras de inspección según los procedimientos establecidos en la norma ASTM C-497.

6. Implementación tapaderas de metal

El marco o el marco-tapa deben quedar fundidos en la losa y la tapa será metálica, estará unida al marco por medio de bisagras y contará con un asidero. La bisagra debe ser colocada en el lado aguas arriba, según la pendiente de la tapa del tanque, y deberán abrir hasta un ángulo de 130°, y las tapas no deberán ser perforadas para evitar la potencial entrada incontrolada de aguas lluvias. Las tapas de inspección estarán localizadas en la losa superior del tanque, hasta donde se podrá acceder por medio de unas escaleras localizadas en una de las caras del mismo. Las tapas deberán ser de peso liviano para evitar lesiones al operario, y su medida será de 0.60 m x 0.60 m para los módulos internos de los tanques, con las bisagras localizadas en el sentido largo. Estas entradas serán utilizadas para la inspección y limpieza interior del tanque de almacenamiento.

7. Candado

Candado de uso general, cuerpo de latón macizo y arco de acero cromado.

8. Pasos aéreos

Para librar las irregularidades del terreno o atravesar arroyos, ríos o depresiones pronunciadas se ha considerado la construcción de pasos de zanjón y aéreos los cuales utilizan tubería de hierro galvanizado (HG) del mismo diámetro en donde se instale tubería expuesta, es decir, en todo el paso aéreo. Sistema para sortear quebradas o zanjones de gran altura, se deberán de construir según indicación en planos, cualquier cambio en todos sus componentes deberá ser avalado por el ingeniero supervisor, la tubería de instalación deberá ser HG con uniones universales para mantenimiento y operación, las columnas principales se construirán de concreto reforzado de acuerdo a planos, las columnas deben estar fuera de peligro de socavamientos o deslizamientos.

9. Disposición de excretas

Está conformada en el lugar donde se arrojan las deposiciones humanas con el fin de almacenarlas y aislarlas para así evitar que las bacterias patógenas que contienen puedan causar enfermedades por medio de un hoyo con su respectivo brocal, la plancha para sostener la caseta, su tasa y la respectiva caseta con techo de lámina.

- a) Trazo y replanteo: La localización y trazo serán marcados en el campo por el contratista de acuerdo a los criterios y a las dimensiones especificadas en los planos respectivos. El contratista asumirá la responsabilidad total de las dimensiones fijadas para el inicio y posterior ejecución del proyecto.
- b) Excavación: Incluye las operaciones de extracción y remoción de cualquier clase de material, dentro de los límites de los trabajos establecidos. Dentro de la excavación se contempla el pozo y la parte superior para el brocal. El pozo será de forma circular como lo indican los planos. La excavación del brocal inicia desde la superficie hasta 0.30 metros de profundidad y tendrá un diámetro de 1.00 metro, ver planos. La excavación debe de ser realizada por el propio beneficiario y será supervisada por el supervisor responsable de velar porque el pozo cumpla con lo especificado en los planos.
- c) Brocal: El brocal será construido con fundición de concreto, levantado con ladrillo tuyuyo (5 x 11 x 22 cm) de punta y se colocará desde el nivel de la superficie del suelo hacia abajo. La fundición será realizada con cemento y arena, en proporción de 1:2.

10.1. Plancha de letrina

La plancha de la letrina tendrá un ancho de 0.90 metros y un largo de 1.40 metros, el espesor será de 0.07 metros. Se debe considerar un anillo fundido a la plancha necesario para colocar la taza de la letrina (ver detalle en plano). Este anillo tendrá 5 cm de grosor y 2 cm de espesor. El refuerzo de la plancha será de hierro liso de Ø1/4" a 0.20 metros en ambos sentidos como lo



muestra el plano.

El agregado fino será libre de impurezas y el agregado grueso será de 3/4" teniendo necesariamente que ser triturado. La resistencia a la compresión del concreto será de 217 kg/cm². Se deben hacer los respectivos ensayos para control de calidad del concreto. La proporción adecuada a utilizar es de 1:2:2.

10.2. Detalle de cimiento

Para anclar los angulares al suelo se deben de realizar cuatro pequeñas excavaciones, una para cada angular y la forma correcta de hacerlo será la siguiente: Se utilizarán niples de tubo de PVC de 3" de 0.30 metros de longitud, y 0.15 metros van enterrados y 0.15 metros sobresale del suelo, se rellenará de concreto y los angulares se ahogan dentro del concreto. Esto con la finalidad de evitar que la humedad propia del suelo se traslade a los angulares, y de esta forma prolongar la vida útil del metal.

10.3. Estructura de angulares

La estructura portante se construirá con angulares de acero y deberá ser capaz de soportar el forro de fibrocemento y la cubierta de lámina. La estructura estará formada por angulares de acero de 2" x 2" x 1/8", cortados y provistos de agujeros para la fijación de planchas por medio de tornillos y tuercas, deberán estar cubiertos uniformemente con pintura anticorrosiva. La longitud de los angulares y la perforación deberá estar de acuerdo a los planos típicos de INFOM-UNEPAR. En el angular adecuado se soldarán dos bisagras de 3" x 2" para acoplar la puerta de la letrina. Cada letrina utiliza un juego de cinco angulares.

10.4. Cubierta de fibrocemento

La cubierta de fibrocemento tiene también como nombre comercial FIBROLIT O PLYCEM. El propósito del forro de fibrocemento es recubrir y dar rigidez a la estructura en su conjunto. El forro de fibrocemento de las paredes será de 11 mm de espesor y la puerta será de 8 mm de espesor. La plancha de fibrocemento debe estar cortada y perforada adecuadamente para fijar



las planchas a los angulares de acero. La fijación se hará con tornillos de 1/4" x 1 1/2" con tuerca de cabeza hexagonal y también se utilizarán arandelas planas de 1/4".

Las planchas de fibrocemento a pesar de ser frágil y tener un peso adecuado para su manipulación, si no se maneja adecuadamente se puede romper por su fragilidad. La vida útil de este material a la intemperie es larga.

10.5. Cubierta de lamina

La cubierta de la letrina será de lámina de zinc, dicha cubierta estará compuesta por dos unidades de lámina de zinc calibre 28 de 6 pies de longitud, que tiene un largo efectivo de 1.82 metros aproximadamente. Las láminas se fijarán a la estructura de la letrina por medio de 6 pernos de 1/4" x 10" y con arandelas de zinc y hule para la parte superior de la lámina.

10.6. Taza de letrina

La Taza de la Letrina deberá cumplir por lo menos con las siguientes especificaciones: Resina poliéster, propiedades típicas a 1/8 post curado a cuatro horas a 150 F. Dureza Barcol: 40-43 ASTM D-2583. Módulo de Flexión PSI: 580,000 – 620,000 ASTM D -790. Elongation Reak: 1.0 – 1.4 ASTM D -638. Contenido de Resina de Poliéster: 67%, contenido fibra de vidrio 33%. Medidas: Largo 59 cms, Alto 36 cms, Ancho 52 cms. Acabado interno y externo fino, que evite el desprendimiento de la fibra de vidrio.

La tapadera deberá cumplir con por lo menos lo siguiente: Será fijada a la letrina con tornillos galvanizados, y con un sistema de protección para que no sea fácilmente desprendida por niños. Acabados internos con Gelcoat.

El material de la tapadera deberá cumplir con las mismas especificaciones de la taza. El acabado interno y externo deberá ser fino, que evite el desprendimiento de la fibra de vidrio.

Por ningún motivo se deberá disminuir la calidad aquí especificada, y todo cambio a una calidad superior deberá ser aprobado por el supervisor de forma escrita y por las autoridades contratantes.

10.7. Tubo de ventilación

El tubo de ventilación será de PVC para agua pluvial de Ø3" y queda dentro de la fundición de la plancha de letrina y con sus respectivas abrazaderas de 3" para sujetar el tubo a la caseta. Además, utilizar 3 codos PVC de 90° para evitar el ingreso del agua de lluvia sin hacer un agujero a la lámina de zinc. El último codo debe de colocarse un cedazo plástico fino para evitar el ingreso de insectos.

10.8. Pasadores

Se utilizarán 2 pasadores planos de 3" x 2" para adentro y afuera de la letrina. El pasador exterior debe ser un pasador plano con candado.

10. Trampa de grasa

La trampa de grasa es un dispositivo de fácil construcción, debe instalarse a la salida de los artefactos que generan aguas grises (lavaderos, lavatrastos, duchas, lavadoras y lavamanos). El agua retenida en la trampa para grasa debe canalizarse directamente al pozo de absorción u otro sistema de infiltración. Es preferible ubicarla en lugares bajo sombra para mantener bajas temperaturas, para que la grasa se solidifique y no se mezcle con el agua, lo que permite la reducción de olores. Para el diseño de la trampa para grasa debe considerarse un gasto de agua de 8 litros por persona por día. La capacidad o volumen disponible de la trampa debe ser mayor o igual a 120 litros. También se puede usar trampas que tengan menor volumen, hasta 20 litros, pero en ese caso se tiene el mantenimiento es más frecuente.

- Las dimensiones de la caja de trampa deben ser de 0.88 x 0.55 x 0.50, la tapadera de 0.88 x 0.55.
- La tubería de entrada y de salida debe ser de 4", los codos y Tees a 90° de 4".

11. Pozo de absorción

El pozo de absorción es un elemento opcional de infiltración, que recibe los líquidos provenientes de la trampa para grasa. El pozo de absorción permite el tratamiento de los líquidos a través de materiales pétreos como piedra, grava y arena, previo a la disposición final al cuerpo receptor (suelo).

Para mantener la verticalidad y buen funcionamiento del pozo de absorción se recomienda colocar el material filtrante de la siguiente manera:

- Del fondo del pozo de forma ascendente colocar una capa de arena limpia.
- Sobre la capa de arena colocar una capa de grava.
- De la capa de grava hasta 50 centímetros debajo de la caída del efluente colocar piedra cuarta.
- El espesor de cada una de las capas a colocar dependerá de la profundidad del pozo. La distribución de las capas debe ser lo más equitativa posible en cuanto a su espesor.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Para la construcción de cada pozo de absorción se considerará los siguientes componentes:

Tubería de conducción:

Esta tubería debe ser de PVC de Ø 4".

Pozo de absorción:

Es un hoyo por lo general circular de aproximadamente 0.85 m de diámetro y con tapadera de brocal de 1.31 m por lado dejando corte y pendiente de suelo natural. El pozo debe rellenarse con piedrín y piedra de bola dejando libre 0.30 m en la parte alta, de manera que las aguas puedan infiltrarse; se construye en suelos compactos y permeables.



Bibliografía

- Plan de Desarrollo y Planes Comunitarios Sololá, Proyecto: Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Humano Integral financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, Sololá 2,000.
- Plan de Fortalecimiento Municipal, Agencia Española de Cooperación Internacional.
- Plan de Mejoras de Agua y Saneamiento con el apoyo de Medicusmundi bizkaia, Gobierno Vasco y Entreamigos Laguna Arten.
- Sistema de información gerencial de salud SIGSA, Ministerio de Salud de Guatemala.
- Términos de referencia de asistencia técnica, elaboración de planes de mejora de los sistemas de agua y saneamiento comunitarios en el Área de Cobertura del Programa RUK'U'X'YA.



PLANOS Y MAPA