



PLAN DE MEJORA EN AGUA Y SANEAMIENTO

SAN ANDRÉS SEMETABAJ / ALDEA LAS CANOAS ALTA

Descripción breve

El presente plan de mejoras contiene la información del diagnóstico realizado al sistema de agua por gravedad y saneamiento actual en la Aldea Canoas Alta, perteneciente al municipio de San Andrés Semetabaj, Sololá, donde se dan a conocer las propuestas técnicas de mejora de los elementos, así como las acciones y gestiones a realizar.

PROYECTO RUK'U X'YA'



CRÉDITOS

Edición

Texto y contenido:

Responsables Técnicos del Programa RUK'U'X YA', HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Diseño y diagramación:

Ana Isabel Mendoza

Coordinadora de Comunicación y Relaciones Públicas.

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Asesoría y Revisión Equipo Programa RUK'U'X YA'

Rene Estuardo Barreno

Coordinador General, Programa RUK'U'X YA'.

Acción contra el Hambre.

Silvia María Castillo Arana

Coordinadora Técnica, Programa RUK'U'X YA'.

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Giezy Joezer Sánchez Orozco

Responsable Técnico en Gestión del Agua, Programa RUK'U'X YA'.

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Fotografías:

Diego Armando Ren Canil, Responsable Técnico en Gestión del Agua, Programa RUK'U'X YA'

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala.

Municipalidad de San Andrés S:

Lic. Gaspar Chumil Morales

Alcalde Municipal.

Eliseo Filiberto Xep Cumes

Oficina Municipal de Agua y Saneamiento.

“Esta publicación cuenta con la colaboración del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Programa RUK'U'X YA' y no refleja, necesariamente, la postura de la AECID”.



Contenido

Índice de tablas	I
Índice de fotografías	I
Índice de gráficas	I
FICHA TÉCNICA.....	1
Resumen ejecutivo.....	2
Resumen del estado actual del sistema de agua y saneamiento, las mejoras que se deben implementar	3
Estado del sistema de agua.....	3
Estado de saneamiento.....	4
Localización de la zona de estudio.....	5
Datos generales de la comunidad/área rural	6
Objetivos del plan	7
Objetivo General.....	7
Objetivos Específicos	7
Información del sistema de agua y saneamiento	8
Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento.....	9
Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado	12
Determinación de los peligros y eventos peligrosos y evaluación de los riesgos.....	13
Análisis del saneamiento en la comunidad.....	17
Análisis de la disposición de aguas residuales	17
Descripción del manejo de aguas grises	17
Tipo de tratamiento existente	17
Análisis de la disposición de residuos sólidos.....	17
Descripción del manejo de desechos sólidos	17
Estado de enfermedades de origen hídrico.....	18
Análisis de la oferta.....	20
Análisis de la demanda	20
Análisis de la capacidad de almacenamiento	21
Análisis de oferta-demanda	23
Principales mejoras identificadas del sistema de agua.....	24



Mejoras en el sistema de agua a corto plazo.....	24
Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo	25
Mejoras en el sistema de agua a largo plazo	25
Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad	26
Principales mejoras identificadas de saneamiento	27
Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo	27
Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano plazo.....	27
Mejoras en el sistema de saneamiento a largo plazo.....	28
Principales mejoras identificadas de residuos sólidos.....	28
Hoja de ruta para la gestión de mejoras.....	29
Análisis de sostenibilidad	30
Técnica	30
Ambiental.....	32
Presupuesto de mejoras	33
Manual de operación y mantenimiento	34
Operación:.....	34
OPERACIÓN	34
MANTENIMIENTO	39
Mantenimiento:	39
Manual de operación y mantenimiento de Saneamiento	48
Operación:.....	48
OPERACIÓN	48
MANTENIMIENTO	50
Mantenimiento:	50
MANTENIMIENTO	50
Cronograma de operación y mantenimiento	54
Resultados de la calidad de agua	55
Medición de cloro residual	55
Medición de potencial de Hidrógeno	55
Control de la calidad de agua.....	57
Anexo 1	60
Análisis de sostenibilidad técnica	60



Análisis de sostenibilidad ambiental.....	62
Anexo 2: Presupuesto de mejoras	66
Presupuesto Integrado	66
Presupuesto desglosado	67
Especificaciones técnicas	83
Especificaciones de Materiales	83
Especificaciones por renglón	88
Bibliografía	95
Planos.....	96



Índice de tablas

Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado.....	1
Tabla 2. Estado del sistema de agua	4
Tabla 3. Estado de saneamiento	4
Tabla 4. Localización del estudio	5
Tabla 5. Datos generales	6
Tabla 6. Servicios básicos	6
Tabla 7. Información del sistema de agua	8
Tabla 8. Aforo del sistema de agua.....	20
Tabla 9. Tabla de Almacenamiento requerido.....	21
Tabla 10. Índice de sostenibilidad en agua	30
Tabla 11. Índice de sostenibilidad técnica	31
Tabla 12. Índice de sostenibilidad ambiental	32
Tabla 13. Presupuesto Integrado	33
Tabla 14. Tabla de medición de potencial de hidrógeno en la comunidad	55
Tabla 15. Tabla de análisis de sostenibilidad técnica.....	62

Índice de fotografías

Fotografía 1. Nacimiento de agua 1 de brote definido.....	14
Fotografía 2. Captaciones 2 y 3 de nacimientos de agua	14
Fotografía 3. Accesorios en línea de conducción.....	15
Fotografía 4. Tubería de línea de conducción.....	15
Fotografía 5. Medición del potencial de hidrogeno en viviendas de la comunidad	56

Índice de gráficas

Gráfica 1. Enfermedades de origen hídrico a menores de 5 años	18
Gráfica 2. Enfermedades de origen hídrico a mayores de 5 años	19
Gráfica 3. Comparación de volumen de tanque actual vs estimado	22
Gráfica 4. Comparación de caudal de ingreso al tanque actual vs necesario.....	22
Gráfica 5. Análisis de oferta y demanda.	23



FICHA TÉCNICA

Objetivo:	Establecer inversiones prioritarias para asegurar el abastecimiento del servicio de agua apta para consumo humano y saneamiento básico en la comunidad
Alcance Geográfico:	Aldea las Canoas Alta, San Andrés Semetabaj, Municipio de Sololá
Institución implementadora:	Consejo de desarrollo comunitario de la Aldea las Canoas Alta.
Componentes:	Técnico y Ambiental
Beneficiarios:	Aumentar la calidad, cantidad y cobertura de agua en el área rural de la aldea para 175 viviendas
Opciones de Financiamiento:	Fondos Propios, Presupuesto municipal, fondos del Consejos de Desarrollo, INFOM, cooperación internacional (BID, AECID, etc.)
Periodo de ejecución:	5 años
Acciones estratégicas:	Socialización y aprobación del plan por parte del COCODE para darle legitimidad y carácter de oficial, apoyar la institucionalización del servicio fortaleciendo al COCODE
	Sensibilizar a la comunidad, dar a conocer los costos de operación y mantenimiento del servicio, implementar acciones para mejorar la sostenibilidad
	Gestión por medio del COCODE los recursos financieros para poder implementar las mejoras proyectadas que pueden ser alcanzadas por la población.
	Realizar censo para actualizar usuarios e identificar conexiones ilícitas
Inversiones priorizadas:	<ul style="list-style-type: none"> -Implementación de sistema de desinfección Q782.00 - Capacitación de fontaneros y herramienta mínima Q719.00 -Implementación de Válvulas de aire con caja de concreto Q1,251.38 c/u -Cercos perimetrales de tanques de almacenamiento Q5,705.00 -Estaciones de lavado de manos Q80 Por vivienda -Mejoramiento de estructura de letrinas Q1,417.00 Por vivienda -Implementación de Pozos de absorción Q2,709.70 Por Vivienda

Tabla 1: Ficha técnica del sistema de agua y saneamiento abordado



Resumen ejecutivo

La Aldea las Canoas Alta, cuenta con una cobertura del 75% de agua y una cobertura del 100% de saneamiento, para realizar este plan de mejora se tomó como referencia la información proporcionada por el consejo de desarrollo comunitario de dicha comunidad, se determinó en base a un muestreo estadístico con la visita a 20 viviendas de un total de 175.

Actualmente en la aldea las Canoas Alta no se cuenta con un plan de mejora dentro de la comunidad que proporcione información del acceso, calidad y asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento, de igual manera que oriente las intervenciones que puedan realizarse a corto, mediano y largo plazo, el presente plan da a conocer la descripción y estado actual del sistema de abastecimiento de agua, así como el estado de saneamiento básico con enfoque de eliminación de excretas, determinación de peligros y evaluación de riesgos en cuanto a la calidad de agua, determinación de las mejoras para la prestación de estos servicios, también se presenta la sostenibilidad técnica de agua y saneamiento así como ambiental.

La comunidad actualmente no cuenta con un servicio colectivo para la disposición de excretas y aguas grises, por lo que las familias deben utilizar sistemas individuales como letrinas y pozos de absorción, en el tema de residuos sólidos no cuentan con sistema de recolección y disposición final, por lo cual las familias queman los residuos inorgánicos y lo orgánico lo entierran o lo utilizan como abono, actualmente la comunidad tiene problemas puesto que la mayoría de las letrinas se encuentran en mal estado por lo que es necesario cambiarlos para alcanzar una mejor cobertura de saneamiento.

El sistema de abastecimiento de agua tiene 33 años de haberse construido, durante este período se han implementado algunas mejoras, principalmente cambio de tubería, remozamiento del tanque de almacenamiento, los principales problemas identificados en el sistema son baja operación, bajo mantenimiento, infraestructura vulnerable, para proveer de un servicio adecuado y de calidad, las mejoras a implementar pueden ser resuelto por la comunidad, principalmente en énfasis de calidad de agua, actualmente se tiene un déficit de 50 conexiones domiciliarias para alcanzar cobertura total, en cuanto a la continuidad es menos de 6 horas al día, 3 días a la semana, ya que es compartida con aldea las Canoas Baja y sector AD-DOC, el sistema no cuenta con ningún sistema de desinfección de agua potable antes de llegar a las conexiones domiciliarias.



Resumen del estado actual del sistema de agua y saneamiento, las mejoras que se deben implementar

Estado del sistema de agua

Componente	Estado	Identificación de mejora	Presupuesto de mejora	Quien podría implementar la mejora	Recursos disponibles para mejora
Captación/Nacimiento	Regular	-Limpieza y chapeo dentro y fuera de la captación. -Circulación de captaciones. -Implementación de pichachas en captaciones. -Construcción de captación de brote definido.	-Q550.00 - Q6,200.00 - Q508.70 - Q14,367.28	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Actualmente ninguno
Caja reunidora de caudales y rompe presión	Regular	Limpieza interior y exterior, colocación de pichachas	-Q348.30	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Fondos del comité
Paso Zanjón	Bueno	Construcción de columnas base para tramos de tubería HG	-Q4,443.25	Comunidad	Actualmente ninguno
Paso Aéreo	Malo	Cambio de cables y mordazas de pasos aéreos a largo plazo	-Q6,900.00	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Actualmente ninguno
Válvula de limpieza	Malo	Implementación de válvula de limpieza en punto bajo	-Q1,978.30	Comunidad	Actualmente ninguno
Tanque de almacenamiento	Regular	Circulación de tanque	Q6,200.00	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y	Actualmente ninguno

		Sistema de cloración		organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	
Sistema de desinfección	No hay	Implementación de sistema de desinfección	-Q782.00	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Actualmente ninguno

Tabla 2. Estado del sistema de agua

Estado de saneamiento

Componente	Estado	Identificación de mejora	Presupuesto de mejora	Quien podría implementar la mejora	Recursos disponibles para mejora
Letrinas de Hoyo seco	Regular	-Mejoramiento de estructura de letrinas, estaciones de lavado de manos, tapa de letrina y basureros para letrina	Q1,417.00 Por vivienda	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Actualmente ninguno
Pozos de absorción		Implementación de sistema individual de aguas grises, trampa de grasas + pozo de absorción	Q3,345.70	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Actualmente ninguno
Sistema de desechos sólidos		Implementación de basureros dentro de la vivienda. -Basureros en la comunidad	-Q85.00 -Q500.00	Comunidad, Municipalidad, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales	Actualmente ninguno

Tabla 3. Estado de saneamiento



Localización de la zona de estudio



Identificación	
Cabecera Municipal	San Andrés Semetabaj
Comunidad	Aldea las Canoas Alta
Colindancias	
Al norte	Aldea Panimatzalam
Al Sur	Godínez
Al Este	Aldea las Canoas Baja
Al Oeste	Caserío Xepec
Coordenadas geográficas	
Latitud	14°42'53"
Longitud	91°06'34"
Altura	2,400 metros
Extensión territorial	
Superficie	Aproximadamente 0.7 km ² (Superficie en base a estimación realizada por el consultor en Google Earth).
Microcuenca	Rio Tzalá
Cuenca	Atitlán
Características particulares	
Clima	Templado
Rango de temperatura anual	12 y 18 °C
Rango de precipitación media	1000mm - 2044mm
Uso de suelo y vegetación	Agricultura


Tabla 4. Localización del estudio



Datos generales de la comunidad/área rural

DATOS GENERALES	
Nombre:	Aldea las Canoas Alta, San Andrés Semetabaj
Población:	850 habitantes, según información proporcionada por el comité de agua
Viviendas con acceso a agua:	125 viviendas
Porcentaje de cobertura de agua:	75%
Viviendas con acceso a saneamiento:	175 viviendas
Porcentaje de cobertura de saneamiento:	100%
Costo de acceso a un servicio de abastecimiento de agua:	Q 2000.00 2 meses le llevaría a una familia adquirir el servicio según los ingresos promedios de Q 2,500.00 mensuales aproximadamente.
Costo de acceso a un servicio de saneamiento letrina/drenaje:	Q 0.00 Las Personas realizan su propia letrina y pozo de absorción.

Tabla 5. Datos generales

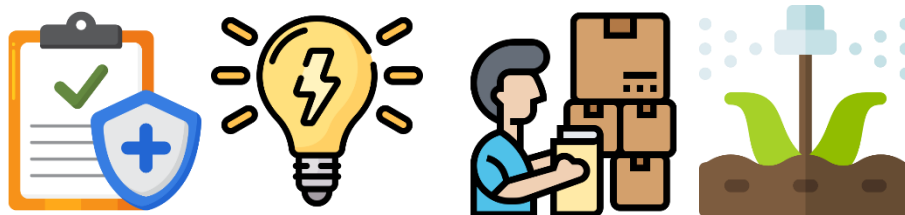

SERVICIOS BÁSICOS	
Educación:	Escuela Rural Mixta que imparte clases de primero a sexto primario, con normalidad funciona de lunes a viernes por la mañana.
Salud:	No existe puesto de salud en la comunidad, deben ir hasta la aldea Canoas Baja, a una distancia menor de un kilómetro.
Energía Eléctrica:	Energía eléctrica domiciliar y alumbrado público.
Principal actividad productiva:	Agricultura

Tabla 6. Servicios básicos





Objetivos del plan

Objetivo General


Contribuir a la reducción de la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas en 12 municipios del Departamento de Sololá mediante el fortalecimiento de las estructuras comunitarias, municipales y del MSPAS, en sus funciones sanitarias relacionadas con el derecho humano al agua y el saneamiento, con pertinencia cultural, de género y ambiental.

Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico y evaluación del sistema de agua y saneamiento para la Aldea Canoas Alta que permita una clasificación y priorización de mejoras para garantizar los parámetros mínimos de garantía del derecho humano al agua y saneamiento.
- Identificar deficiencias que establezcan la necesidad de elaborar propuestas de mejora para los sistemas de agua y saneamiento de la Aldea Canoas Alta, analizando la factibilidad social, económica y ambiental de las propuestas técnicas.
- Identificar y fortalecer las estructuras y nivel organizativo de la gestión comunitaria del agua y saneamiento a través de herramientas y manuales que promuevan el funcionamiento y la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en la comunidad.



Información del sistema de agua y saneamiento

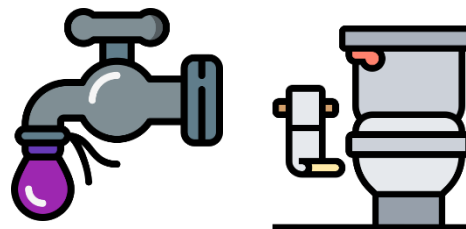

Nombre del sistema	Administrado por	Categoría	Tipo de sistema	Conexión	Caudal que ingresa al sistema	Cuenta con sistema de cloración	El sistema está en funcionamiento	Fuentes de agua utilizadas			Comunidades que abastece			
								Nombre de las fuentes utilizadas	Tipo de fuentes	Coordenadas de las fuentes	Nombre de la comunidad	Municipio	Población beneficiada	Viviendas beneficiadas
Sistema de agua Canoas Alta	COCODE de Aldea Las Canoas Alta	Rural	Por Gravedad	Predial	2.00 l/s	No	Si	CAPTACION 1	Brote definido	N14 46.638 W91 01.671	Aldea Canoas Alta	San Andrés Semetabaj	850	125
								CAPTACION 2	Brote definido	N14 46.746 W91 01.796				
								CAPTACION 3	Brote definido	N14 45.742 W91 01.793				


Tabla 7. Información del sistema de agua



Mapa de ubicación de la comunidad y del sistema de agua y saneamiento



Mapa de Ubicación de Línea de Conducción Sistema de Agua por gravedad Aldea Canoas Alta

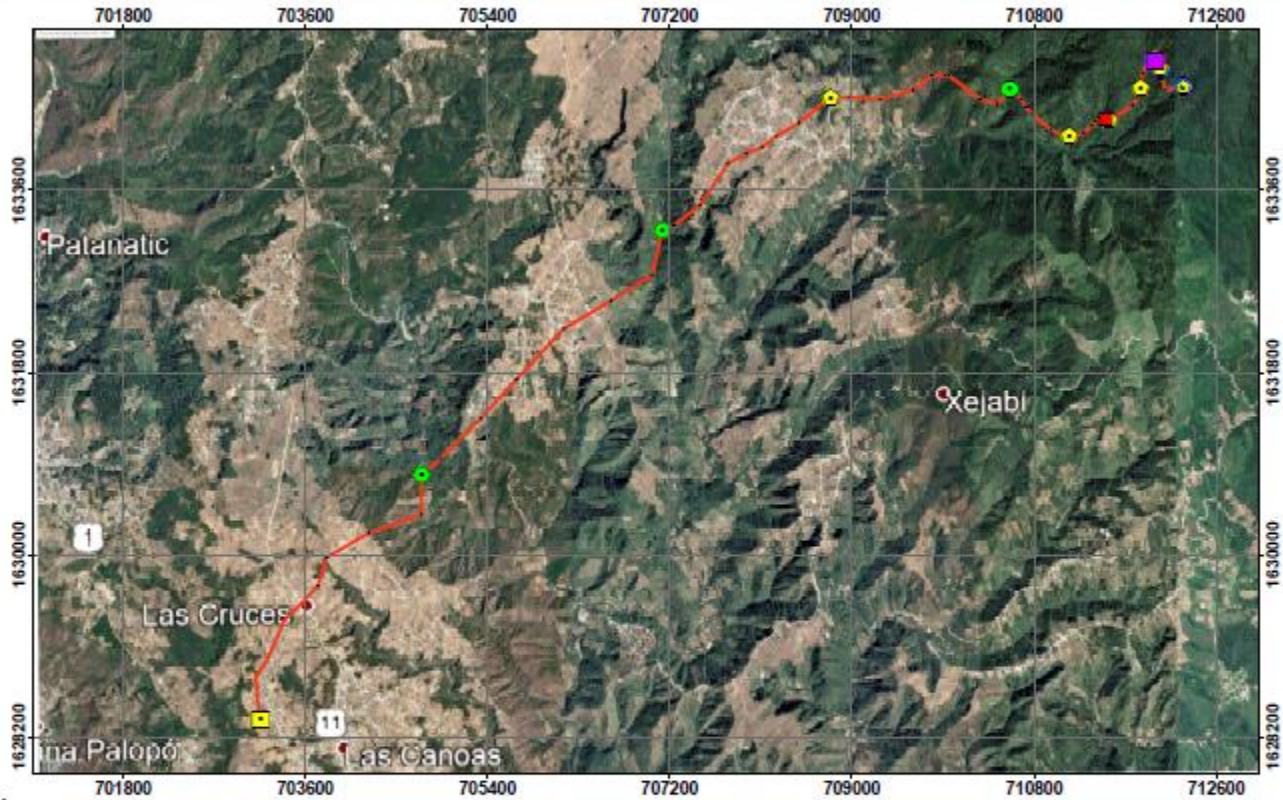

Legend

Aldea Canoas Alta

Nombre:


-  Tanque
-  Paso aseo
-  Caja rompe presión
-  Caja reunión de caudales
-  Válvula de aire
-  Nacimiento
-  Tubería

Nombre	Coord. X	Coord. Y	Altura	Diámetro
Nacimiento	707200	1630000	1600	100
Tanque	703600	1629200	1500	100
Paso aseo	707200	1630000	1600	100
Caja rompe presión	707200	1630000	1600	100
Caja reunión de caudales	707200	1630000	1600	100
Válvula de aire	707200	1630000	1600	100
Tubería	707200	1630000	1600	100

Coordinate System: WGG 1984 UTM Zone 15N
Projection: Transverse Mercator Datum: WGG 1984



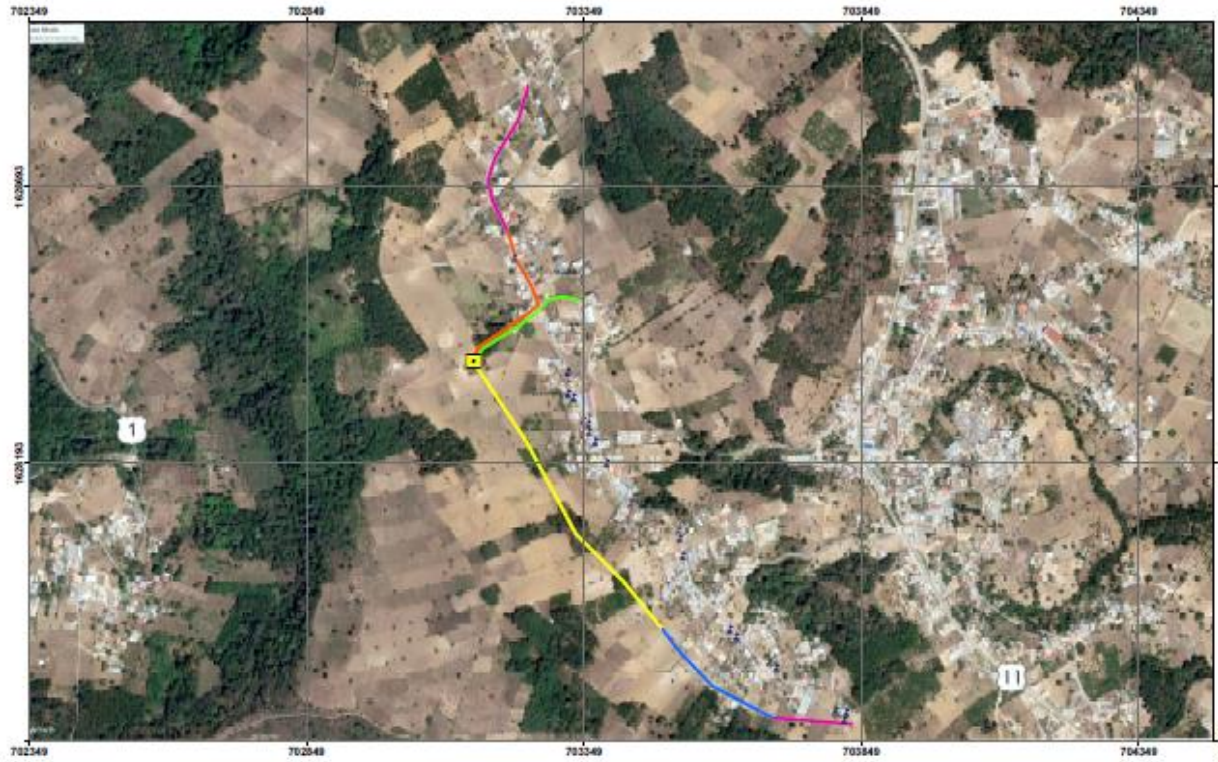

Mapa de Ubicación de Línea de Distribución Sistema de Agua por gravedad Aldea Canoas Alta




Leyenda

Distribución Canoas Alta

-  Tanque
-  PVC 2 1/2"
-  PVC Ø 2"
-  PVC Ø 1 1/4"
-  PVC Ø 1"
-  PVC 3/4"

CODIGO	DESCRIPCION	ALTIMETRIA	ORIENTACION
000001	TANQUE	1621000	7023500

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 15N
Projection: Transverse Mercator Datum: WGS 1984





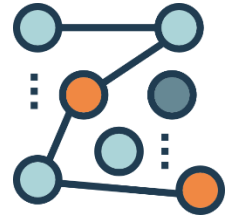


Diagrama de flujo del proceso del sistema de agua evaluado



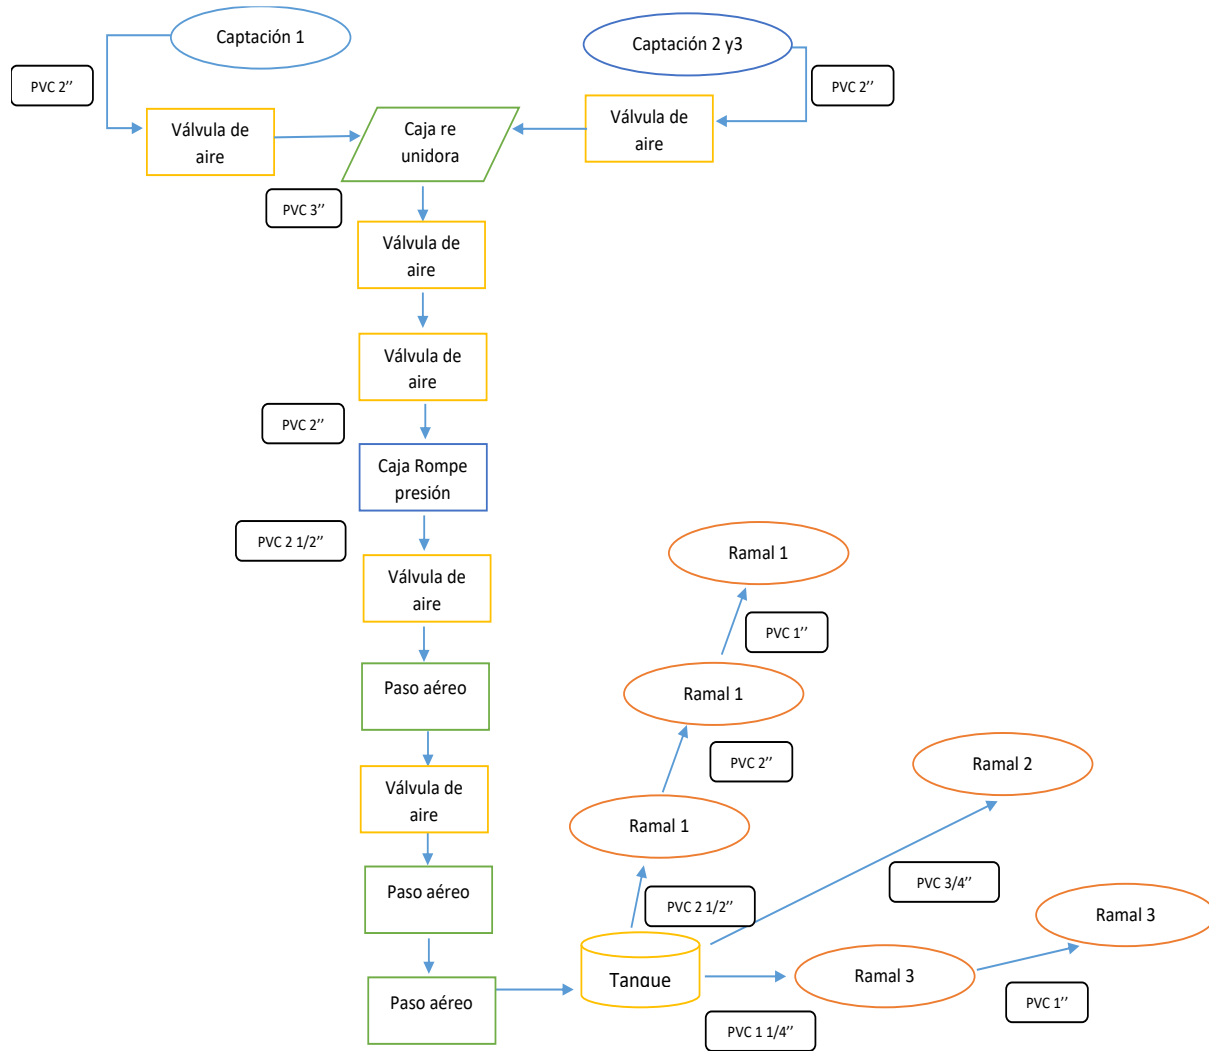

Determinación de los peligros y eventos peligrosos y evaluación de los riesgos

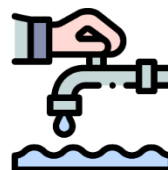

La determinación de los peligros se realizó mediante consultas y visitas en campo con el comité de agua de la comunidad.

Determinación de peligros típicos que pueden afectar a las fuentes.

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Topografía del lugar	Los nacimientos del sistema están ubicados en un área boscosa, lo cual vuelve vulnerables a quedar soterrados por movimientos o deslizamientos de materiales naturales como rocas, suelo y vegetación.
Cambios estacionales del clima	A través de los años la población ha identificado que la cantidad de agua en la fuente varía en determinadas fechas, especialmente en época de verano, lo que produce cambios en la calidad de agua.
Fauna	Contaminación microbiológica; Al ser un área boscosa la infiltración de organismos naturales al interior de las fuentes es algo común, por lo que es necesario una captación con todos sus elementos en buen estado.
Captación inadecuada	No existe una captación con los componentes mínimos en el nacimiento de agua 1, motivo por el cual puede ingresar escorrentía de agua superficial, así como la contaminación interna con la proliferación de algas, raíces e insectos dentro de la fuente
Escorrentía superficial	La topografía del lugar y la intensidad de lluvia pueden generar escorrentías de agua superficial provocando la contaminación directamente sobre las fuentes, así como generar erosión de las bases donde se encuentran los nacimientos haciendo que estos colapsen.



Fotografía 1. Nacimiento de agua 1 de brote definido

La fotografía 1, corresponde a un nacimiento de agua de brote definido el cual no tiene una captación adecuada con los componentes mínimos para proteger la fuente de agentes externos, en el numeral (1) se puede ver que la tubería de PVC que conduce el agua está colocada de forma provisional y en mal estado, así mismo se puede observar el numeral (2) que no existe una tapadera en la captación lo que puede permitir la entrada de sedimentos y escorrentía al interior del nacimiento, ocasionando una variación de la calidad de agua y afectando a las demás captaciones al llegar a la caja reunidora de caudales, por lo que se propone a construcción de la captación.



Fotografía 2. Captaciones 2 y 3 de nacimientos de agua

En la fotografía 2, se puede observar las dos captaciones, numeral (3) y (4) en donde se evidencia la necesidad de un mantenimiento y limpieza periódico, dado que se puede ver la cantidad de maleza que crece alrededor de las fuentes, así también dentro del nacimiento se evidenció la presencia de insectos, suciedad y la inexistencia de pichachas.



Fotografía 3. Accesorios en línea de conducción

En la fotografía 3, se pueden observar que los fontaneros de la comunidad realizaron estos accesorios en la línea de distribución, numeral (5), (6) y (7) que tienen el objetivo de funcionar como una válvula de aire, sin embargo, al no ser una válvula como tal, no cumplen al cien por ciento con su función, así también, se observa que no tienen una caja como protección para la tubería, por lo que se recomienda realizar el cambio a válvulas de aire con su respectiva caja de protección.



Fotografía 4. Tubería de línea de conducción

La fotografía 4, corresponde a los tramos de tubería de hg, en el numeral (8) se puede observar que la tubería está detenida únicamente por ramas colocadas provisionalmente, así como este tramo existen 5 más, por lo que es necesario la realización de bases de concreto para la tubería. Así también, se ve la fotografía de un paso aéreo en donde se puede ver la falta de mantenimiento en las bases, numeral (9) como en el cable de suspensión y mordazas.



Determinación de peligros típicos que pueden afectar al tratamiento/desinfección

Actualmente el sistema de agua no cuenta con sistema de desinfección ya que en el pasado la comunidad rechazo el uso de cloro para la desinfección, por lo que los principales riesgos que se pueden generar son:

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
No hay sistema de desinfección	Aumento de enfermedades de origen hídrico por falta de desinfección del agua que es utilizada para consumo de la población.
Intermitencia del suministro	Entrada de contaminación, el servicio por horarios se interrumpe, dado que algunas horas del día el agua no llega con suficiente fuerza por motivo de un déficit de caudal para proveer a la población.
Falta de circulación en la periferia del tanque de distribución	El tanque no se encuentra circulado, lo cual puede generar que personas ajenas puedan ingresar y manipular componentes del tanque.

El tanque de almacenamiento no cuenta con sistema de desinfección ya que no fue priorizado la construcción, lo cual se puede tomar como un factor importante en la proliferación de enfermedades de origen hídrico.

Determinación de peligros típicos que pueden afectar a la red de distribución

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Rotura de tubería	Entrada de contaminación a la tubería
Fluctuaciones de la presión	Entrada de contaminación a la tubería al no tener válvulas de limpieza.
Intermitencia del suministro	Entrada de contaminación a la tubería, el servicio que provee a la comunidad es compartido con la Aldea Canoas Baja por días específicos.
Apertura y cierre de válvulas	Perturbación de depósitos por la inversión o modificación del flujo de introducción

Determinación de peligros típicos que pueden afectar a los puntos de consumo

Evento peligroso	Peligros asociados (y cuestiones que tener en cuenta)
Contaminación por agentes conectados a los chorros	La mayoría de las viviendas tienen colocados en el chorro un pedazo de nylon en la punta para evitar que salpique el agua, el cual al no cambiarse con frecuencia genera un foco de contaminación.
Fugas de agua	Las fugas o fallas no pueden ser identificadas inmediatamente en ciertos casos, lo que puede afectar el comportamiento del sistema.
Contaminación por almacenamiento inadecuado	En algunas viviendas las condiciones de limpieza de la pila no es la adecuada, por lo que el agua puede estar contaminándose en este punto.




Análisis del saneamiento en la comunidad

En la Aldea Las Canoas Alta actualmente no cuenta con un sistema colectivo para la disposición de excretas y aguas residuales, por lo cual las viviendas utilizan sistemas individuales de letrinas de hoyo seco, en algunas casas nuevas además de letrinas existen baños lavables los cuales desfogan a pozos de absorción, sin embargo, no existe alguna regulación por el COCODE.

Por información de los miembros del COCODE se indica que el 100% de las viviendas cuentan con sistema individual de letrinas de hoyo seco de las cuales la mayoría por el tiempo de vida útil se encuentran deterioradas, el 95% no cuenta con un lavamanos asociado al uso de la letrina lo cual incrementa los riesgos sanitarios en la comunidad.

Análisis de la disposición de aguas residuales

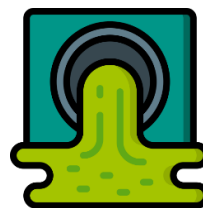

Descripción del manejo de aguas grises

En la Aldea Canoas Alta no cuenta con un sistema colectivo de recolección para la disposición de aguas grises, actualmente no existe alguna organización que promueva la implementación del tratamiento de aguas grises para esta comunidad, por lo que las viviendas las eliminan mediante pozos de absorción y desfogue a flor de tierra, cabe destacar que estas aguas son producto únicamente de lavaderos o pilas de las viviendas.

Tipo de tratamiento existente

A través de información del COCODE de las 175 viviendas un 80% dispone sus aguas residuales a través de pozos de absorción realizados por los mismos comunitarios sin ninguna especificación técnica, el 20% los eliminan a flor de tierra desfogando hacia cultivos o terrenos cercanos.

Análisis de la disposición de residuos sólidos




Descripción del manejo de desechos sólidos

Actualmente según información del comité de agua el 100% de las viviendas de la comunidad no cuentan con los medios adecuados para disponer y manejar los desechos sólidos, en promedio por familia se produce medio costal de basura por semana, según información recaudada en campo, en gran parte de la basura es orgánica por lo que se deposita entre las siembras o se utiliza para alimentación de animales, los desechos inorgánicos como el cartón, papel y plástico son quemados, lo que es metal aluminio es recolectado para después venderlo como chatarra.




Estado de enfermedades de origen hídrico

Al carecer de información puntual sobre la cantidad de enfermedades de origen hídrico en la comunidad, se toma como referencia las estadísticas a nivel municipal para ver el comportamiento de las mismas. Las estadísticas del ministerio de salud pública y asistencia social de la dirección de área de salud de Sololá distrito de salud número tres Panajachel, informa sobre la cantidad de enfermedades de origen hídrico que se han atendido a nivel de todo el municipio de San Andrés Semetabaj los cuales se presentan en los siguientes gráficos:

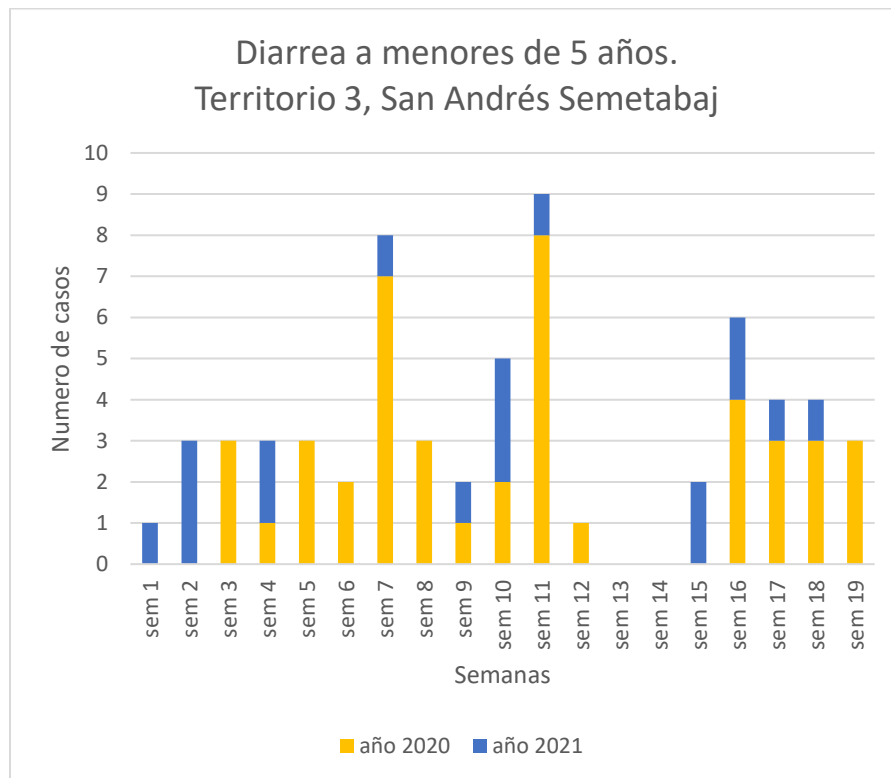

Gráfica 1. Enfermedades de origen hídrico a menores de 5 años

En la gráfica se puede observar que en el año 2021 las enfermedades diarreicas a menores de 5 años han reducido en comparación al año pasado, sin embargo, aún están presentes.

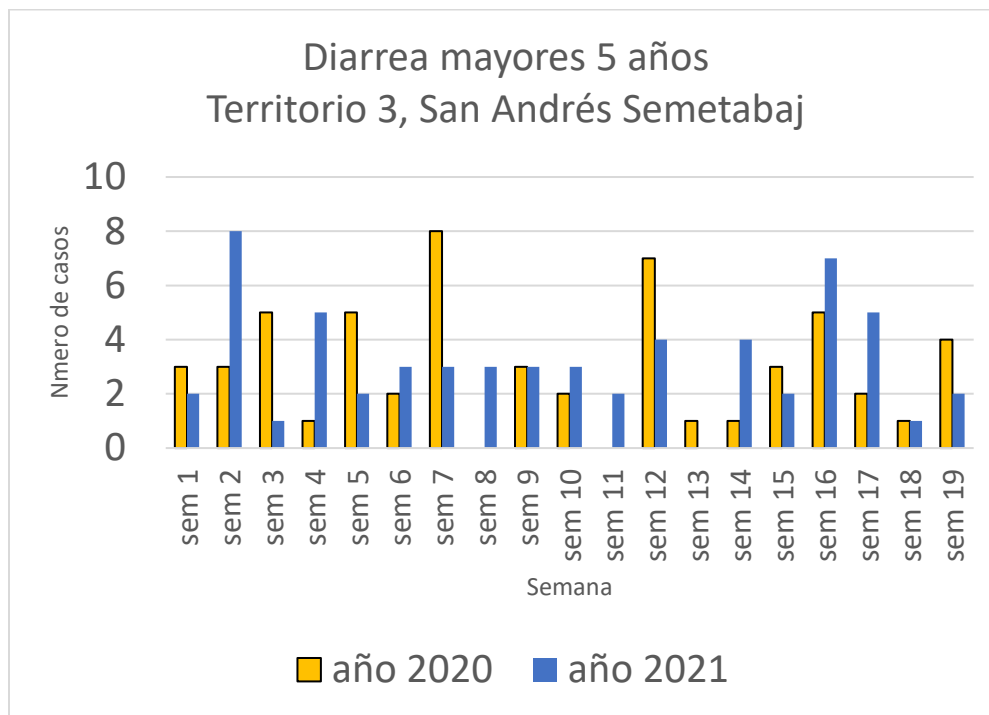

Gráfica 2. Enfermedades de origen hídrico a mayores de 5 años

En la gráfica se puede observar que en el año 2021 las enfermedades diarreicas a mayores de 5 años se mantienen constantes al año anterior en su mayoría de semanas.



Análisis de la oferta

El sistema de agua de la Aldea Canoas Alta es abastecido por 3 fuentes de brote definido 2 de ellas con su obra de infraestructura adecuada, estas ubicadas en Tecpán en la comunidad de Caquixajay, las fuentes de agua son compartidas con la Aldea Canoas Baja y sector AD-DOC, por lo que únicamente se tiene acceso al agua por tres días a la semana. Actualmente se está gestionando la construcción de un pozo mecánico.

Según datos obtenidos en campo, a través de los aforos en la caja reunidora de caudales que abastecen el sistema de agua se determinó el caudal siguiente:

Sistema de Agua Canoas Alta	
Ref.	Qi
Caudal de caja reunidora	2.00 l/s
Total de Caudal	2.00 l/s

Tabla 8. Aforo del sistema de agua

Análisis de la demanda



La guía de normas sanitarias para el diseño de sistemas rurales de abastecimiento de agua para consumo humano, indica que la dotación para un servicio de conexiones prediales se tenga un caudal de 60 a 120 lts/hab/día (INFOM-UNEPAR, 2011). La dotación independiente o correspondiente a cada grupo de personas, en relación a los días que se aprovecha el servicio es:

$$\text{Dotación} = \frac{\text{Caudal total} * 86400}{\text{Poblacion a abastecer}} = (1.40 \text{ l/s} * 86400) / 850 \text{ habitantes} = 142 \text{ litros por habitante por día, 24 horas al día cada 3 días.}$$

Análisis de la capacidad de almacenamiento



Se recomienda utilizar los datos de la demanda real de la comunidad para establecer el volumen del tanque de distribución. De lo contrario se considerará para su diseño el 25% a 40% del caudal medio diario en el caso de sistemas por gravedad.

Datos:


- Dimensiones de Tanque de almacenamiento: ancho interno 5.30m, largo interno 9.75m y altura 2.00m
- Proyección de 5 años
- Población actual: 850 habitantes
- Población futura = $Pf. = Po. * (1 + i)^n$
- i = tasa de crecimiento poblacional 2.32% (INE 2008)
- Dotación mínima para la población 90 l/hab/día (INFOM-UNEPAR, 2011)
- Caudal medio $Qm = (Habitantes * Dotación) / 86400$
- Volumen de almacenamiento actual $Vao = (Qm * 86400 / 1000) * 30\%$
- Volumen de almacenamiento futuro $Vaf = (Qmf * 86400 / 1000) * 30\%$

Descripción	Cantidad	Unidad
Población actual	850	Habitantes
Población Futura (5 años)	953	Habitantes
Caudal disponible	2.00	l/s
Caudal medio actual	0.88	l/s
Caudal Medio Futuro	0.99	l/s
Volumen de almacenamiento necesario actual	23	m3/día
Volumen de almacenamiento necesario futuro	26	m3/día
Almacenamiento de Tanque	103	M3/día


Tabla 9. Tabla de Almacenamiento requerido

Al realizar la comparación del caudal disponible y el caudal necesario, se identifica que hay una variación de 1 l/s entre los datos obtenidos en campo y los datos calculados, sin embargo, es necesario mencionar que el caudal está disponible únicamente 3 días por semana por lo que actualmente se identifica que la población está teniendo una variación con el servicio obtenido.

Al analizar el tanque se obtiene un volumen necesario futuro de 26 m³, una gran variación de los 103 m³ que tiene el tanque actualmente, por lo que se puede considerar que la comunidad no requiere aumentar su capacidad de almacenamiento en un periodo de 5 años.

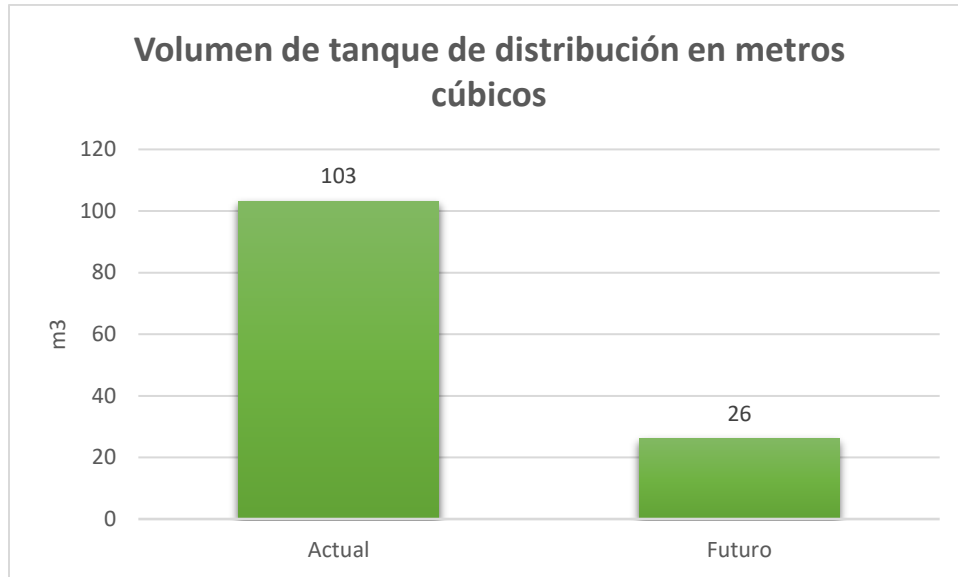

Gráfica 3. Comparación de volumen de tanque actual vs estimado

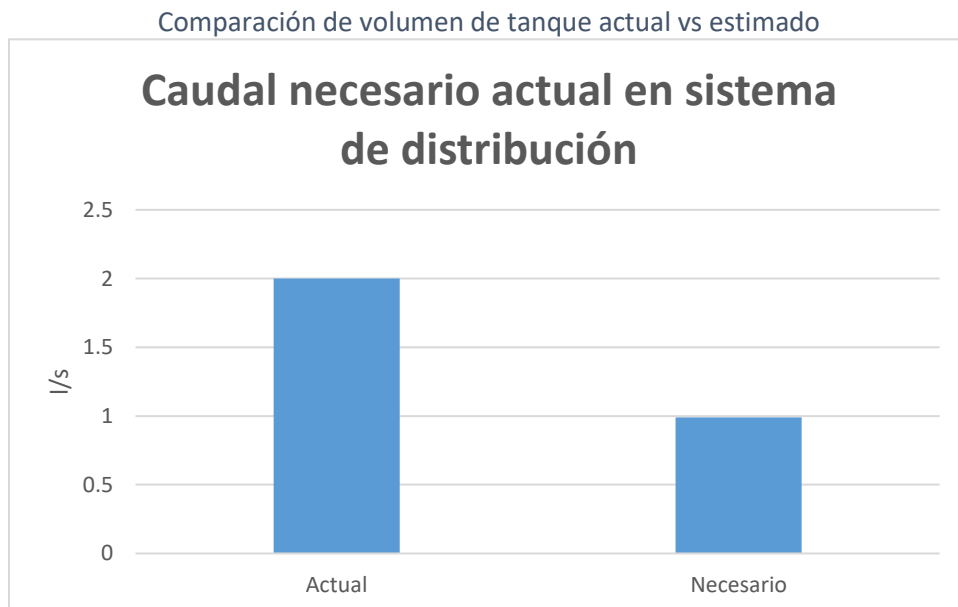


Gráfica 4. Comparación de caudal de ingreso al tanque actual vs necesario

Análisis de oferta-demanda

Análisis de oferta-demanda					
DEPARTAMENTO:	Sololá				
MUNICIPIO	San Andrés Semetabaj				
COMUNIDAD	Aldea Las Canoas Alta				
POBLACION:	850 personas				
DENSIDAD HABITACIONAL	7 personas/vivienda				
TIPO DE SISTEMA:	GRAVEDAD				
VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA	125 viviendas				
CAUDAL:	2.00 litros/segundo				
DOTACIÓN:	120.00 litros/habitante/día				
INDICE DE CRECIMIENTO	2.32%				
CRECIMIENTO POBLACIONAL					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
850 personas	870	890	911	932	953


Año	Producción Agua Its.	Necesidad Agua Its.
0	172800	102000
1	172800	104366
2	172800	106788
3	172800	109265
4	172800	111800
5	172800	114394

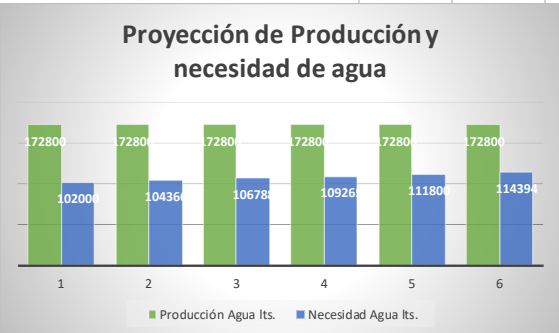

Proyección de Producción y necesidad de agua

Gráfica 5. Análisis de oferta y demanda.

En el análisis de oferta versus demanda se puede observar que teóricamente el caudal es suficiente para suplir a la comunidad, sin embargo, únicamente se tiene acceso a este caudal tres días por semana, lo que lo hace un servicio intermitente al estar siendo compartido con la Aldea Las Canoas Baja y el sector AD-DOC.

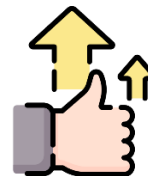

Principales mejoras identificadas del sistema de agua

Mejoras en el sistema de agua a corto plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Capacitación de Fontaneros y herramienta mínima	Regular	-Capacitaciones a fontaneros por medio de municipalidad/instituciones para determinar la forma adecuada de reparaciones, operación del sistema y poseer herramienta mínima necesaria.	- Q719.00
Creación de comité de agua	No existe	Creación de comité de agua encargado de la administración, operación y mantenimiento del sistema, debe contar con los miembros necesarios y trabajar conjuntamente con el COCODE y la comunidad.	-Q250.00
Captación	Regular	-Realizar chapeo y limpieza de la captaciones y adecuado mantenimiento de sus componentes -Colocación de pichachas en captaciones	-Q400.00 - Q334.40
Línea de conducción	Regular	-Limpieza del sistema y recorrido más exhaustivo para identificar fallas. -Colocación de pichacha en caja reunidora y caja rompe presión -Instalación de 6 Válvulas de aire con caja de concreto.	-Q750.00 -Q234.40 - Q7,508.30
Tanque de distribución	Regular	-Plan de operación y Mantenimiento, limpieza dentro y fuera del tanque.	-Q150.00
Sistema de desinfección	No hay	-Construcción de sistema de desinfección con la aprobación de la población.	-Q782.00
Red de distribución	Regular	-Cambio de chorros en mal estado.	-Q75.00 c/u

Mejoras en el sistema de agua a mediano plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Calidad del agua	No existe	-Realización exámenes bacteriológico y físico químico a muestras de agua.	-Q1,3000
Captación	Regular	-Cercos perimetrales de captaciones -Construcción de nueva Captación de brote definido.	-Q6,200.00 -Q14,367.28
Línea conducción	Regular	-Construcción de 10 columnas para bases de tubería hg -Construcción de válvula de limpieza.	-Q4,443.25 -Q1,978.30
Tanque de distribución	Regular	-Circulación perimetral de tanque de distribución.	- Q5,705.00
Sistema de desinfección	No existe	-Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de desinfección, compra de pastillas de hipoclorito de calcio.	-Q400.00
Sistema de distribución	Regular	-protocolo de solicitudes de reparaciones.	-Q75.00

Mejoras en el sistema de agua a largo plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Captación	Regular	Compra de nuevo nacimiento + captación	-Q150,000.00
Línea conducción	regular	Cambio de cables y mordazas de pasos aéreos.	- Q13,757.00
Red de distribución	Regular	*Conexiones prediales con micro medidores	-Q1,341.84 por vivienda
*Datos de mejoras a largo plazo según Guía sobre costos promedio de construcción SEGEPLAN, 2013			


Mejoras identificadas del sistema de agua que pueden ser implementadas por la comunidad



Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Capacitación de Fontaneros y herramienta mínima	Regular	-Capacitaciones a fontaneros por medio de municipalidad/instituciones para determinar la forma adecuada de reparaciones operación del sistema y poseer herramienta mínima necesaria.	- Q719.00
Creación de comité de agua	No existe	Debe establecerse un comité de agua que sea el encargado de la administración, operación y mantenimiento del sistema, debe contar con los miembros necesarios y trabajar conjuntamente con el COCODE y la comunidad.	-Q250.00
Captación	Regular	-Realizar chapeo y limpieza alrededor de la captación y adecuado mantenimiento de sus componentes. -Colocación de pichachas en captaciones -Cercos perimetrales de captaciones.	-Q400.00 - Q508.70 - Q6,050.00
Línea de conducción	Regular	-Limpieza del sistema y recorrido más exhaustivo para identificar fallas. -Colocación de pichacha en caja reunidora y caja rompe presión -Instalación de Válvulas de aire con caja de concreto.	-Q750.00 -Q234.40 -Q1,251.38 cada uno
Tanque de distribución	Regular	-Limpieza dentro y fuera del tanque. -Circulación perimetral de tanque de distribución.	-Q150.00 - Q5,705.00

Sistema de desinfección	No hay	-Construcción de sistema de desinfección con la aprobación de la población.	- Q782.00
Red de distribución	Regular	-Cambio de chorros en mal estado.	Q 75.00 c/u

Principales mejoras identificadas de saneamiento

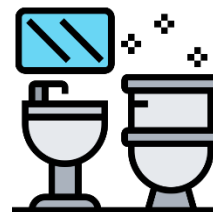

Mejoras en el sistema de saneamiento a corto plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Saneamiento total liderado por la comunidad	Regular	-Implementación SANTOLIC para lograr una comunidad FIDAL.	-Q12,100.00
Letrinas de hoyo seco	Regular /Malo	-Implementación de Basurero con tapa y tapa de madera para letrina.	-Q85.00 por vivienda
Letrinas de hoyo seco	Malo	-Implementación de estación de lavado con jabón de manos cercano a la letrina.	Q80.00 por vivienda
Sistema de disposición de aguas grises	Regular	-Monitoreo de pozos de absorción en la comunidad (que esté funcionando y en buen estado).	Q0.00

Mejoras en el sistema de saneamiento a mediano plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Letrinas de hoyo seco	Regular	-Mejoramiento de estructura de letrinas: -Limpieza -Circulación completa. -Puerta en buen estado	-Q1,417.00 vivienda
Letrinas de hoyo seco	Malo	-Implementación iluminación eléctrica en la letrina	-Q142.00 por vivienda
Sistema de disposición de aguas grises	Regular	-Construcción de tapa de concreto para pozos de absorción	-Q398.50 c/u

Mejoras en el sistema de saneamiento a largo plazo

Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Letrinas de hoyo seco	Regular	-Construcción de nueva letrina ventilada	Q2,414.50 por vivienda
Sistema de disposición de aguas grises	Regular	-Implementación de trampa de grasa en las salidas de tuberías de aguas grises.	Q1,053.00 por vivienda
Sistema de disposición de aguas grises	Regular	-Construcción de pozos de absorción	Q2,709.70 por vivienda

Principales mejoras identificadas de residuos sólidos



Elemento/componente	Estado	Acciones de mejora	Presupuesto
Sistema de disposición de desechos sólidos	Malo	-Implementación de 2 basureros con tapa para recolectar la basura orgánica e inorgánica de una semana para que no se mantenga a la intemperie.	-Q80.00 Por vivienda
Sistema de disposición de desechos sólidos	Regular	-Implementar programas de reciclaje	-Q200.00
Sistema de disposición de desechos sólidos	Regular	-Implementación de basureros en la comunidad	-Q500.00



Hoja de ruta para la gestión de mejoras



Análisis de sostenibilidad



Técnica

Índice de sostenibilidad en agua				
		1	0,5	0
1	El sistema en su conjunto funciona correctamente conforme a los criterios establecidos en el diseño del proyecto ejecutivo	El sistema funciona correctamente y todos sus componentes están en buen estado	Sistema con funcionamiento bajo. Necesidad de reponer algún componente que falla	El sistema no funciona
2	El sistema de agua funciona al menos 6 horas diarias continuadas para garantizar que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en el proyecto se beneficien de agua potable	El sistema llega al 100% de los usuarios funcionando al menos 6 horas diarias continuas	El sistema llega al 100% de los usuarios pero no a todas las horas el día. Es un funcionamiento que se interrumpe	El sistema no llega al 100% de los usuarios
3	El sistema de agua arroja un caudal diario suficiente para abastecer a todos los usuarios, teniendo en cuenta la estacionalidad de las fuentes. (Cantidad de agua disponible)	El sistema, aun en estaciones de escasez es capaz de suministrar agua potable al 100% de los usuarios	El sistema ofrece agua potable al 100% de los usuarios excepto en periodos de sequía	El sistema no tiene el caudal suficiente para abastecer al 100% de los usuarios
4	El caudal que llega a los usuarios es igual o mayor a 50 litros/persona/día (Cantidad de agua de consumo)	La cantidad de agua que reciben los usuarios es de más de 50 l/persona/día	La cantidad de agua que reciben los usuarios es entre 20-50 l/persona/día	La cantidad de agua que reciben los usuarios es menos de 20 l/persona/día
5	Se han llevado a cabo capacitaciones técnicas para la prestación de los servicios de agua	Se han llevado a cabo las suficientes capacitaciones técnicas dentro de las organizaciones comunitarias	Se han llevado a cabo capacitaciones pero no suficientes	No ha habido ninguna capacitación
6	Existen técnicos/fontaneros trabajando en el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua, cubriendo el 100% del sistema	Los sistemas de agua están vigilados y operados por personas con la capacidad adecuada a su labor	Existen técnicos especialistas pero no cubren el 100% del mantenimiento del sistema	Existen técnicos especialistas pero no cubren el 100% del mantenimiento del sistema
7	Se realizan actividades de operación y mantenimiento en base a los Planes de O&M elaborados	El mantenimiento del sistema se hace correctamente en base a una planificación previa y a las instrucciones de los planes O&M redactados	El sistema está parcialmente mantenido sobre una planificación de los planes de O&M	No se hace ningún mantenimiento o no existen planes de O&M
8	Se han elaborado Planes de O&M y están al alcance de todas las personas interesadas o implicadas en el sistema	Existen manuales de mantenimiento que son adecuados a la comprensión de la población	Existen manuales de mantenimiento pero no son comprensibles por la mayoría de la población	No existen manuales ni ninguna información sobre el mantenimiento de los sistemas de agua
9	La tecnología implantada y decidida en conjunto con la población beneficiaria es la más asequible y la más apropiada para las condiciones locales estudiadas	La tecnología implantada es la más adecuada para el contexto de la comunidad rural (aspectos físicos, m.a. culturales y sociales)	La tecnología implantada es la más adecuada para el contexto físico de la comunidad rural, pero no coincide con los aspectos sociales	Se ha construido el sistema sin tener en cuenta las condiciones físicas ni sociales de la población beneficiaria
10	El sistema de agua se encuentra a una distancia máxima de 500m-30min desde la vivienda al punto donde se toma el agua	Los usuarios de agua se encuentran a menos de 500m o de 30min del punto de agua más cercano	El 50% de los usuarios se encuentra a menos de 500m o de 30min del punto de agua más cercano	Solo el 20% de los usuarios se encuentra a menos de 500m o 30min del punto de agua más cercano.
11	Existen suministros, repuestos y servicios disponibles accesibles a la comunidad y es conocida por los responsables del mantenimiento del sistema	Existen suministros, repuestos y servicios disponibles a nivel local y/o regional y accesibles a la comunidad	Existe la disponibilidad de suministros, repuestos y servicios pero no están al alcance de la población o los responsables del mantenimiento	No existen suministros, repuestos y servicios de reparación disponibles al alcance de la comunidad beneficiaria ni de los responsables del mantenimiento
12	El prestador de servicios tiene capacidad suficiente y adecuada para disponer de personal en la diferentes actividades de operación y mantenimiento	Hay continuamente presencia de personas encargadas de actividades de operación y mantenimiento en el tiempo que se necesite	Existe personal suficiente para hacer las actividades rutinarias pero no tiene capacidad en caso de necesidades mayores	No hay personal suficiente para llevar a cabo las actividades de operación y mantenimiento del sistema
13	El prestador de servicios tiene toda la documentación técnica del sistema (planos, diseños...) además de manuales y guías de mantenimiento y operación	El prestador tiene toda la documentación técnica del sistema	El prestador tiene documentación pero no la tiene completa	El prestador de servicios no tiene la documentación técnica del sistema
	Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras.			
	0,153846154			
	1,076923077	3	4	0
	Índice de sostenibilidad de agua.			
		Puntuación máxima	Puntuación obtenida	
		13	7	

Tabla 10. Índice de sostenibilidad en agua



Índice de sostenibilidad en saneamiento básico.

Descripción del índice.	1	0,5	0
1 La accesibilidad física a dispositivos de disposición de excretas en hogares es total, estando cerca o dentro de los hogares y con caminos seguros para llegar a ellos.	90-100%	50-89%	0-49%
2 Los dispositivos de saneamiento son seguros, previenen el contacto de las personas y animales con las excretas, permiten privacidad, principalmente para mujeres y niñas.	90-100%	50-89%	0-49%
3 Los dispositivos considerados lavables cuentan con un tratamiento básico de las aguas que desechan, previniendo la presencia de contaminación fecal al aire libre.	90-100%	50-89%	0-49%
4 La condición socioeconómica de las familias de la comunidad, les permite acceder a un dispositivo para disposición de excretas a un costo al alcance de todas y todos.	0-10%	11-49%	50-100%
5 La presencia de estructuras de coordinación comunitaria que pudieran incidir en la gestión adecuada del saneamiento es relevante y se interesan en el tema.	4 o más	2 a 3	No existe ninguna
6 La accesibilidad física en los lugares públicos, es total, estando cerca o dentro de ellos y con caminos seguros.	90-100%	50-89%	0-49%
7 Los espacios públicos cuentan con tratamiento básico de excretas y aguas grises así como infraestructura para el lavado de manos.	90-100%	50-89%	0-49%
8 El total de familias de la comunidad cuenta con un área y dispositivo de lavado de manos asociado al uso del baño o letrina.	90-100%	50-89%	0-49%
9 No existen pañales desechables cuya disposición final es no adecuada, dentro de la comunidad por lo que no son una fuente de contaminación fecal al aire libre.	Nunca	Poco frecuente	Muy frecuente
10 El total de familias de la comunidad cuentan con un tratamiento al menos básico de las aguas grises que desfogon.	90-100%	50-89%	0-49%
11 El total de las familias de la comunidad conocen ¿Cómo? y realizan el mantenimiento a su sistema de tratamiento de aguas grises.	90-100%	50-89%	0-49%
12 La forma de disposición final de los residuos sólidos generados en la comunidad es técnica y ambientalmente sostenible.	SI	Con avances	NO
Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras.			
0,16666667			
1,08	3	3,5	0
Índice de sostenibilidad de saneamiento.			
	Puntuación máxima	Puntuación obtenida	
	12	6,5	

Tabla 11. Índice de sostenibilidad técnica

Ambiental



Índice de sostenibilidad ambiental				
		1	0,5	0
1	Existencia de áreas verdes bosque alrededor de la fuente/toma de agua	SI	NA	NO
2	Existencia de contaminación causada por basuras de hogares o por aguas servidas alrededor de la toma de agua (presencia de letrinas, animales, viviendas, basura doméstica, etc) O se presentan indicios o riesgo de contaminación causada por químicos o residuos alrededor de la toma de agua con origen en actividades industriales, agrícolas, ambientales, etc.	NO	NA	SI
3	Tipo de erosión presencia en la zona	BAJA	MODERADA	ALTA
4	Nivel de vulnerabilidad o riesgo	PENDIENTES (0-15%) Y SIN ANTECEDENTES DE EVENTOS	PENDIENTES (16-50%) Y SIN ANTECEDENTES DE EVENTOS	PENDIENTES (>50%) O CON ANTECEDENTES DE EVENTOS.
	Factor de ponderación sobre 2 unidades enteras.			
	0,5			
	1,5	2	1	0
	Índice de sostenibilidad de agua.			
		Puntuación máxima	Puntuación obtenida	
		4	3	

Tabla 12. Índice de sostenibilidad ambiental

Presupuesto de mejoras

PRESUPUESTO INTEGRADO				
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SISTEMA DE AGUA				
Capacitación a Fontaneros + herramientas	1.00	Global	Q 719.00	Q 719.00
Creación de comité de agua	1.00	Global	Q 250.00	Q 250.00
Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus obras de arte	1.00	Global	Q 500.00	Q 500.00
Pichachas para captaciones	3.00	Unidad	Q 111.47	Q 334.40
Limpieza y recorrido Para identificar fugas en línea de conducción	1.00	Global	Q 850.00	Q 850.00
Pichachas para captaciones	2.00	Unidad	Q 117.20	Q 234.40
Válvulas de aire con caja de concreto	6.00	Unidad	Q 1,251.38	Q 7,508.30
Implementación de Válvula de limpieza	1.00	Unidad	Q 1,978.30	Q 1,978.30
Sistema de desinfección	1.00	Unidad	Q 782.00	Q 782.00
Exámenes bacteriológico y físico químico	1.00	Unidad	Q 1,300.00	Q 1,300.00
Cerco Perimetral de Captaciones	30.00	ml	Q 206.67	Q 6,200.00
Construcción de Captación	1.00	Unidad	Q 14,367.28	Q 14,367.28
Columnas de concreto armado para tubería HG	10.00	Unidad	Q 444.33	Q 4,443.25
Cambio de cables y mordazas de pasos aéreos	117.00	ml	Q 117.58	Q 13,757.00
Cerco perimetral de tanque de almacenamiento	47.00	ml	Q 121.38	Q 5,705.00
Mantenimiento Sistema de Desinfección	1.00	Global	Q 400.00	Q 400.00
TOTAL SISTEMA DE AGUA	-	-	-	Q 59,328.93
SISTEMA DESANEAMIENTO				
Tapadera de letrina + basurero con tapadera	1.00	Unidad	Q 85.00	Q 85.00
Estación de lavado de manos	1.00	Unidad	Q 80.00	Q 80.00
Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado	1.00	Unidad	Q 1,417.00	Q 1,417.00
Iluminación eléctrica para letrina	1.00	Unidad	Q 142.00	Q 142.00
Tapadera de pozos de absorción	1.00	Unidad	Q 398.50	Q 398.50
Nueva Letrina de hoyo seco ventilado	1.00	Unidad	Q 2,414.50	Q 2,414.50
Nuevo Pozo de absorción	1.00	Unidad	Q 2,709.70	Q 2,709.70
Trampa de Grasa	1.00	Unidad	Q 1,053.00	Q 1,053.00
Implementación SANTOLIC	1.00	global	Q 12,100.00	Q 12,100.00
TOTAL SISTEMA DE SANEAMIENTO	-	-	-	Q 20,399.70

Tabla 13. Presupuesto Integrado




Manual de operación y mantenimiento

Operación:

Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del sistema, para permitir su funcionamiento de acuerdo a lo planificado.



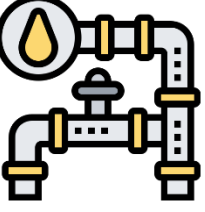
Evaluación de la operación: que se debe mejorar en la operación

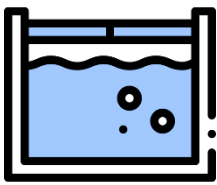

OPERACIÓN

	CAPTACIÓN	QUE DEBO HACER	A CADA CUANTO	MEJORAS
		<p>-La operación de la captación consiste en abrir la válvula de salida que alimenta la línea de conducción y cerrar la válvula de limpieza.</p> <p>-Revisar que las llaves de paso estén correctamente abiertas, que no tengan alguna obstrucción.</p> <p>-Se debe abrir la llave de paso hasta que el agua haya llegado al rebalse</p> <p>-Revisar que el agua fluya sin ningún problema y que las llaves estén completamente abiertas.</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

	<p>VALVULAS DE AIRE</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Abrir y cerrar la válvula cuidadosamente verificando que no esté obstruida y pueda liberar la presión dentro de la tubería. -Una vez abierta se deben verificar la graduación de la válvula. -Este tipo de válvulas van ubicados en los puntos más altos de la línea de conducción. 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>
	<p>VALVULA DE LIMPIEZA</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Abrir y cerrar las válvulas lentamente para verificar que funcionan correctamente, observar que no existan fugas al manipularlas. -Al realizar alguna limpieza en la tubería se debe de abrir completamente y dejar correr el agua por 5 minutos y luego cerrarla y verificar que esté funcionando adecuadamente. 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

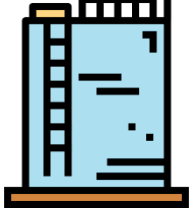	LINEA DE DISTRIBUCIÓN	QUE DEBO HACER	A CADA CUANTO	MEJORAS
		<p>-Para poner en funcionamiento después de alguna reparación o limpieza se debe de abrir la válvula de salida de la captación y caja reunidora de caudales para que el agua ingrese a la tubería de conducción.</p> <p>-Para eliminar la presión y el aire acumulado dentro de la tubería se debe abrir la válvula de aire y verificar que esté funcionando correctamente.</p> <p>-Cuando sea necesario eliminar sedimentos o residuos dentro de la tubería de conducción se debe abrir la válvula de limpieza y dejar correr el agua por 5 minutos y luego cerrarla.</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

	<p>TANQUE DE ALMACENAMIENTO</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dirigiese a la caja de válvulas, cerrar la válvula de ingreso y de salida, abrir la válvula de limpieza para dejar salir el agua sucia. -Cerrar las válvulas de limpieza y dejar llenar el tanque para posteriormente liberar el agua hacia la red de distribución. 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>
	<p>PASO AEREO O PASO DE ZANJON</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisar cables, anclajes, columnas que no presenten desgaste, agrietamiento o rajaduras -Revisar que alrededor de los cimientos no se produzcan hundimientos y socavamientos 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>
	<p>LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Para que ingrese el agua a la línea de distribución se debe de abrir la válvula de salida desde el tanque de almacenamiento - En caso de reparaciones, 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

		ampliaciones y nuevas instalaciones, cerrar la llave de paso del sector. Terminada la actividad, abrirla y si fuese el caso, se deben abrir las válvulas de limpieza para eliminar sedimentos, maniobrar as válvulas de aire de ser necesario		
	ACOMETIDAS COMICILIARES	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>-Para poner en funcionamiento, abrir y regular el ingreso de agua con la llave de paso domiciliario.</p> <p>-Si existiera una avería mayor y no existiera llave de paso en la conexión domiciliar, se deberá cerrar la Válvula de control cercana a ese sector.</p>	A CADA CUANTO Trimestral	MEJORAS Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento
		<p>QUE DEBO HACER</p> <p>Se debe contar con herramientas básicas de fontanero para reparaciones o mantenimiento. Los fontaneros deberán de conocer la</p>	A CADA CUANTO Trimestral	MEJORAS Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento


		ubicación de cada componente del sistema de abastecimiento de agua, poder identificar fallas y repararlas.		
--	--	--	--	--

MANTENIMIENTO



Mantenimiento:

Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir y corregir daños que se producen en las instalaciones o componentes del sistema de agua.

Evaluación del mantenimiento: que se debe mejorar en el mantenimiento.

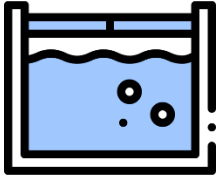
	CAPTACIÓN	QUE DEBO HACER	A CADA CUANTO	MEJORAS
		<p>Limpieza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpieza y chapeo del área perimetral de la captación. -Para la limpieza en el interior se debe de cerrar la valvular de salida, luego abrir la válvula de limpieza y vaciar la captación. Se deben remover la tierra y los sedimentos en el fondo. Con una escobilla de plástico limpiar la suciedad de las paredes, piso y accesorios. 	Trimestral	Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento

		<p>Se debe dejar correr el agua a manera de eliminar toda la suciedad.</p> <p>Desinfección: Son necesarios los siguientes materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Hipoclorito de calcio al 30 –35% *una cubeta *Una cuchara sopera *Un trapo *Guantes de goma *un cepillo <p>Primero se deberá echar seis (6) cucharas grandes con hipoclorito de calcio al 30-35% en un balde con 10 litros de agua y luego disolver bien.</p> <p>Con la solución y un trapo frotar accesorios, paredes internas y piso. El resto de la solución se puede utilizar para la limpieza de otros componentes.</p> <p>Seguidamente se deja correr el agua para eliminar los residuos de cloro.</p>		
--	--	--	--	--

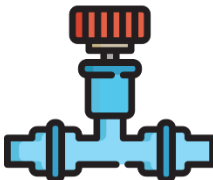
		Para poner en funcionamiento de nuevo se cierra la válvula de limpieza y esperar a que la captación se llene para luego abrir la válvula de salida.		
	VALVULAS DE AIRE	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpiar el exterior y el interior de la caja retirando piedras, maleza y cualquier objeto contaminante. - Abrir la válvula y dejar que libere el aire de la tubería. -Limpiar el interior de la caja con la solución de hipoclorito de calcio sobrante a manera de que no ingresen animales e insectos al interior. 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>
	VALVULA DE LIMPIEZA	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpiar el exterior y el interior de la caja retirando piedras, maleza y cualquier objeto contaminante. -Posteriormente de poner en funcionamiento la válvula de 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>



		<p>limpieza debe limpiar los componentes de la tubería verificar que no contenga sedimentos atorados, limpiar la válvula para después lubricar sus piezas para evitar resequedad y oxidación.</p> <p>-Limpiar el interior de la caja con la solución de hipoclorito de calcio sobrante a manera de que no ingresen animales e insectos al interior.</p>		
	<p>LINÉA DE DISRIBUCIÓN</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>-Recorrer toda la línea y revisar si hay fugas de agua, deslizamientos o hundimientos de tierra, tubería a flor de tierra, reparar y enterrar tubería.</p> <p>-Limpiar y chapear el recorrido de la tubería.</p> <p>- Para realizar cortes o reparaciones en la tubería se realizará de la siguiente manera:</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>


		<p>*Se cortará la tubería a escuadra y luego se quitará la rebaba del corte y se limpiará el tubo de viruta interior y exteriormente.</p> <p>*Antes de aplicarse el cemento solvente o pegamento par tubería PVC se debe quitar toda clase de suciedad</p> <p>*Para el ensamble se debe aplicar se deberá hacer una rotación de ¼ de vuelta, presionando el tubo cuando las superficies todavía estén húmedas, debiéndose dejar fija la unión por lo menos 30 minutos.</p> <p>* La tubería de HG deberá ser sin costura, soldada eléctricamente, galvanizada en caliente tipo mediano.</p> <p>*En todas las uniones roscadas se usará permatex.</p> <p>*Los cortes de la tubería HG se harán con cortador de disco</p>		
--	--	--	--	--

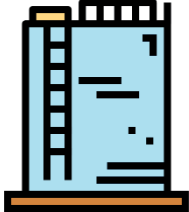		para lograr cortes perfectamente a escuadra.		
	TANQUE DE ALMACNEAMIENTO	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>-Limpiar externamente las estructuras y sus alrededores eliminando hierbas, piedras y todo tipo de desechos.</p> <p>-En caso de grietas y rajaduras resanar las partes dañadas con partes iguales de cemento y arena fina</p> <p>Limpieza interna:</p> <p>Levantar la tapa de válvulas del tanque y cerrar las válvulas de ingreso y salida, y abrir las válvulas de limpieza</p> <p>- Esperar a que el tanque se vacíe e ingresar dentro del tanque de almacenamiento con los equipos de protección personal, limpiar con escobillas y escobas de plástico, espátulas las</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

		<p>paredes, piso, parte interna de las tapaderas metálicas y accesorios.</p> <p>Salir del tanque y abrir la válvula de ingreso de agua lo suficiente como para enjuagar con abundante agua el tanque dejando salir el agua sucia por la tubería de limpieza, al terminar la actividad cerrar la válvula de ingreso o entrada</p> <p>Desinfección:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El personal debe utilizar el equipo de protección, herramientas y material apropiado. No permanecer más de 15 minutos al interior del tanque para evitar intoxicaciones y asfixias por emanación del cloro. -Se debe mezclar 40 gramos o 4 cucharadas soperas de hipoclorito de calcio de 30% en un balde con 20 litros de agua Disolver bien removiendo 		
--	--	---	--	--

		<p>cuidadosamente por espacio de 5 minutos.</p> <p>-Con esta solución y un trapo pasar las paredes, piso y accesorios dentro del tanque de almacenamiento. Si la solución no fuera suficiente preparar otra manteniendo la misma concentración.</p> <p>-Abrir la válvula de ingreso el tiempo necesario como para poder enjuagar con abundante agua las paredes, accesorios y pisos, permitiendo que corra por la tubería de limpieza.</p>		
	<p>PASO AEREO O PASO DE ZANJON</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>-Limpieza chapeo y destronque alrededor de los componentes.</p> <p>-Revisar el estado de los cables y limpiar con un cepillo y agua.</p> <p>-Revisar el estado de las columnas del sistema, en caso de estar dañadas se debe resanar.</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

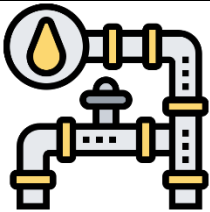	<p>LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Observar si hay humedad o encharcamiento sobre la zona de la tubería y verificar si no hay fugas. - Abrir las válvulas de limpieza en la noche y en las horas de bajo consumo para lavar la tubería para eliminar sedimentos que se hayan formado o acumulado. -Inspeccionar todas las válvulas de la red para efectuarles limpieza general lo mismo que a las cajas protectoras. -Abrir y cerrar las válvulas con unas pocas vueltas para evitar que se peguen se recomienda aplicar, si es necesario, unas gotas de aceite lubricante. 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>
	<p>ACOMETIDAS COMICILIARES</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Limpiar y verificar el funcionamiento de la llave de paso, grifos y accesorios. -Detectar las fugas de agua y 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>


		repararlas si fuera el caso		
		<p>QUE DEBO HACER</p> <p>Se debe contar con las herramientas y el equipo adecuado para realizar las actividades de mantenimiento</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Trimestral</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

Manual de operación y mantenimiento de Saneamiento


Operación:

Son todas aquellas actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del sistema, para permitir su funcionamiento de acuerdo a lo planificado.

OPERACIÓN

	Letrinas	<p>QUE DEBO HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se debe utilizar la letrina sólo para orinar o defecar. -Mantener siempre cerrada la puerta para evitar el ingreso de moscas y animales Pequeños. -No debe ser utilizada como bodega o darle otros usos distintos para los cuales fue construida. -El papel de desecho no debe depositarse dentro de la fosa, 	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Continuamente</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>
---	----------	---	---	---

		<p>este debe depositarse en un recipiente tapado a fin de evitar malos olores y proliferación de moscas.</p> <p>-La letrina debe mantenerse tapada después de su uso</p>		
	Pozos de absorción	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>Conectar la tubería proveniente de la trampa de grasa si existiera o tubería de aguas grises al pozo de absorción, para la descarga final de aguas grises para tratamiento y disposición final de las aguas.</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Continuamente</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>
	Trampa de grasa	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>Se debe conectar la tubería de la pila o de aguas grises a la trampa de grasa.</p> <p>Su función es retener tanto la grasa como los residuos de comida u otros desechos provenientes de la pila, para que no afecte la función de</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Continuamente</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

		tratamiento de las aguas servidas y la capacidad de infiltración del suelo.		
	Disposición de desechos sólidos	QUE DEBO HACER Separar la basura orgánica (plantas, verduras y de origen animal) de la inorgánica (plástico, catón latas etc.) y mantenerla en basureros con tapadera previo a su disposición final	A CADA CUANTO Continuamente	MEJORAS Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento


MANTENIMIENTO


Mantenimiento:


Es el conjunto de acciones que se realizan con la finalidad de prevenir y corregir daños que se producen en las instalaciones o componentes del sistema de saneamiento.

Evaluación del mantenimiento: que se debe mejorar en el mantenimiento

MANTENIMIENTO

	Letrinas	QUE DEBO HACER -Se debe lavar como mínimo semanalmente la taza de la letrina con agua y jabón, utilizando para ello esponjas o tela húmeda, para así evitar que entre líquido dentro de la fosa;	A CADA CUANTO Continuamente	MEJORAS Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento
---	----------	--	---	---

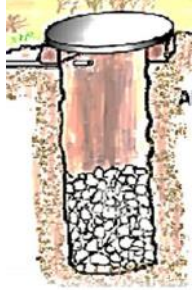		<p>se debe limpiar el interior de la taza, raspando con un instrumento adecuado que permita eliminar restos de popo.</p> <p>-El popo debe cubrirse con cal, ceniza o una mezcla de ambas, en proporciones iguales, una vez por semana, agregando una medida equivalente a una libra de dicho material</p> <p>-Inspeccionar la losa de la letrina, la caseta y el suelo de los alrededores, Cada 3 meses.</p>		
	<p>Pozos de absorción</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>Por encontrarse la obra bajo tierra, las labores de mantenimiento se concentran en la medición de niveles y verificar si las paredes de los pozos se encuentran en buen estado.</p> <p>-Se debe mantener limpio el área del pozo como detectar</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Continuamente</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

		<p>que no pasen corrientes de agua de lluvia cercanas al pozo. -En caso que las roturas en las paredes sean de consideración habrá que construir un nuevo pozo, tomando las precauciones constructivas para que no se repita este defecto del pozo.</p>		
	<p>Trampa de grasa</p>	<p>QUE DEBO HACER -Cada 15 días levante la tapa de la caja y efectúe la limpieza, retire con un colador o malla fina las grasas, espumas, pelos, etc. luego con la mano protegida con guantes o con una bolsa plástica gruesa, se debe retirar todos los residuos del fondo de la caja. - Todo lo extraído se debe almacenar en una bolsa plástica para ser llevada a la basura. -Hacer una desinfección de los bordes usando cloro.</p>	<p>A CADA CUANTO Continuamente</p>	<p>MEJORAS Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>


		<p>-Tapar correctamente la caja para evitar el ingreso de basura</p>		
	<p>Disposición de desechos sólidos</p>	<p>QUE DEBO HACER</p> <p>-Una vez por semana se deben de lavar los basureros y sus tapaderas con agua y jabón, se debe limpiar el interior del basurero, raspando con un instrumento adecuado que permita eliminar restos de basura.</p> <p>-Los basureros deben ser colocados fuera de la vivienda y siempre deben permanecer tapados.</p>	<p>A CADA CUANTO</p> <p>Continuamente</p>	<p>MEJORAS</p> <p>Realizar mejoras según el plan de operación y mantenimiento</p>

Cronograma de operación y mantenimiento



Cronograma de actividades													
Cronograma de operación y mantenimiento													
Ejecución Anual													
No.	Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
1	Desinfección del sistema	■	■	■									
2	Captaciones												
3	Línea de conducción y accesorios	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Tanque de distribución	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Línea de distribución	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Conexiones domiciliarias	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- Para realizar el mantenimiento se debe contar con el equipo correcto y de seguridad para las personas encargadas.
- Se debe realizar el mantenimiento del sistema la primera semana de cada mes establecido.
- El mantenimiento de todo el sistema debe realizarse al inicio y al final de la época de lluvias.

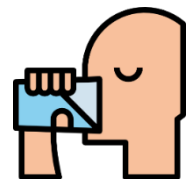


Resultados de la calidad de agua

Medición de cloro residual

No se realizó la medición de cloro residual en cada vivienda ya que el sistema de agua no tiene sistema de desinfección con cloro

Medición de potencial de Hidrógeno

Se realizó la medición del porcentaje de hidrogeno PH, mediante la evaluación en viviendas estratégicas de la comunidad dando como resultado lo siguiente.

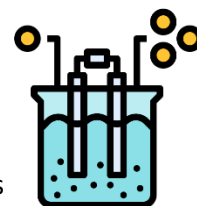

No.	Porcentaje de hidrógeno
1	6.40
2	6.50
3	6.60
4	6.50
5	6.60
6	6.70
7	6.60
8	6.50
9	6.60
10	6.60
11	6.60
12	6.60
13	6.50
14	6.60
15	6.50
16	6.70
17	6.50
18	6.40
19	6.50
20	6.50

Tabla 14. Tabla de medición de potencial de hidrógeno en la comunidad


Para la medición del potencial de hidrógeno se ha basado en lo establecido por la norma NGO 29001, en la cual en su apartado 5.1 denominado “Características físicas y organolépticas” refiere que el rango entre 6.5 y 8.5 está catalogado dentro del límite máximo permisible para agua de consumo humano, el promedio de las mediciones en la comunidad es de 6.6 por lo que se encuentra dentro del parámetro.

El agua no tiene sabor, no tiene color u olor extraño, por lo que se considera bajo los criterios básicos de análisis, ideal para consumo humano.



Fotografía 5. Medición del potencial de hidrogeno en viviendas de la comunidad

Control de la calidad de agua

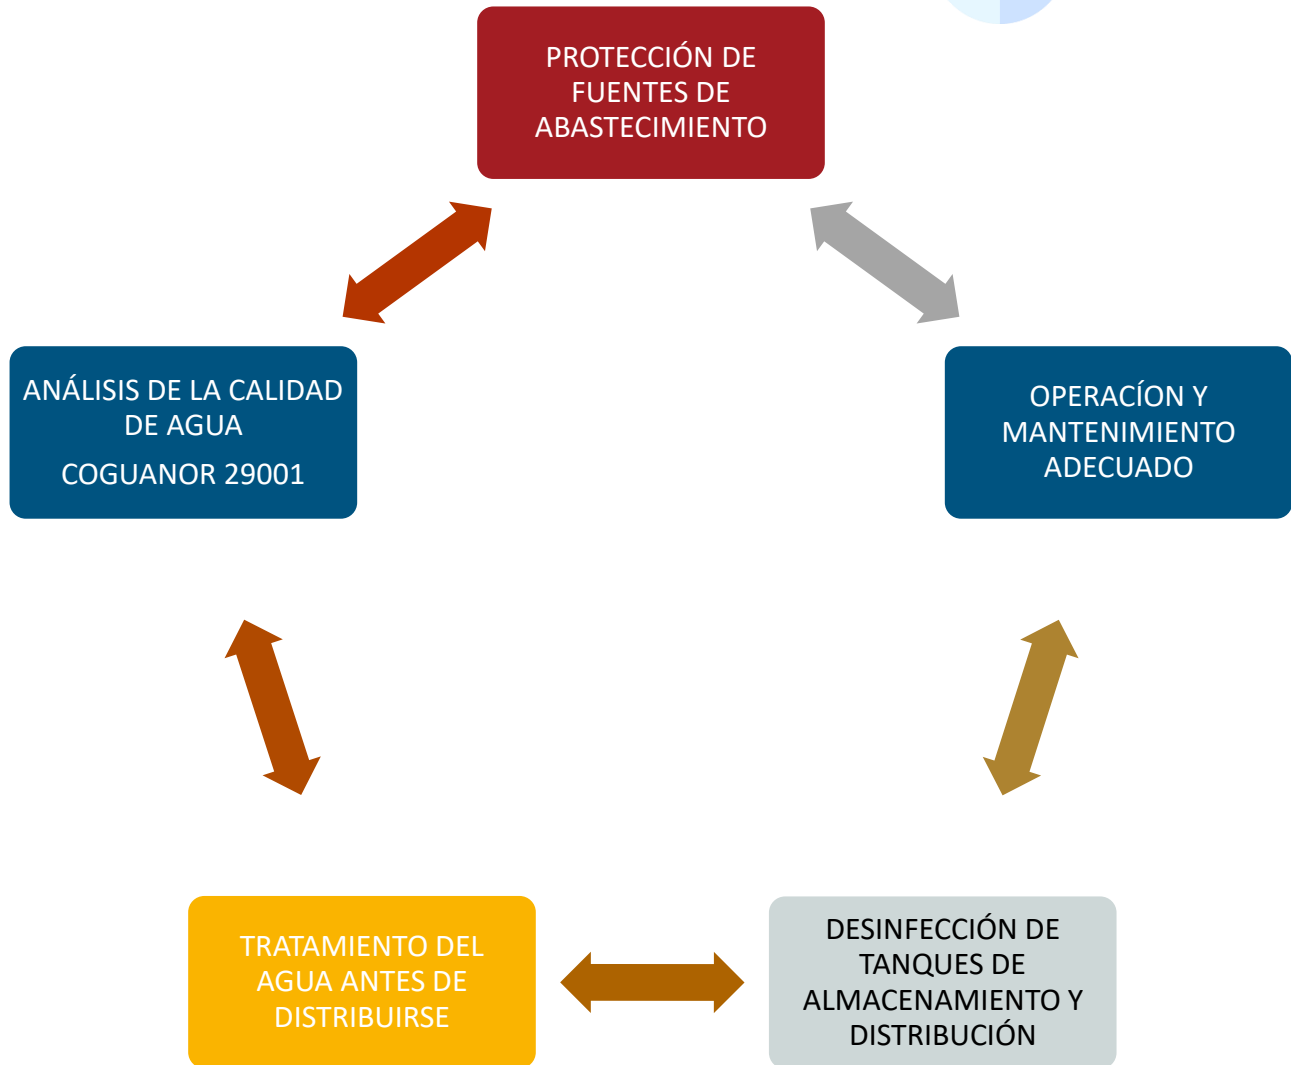

**Medición de cloro residual/
*COGUANOR 29001***

Semanalmente


**Medición de potencial de
Hidrógeno/ *COGUANOR 29001***

Semanalmente

**Coliformes fecales/ Escherecha
Coli/ *COGUANOR 29001***

al menos una vez por año

**Análisis mínimo/ *COGUANOR
29001***

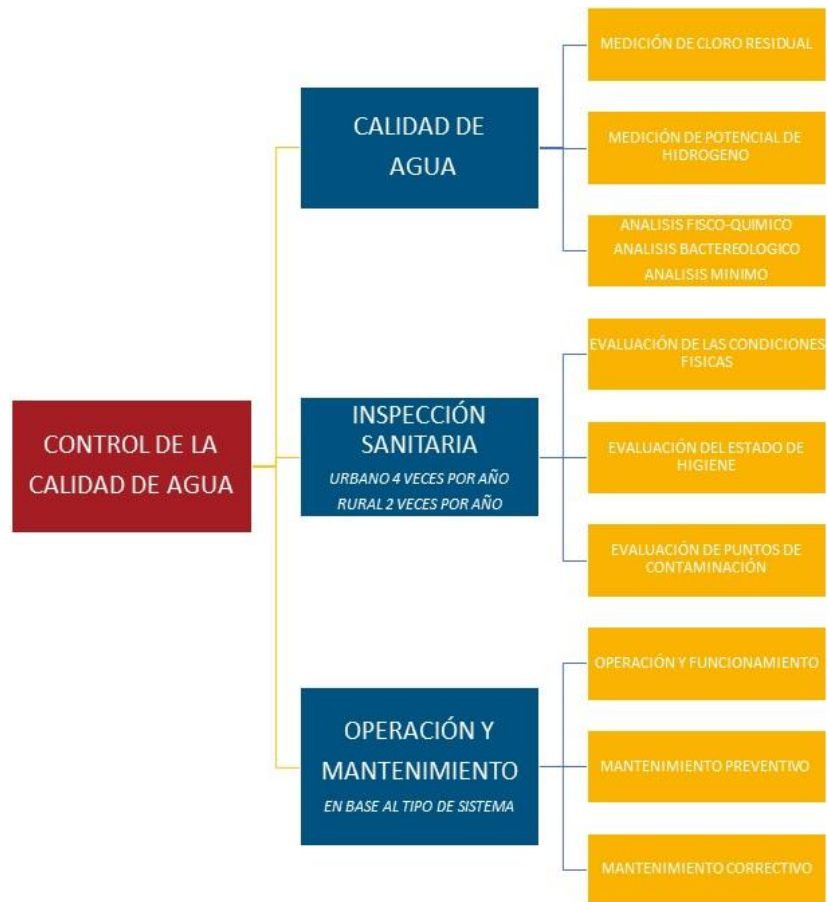

Anexo 1

Análisis de sostenibilidad técnica

	Indicador	Unidad	Fuente de verificación	Rango de medición	
	El sistema en su conjunto funciona correctamente	N.º de personas con acceso a un sistema continuo de agua de calidad y cantidad aceptables	*Evaluar una muestra del sistema para ver si cumple los mínimos exigidos	1. El sistema funciona correctamente y todos sus componentes están en buen estado 0,5. Sistema con funcionamiento bajo. Necesidad de reponer algún componente que falla. 0. El sistema no funciona	En caso que no funcione correctamente que se necesita implementar para su mejora:
	El sistema de agua construido funciona al menos 6 horas diarias continuadas para garantizar que el 100% de los usuarios tomados en cuenta en el proyecto se beneficien de agua potable.	Medición en horas/día	Información verificada en campo	1. El sistema llega al 100% de los usuarios funcionando al menos 6 horas diarias continuas 0,5. El sistema llega al 100% de los usuarios, pero no a todas las horas el día. Es un funcionamiento que se interrumpe 0. El sistema no llega al 100% de los usuarios	
	El caudal es suficiente para todos los usuarios			1. La cantidad de agua que reciben los usuarios es de más de 50 l/persona/día 0,5. La cantidad de agua que reciben los usuarios es entre 20-50 l/persona/día 0. La cantidad de agua que reciben los usuarios es menos de 20 l/persona/día	
	Se han llevado a cabo	N.º de capacitaciones	*Material entregado en	1. Se han llevado a cabo las suficientes	

	capacitaciones técnicas entre las organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua	técnicas realizadas	las capacitaciones	capacitaciones técnicas dentro de las organizaciones comunitarias 0,5. Se han llevado a cabo capacitaciones, pero no suficientes 0. No ha habido ninguna capacitación	
	6. Existen fontaneros asignados para el mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua, cubriendo el 100% del sistema	N.º de fontaneros		1. Los sistemas de agua están vigilados y operados por personas con la capacidad adecuada a su labor 0,5. Existen técnicos especialistas, pero no cubren el 100% del mantenimiento del sistema 0. No existen técnicos encargados del mantenimiento del sistema.	
	Se realizan actividades de operación y mantenimiento	N.º de informes sobre las actividades llevadas a cabo en la O&M	*Documentos de Planes de Operación & Mantenimiento elaborados *Cronograma de actividades para llevar a cabo diariamente el Plan de O&M	1. El mantenimiento del sistema se hace correctamente en base a una planificación previa y a las instrucciones de los planes O&M redactados 0,5. El sistema está parcialmente mantenido sobre una planificación de los planes de O&M 0. No se hace ningún mantenimiento o no existen planes de O&M	
	Existen suministros, repuestos y servicios				

disponibles accesibles a la comunidad y es conocida por los responsables del mantenimiento del sistema					
---	--	--	--	--	--

Tabla 15. Tabla de análisis de sostenibilidad técnica

Análisis de sostenibilidad ambiental

Indicador	Unidad	Fuente de verificación	Rango de medición	
El agua que se distribuye en los sistemas de agua construidos o mejorados cumplen con las normas de calidad de agua del país para su consumo humano COGUANOR 29001	Concentración de cloro y elementos nocivos	Muestreos y análisis del agua para ver su grado de potabilización	1. El sistema funciona correctamente y todos sus componentes están en buen estado 0,5. Sistema con funcionamiento bajo. Necesidad de reponer algún componente que falla. 0. El sistema no funciona	En caso que no sea cuál es la razón por la cual no cumple
Se hacen análisis de agua mensuales para asegurar que la calidad del agua cumple con lo establecido en las normas de calidad de agua exigidas por el país	N.º de análisis	Documentos que aporten información sobre el seguimiento de la calidad del agua potable	1. Se hacen análisis de agua mensuales 0,5. Se hacen análisis de agua cada 3-6 meses 0. No se lleva a cabo ningún tipo de análisis de agua	
La toma de agua a la que pertenece la fuente de agua esta	Observación directa	*Fotos *Documentos que validen la protección de la fuente	1. La toma de agua está forestada, cercada y protegida de contaminación	

<p>forestada, cercada y protegida de contaminación (*)</p>			<p>0,5. La cuenca está en fase de deforestación; la toma de agua no está directamente protegida pero no se observen afectaciones mayores 0. La toma de agua esta desprotegida y el riesgo de contaminación y falta de agua es alto</p>	
<p>Las aguas que entran y que posteriormente conduce el sistema no están contaminadas (Salinización, alteración de las propiedades fisicoquímicas del agua...)</p>	<p>N.º de análisis/análisis in situ</p>	<p>*Análisis del seguimiento de la calidad del agua</p>	<p>1. Las aguas del sistema no están contaminadas y si están, se han identificado los riesgos de contaminación del agua y definido medidas para mitigar dichos riesgos 0. Las aguas están contaminadas</p>	
<p>Se realizan actividades para mantener las fuentes de agua protegidas y aisladas de posibles contaminaciones</p>	<p>N.º actividades</p>	<p>Fotografías de actividades</p>	<p>1. Se han realizado y se realizan periódicamente actividades que mantengan las fuentes de agua protegidas 0,5. Se realizan actividades esporádicas, pero no suficientes para mantener las fuentes de agua protegidas 0. No se hacen ningún tipo de actividades</p>	

<p>Todos los usuarios del sistema de agua al menos han sido capacitados una vez en educación ambiental</p>	<p>N.º de capacitaciones en educación ambiental</p>	<p>Contenidos de las capacitaciones/documentos de educación ambiental</p>	<p>1.El mantenimiento del sistema se hace correctamente en base a una Planificación previa y a las instrucciones de los planes O&M redactados 0,5. El sistema está parcialmente mantenido sobre una planificación de los planes de O&M 0. No se hace ningún mantenimiento o no existen planes de O&M</p>	
<p>Existencia de un análisis inicial de riesgos e identificación y puesta en marcha de medidas específicas de reducción del riesgo y en general medidas destinadas a reforzar la permanencia de la infraestructura y la continuidad del servicio. (*)</p>	<p>N.º análisis existentes</p>	<p>Documentación del análisis</p>	<p>Existen análisis de riesgos e identificación de medidas de mitigación y/o prevención en la zona de intervención 0. No existe ningún tipo de análisis sobre los riesgos en la zona de intervención</p>	
<p>Existencia de planes de contingencia donde se establezcan procedimientos operativos para la</p>	<p>N.º de planes</p>	<p>Copias de los planes de contingencia</p>	<p>Existen planes de contingencia realizados para la zona de intervención 0. No existen planes de contingencia</p>	



<p>respuesta conforme a los requisitos de recursos previstos y a la capacidad necesaria para determinados riesgos a nivel local, regional o nacional (Ej. Desastres naturales y limitaciones de suministro)</p>				
<p>Existe un plan de manejo de cuencas que se aplica a la cuenca a la que pertenece el sistema de agua</p>	<p>Documentos</p>	<p>Copia del documento de la Gestión Integral del Agua en la cuenca hidrográfica</p>	<p>1. Existen planes de manejo de cuencas que incluyan la microcuenca a la que pertenece las fuentes de agua 0. No existen planes de manejo de cuenca.</p>	

Anexo 2: Presupuesto de mejoras

Presupuesto Integrado



PRESUPUESTO INTEGRADO				
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SISTEMA DE AGUA				
Capacitación a Fontaneros + herramientas	1.00	Global	Q 719.00	Q 719.00
Creación de comité de agua	1.00	Global	Q 250.00	Q 250.00
Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus obras de arte	1.00	Global	Q 500.00	Q 500.00
Pichachas para captaciones	3.00	Unidad	Q 111.47	Q 334.40
Limpieza y recorrido Para identificar fugas en línea de conducción	1.00	Global	Q 850.00	Q 850.00
Pichachas para captaciones	2.00	Unidad	Q 117.20	Q 234.40
Válvulas de aire con caja de concreto	6.00	Unidad	Q 1,251.38	Q 7,508.30
Implementación de Válvula de limpieza	1.00	Unidad	Q 1,978.30	Q 1,978.30
Sistema de desinfección	1.00	Unidad	Q 782.00	Q 782.00
Exámenes bacteriológico y físico químico	1.00	Unidad	Q 1,300.00	Q 1,300.00
Cerco Perimetral de Captaciones	30.00	ml	Q 206.67	Q 6,200.00
Construcción de Captación	1.00	Unidad	Q 14,367.28	Q 14,367.28
Columnas de concreto armado para tubería HG	10.00	Unidad	Q 444.33	Q 4,443.25
Cambio de cables y mordazas de pasos aéreos	117.00	ml	Q 117.58	Q 13,757.00
Cerco perimetral de tanque de almacenamiento	47.00	ml	Q 121.38	Q 5,705.00
Mantenimiento Sistema de Desinfección	1.00	Global	Q 400.00	Q 400.00
TOTAL SISTEMA DE AGUA	-	-	-	Q 59,328.93
SISTEMA DESANEAMIENTO				
Tapadera de letrina + basurero con tapadera	1.00	Unidad	Q 85.00	Q 85.00
Estación de lavado de manos	1.00	Unidad	Q 80.00	Q 80.00
Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado	1.00	Unidad	Q 1,417.00	Q 1,417.00
Iluminación eléctrica para letrina	1.00	Unidad	Q 142.00	Q 142.00
Tapadera de pozos de absorción	1.00	Unidad	Q 398.50	Q 398.50
Nueva Letrina de hoyo seco ventilado	1.00	Unidad	Q 2,414.50	Q 2,414.50
Nuevo Pozo de absorción	1.00	Unidad	Q 2,709.70	Q 2,709.70
Trampa de Grasa	1.00	Unidad	Q 1,053.00	Q 1,053.00
Implementación SANTOLIC	1.00	global	Q 12,100.00	Q 12,100.00
TOTAL SISTEMA DE SANEAMIENTO	-	-	-	Q 20,399.70



Presupuesto desglosado

REGLON No. 1	Capacitación a Fontaneros + herramientas				
CANTIDAD	1.00	Global			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDA D	PRECIO UNITARIO		TOTAL
-	-	-	-		-
Actividad	-	-	-		-
transporte a capacitación	2.00	global	Q 60.00	Q	120.00
HERRAMIENTAS					
Lave de cangrejo 12"	1.00	unidad	Q 95.00	Q	95.00
llave stilson 14"	1.00	unidad	Q 149.00	Q	149.00
Alicate pico de loro articulado 10"	1.00	unidad	Q 95.00	Q	95.00
alicate electricista 7"	1.00	unidad	Q 69.00	Q	69.00
Alicate punta larga	1.00	unidad	Q 72.00	Q	72.00
Arco de sierra 12	1.00	unidad	Q 35.00	Q	35.00
Machete 22"	2.00	unidad	Q 42.00	Q	84.00
destornillador Phillips y de castigadera	2.00	unidad	Q 45.00	Q	90.00
TOTAL DEL REGLON				Q	719.00
COSTO UNITARIO				Q	719.00

REGLON No. 2	Creación de comité de agua				
CANTIDAD	1.00	Global			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
-	-	-	-		-
Actividades	-	-	-		-
Gastos varios para reuniones con la comunidad	1.00	global	Q 50.00	Q	50.00
Gastos varios para reuniones con municipalidad	2.00	global	Q 100.00	Q	200.00
TOTAL DE MATERIALES				Q	250.00
TOTAL DEL REGLON				Q	250.00
COSTO UNITARIO				Q	250.00



RENGLON No. 3		Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus obras de arte			
CANTIDAD	1.00	Global			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES	-	-	-	-	
Lubricante DW 40	1.00	unidad	Q 30.00	Q	30.00
Pegamento PVC 25ml	2.00	unidad	Q 15.00	Q	30.00
Escoba de platico	2.00	unidad	Q 15.00	Q	30.00
Cepillo Plástico	2.00	unidad	Q 5.00	Q	10.00
TOTAL DE MATERIALES				Q	100.00
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-	-	
Transporte hacia los nacimientos	Q 1.00	flete	Q 300.00	Q	300.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q	300.00
MANO DE OBRA	-	-	-	-	
Limpieza y chapeo de captaciones	1.00	global	Q 100.00	Q	100.00
TOTAL MANO DE OBRA				Q	100.00
TOTAL DEL RENGLO				Q	500.00
COSTO UNITARIO				Q	500.00

RENGLON No. 4		Pichachas para captaciones			
CANTIDAD	3.00	Unidad			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MATERIALES	-	-	-	-	
Tubo PVC 3" con agujeros de 1/2" @ 2.5 cm	0.20	unidad	Q 307.00	Q	61.40
Tapón hembra PC 3"	3.00	unidad	Q 14.00	Q	42.00
Reductor PVC de 3" a 2 "	3.00	unidad	Q 34.00	Q	102.00
Pegamento PVC Pomo de 25 gr.	2.00	unidad	Q 27.00	Q	54.00
TOTAL DE MATERIALES				Q	259.40
MANO DE OBRA	-	-	-	-	
Colocación y elaboración	1.00	global	Q 75.00	Q	75.00
-	-	-	-	-	
TOTAL MANO DE OBRA				Q	75.00
TOTAL DEL RENGLO				Q	334.40
COSTO UNITARIO				Q	111.47



REGLON No. 5	Limpieza y recorrido Para identificar fugas en línea de conducción			
CANTIDAD	1.00	Global		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Lubricante DW 40	1.00	unidad	Q 30.00	Q 30.00
Pegamento PVC 25ml	2.00	unidad	Q 15.00	Q 30.00
cepillo de platico	1.00	unidad	Q 15.00	Q 15.00
Machete	2.00	unidad	Q 62.50	Q 125.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 200.00
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-	-
Transporte para el recorrido	Q 1.00	flete	Q 350.00	Q 350.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q 350.00
MANO DE OBRA	-	-	-	-
Limpieza y chapeo de captaciones	1.00	global	Q 300.00	Q 300.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				Q 300.00
TOTAL DEL REGLON				Q 850.00
COSTO UNITARIO				Q 850.00

REGLON No. 6	Pichachas para captaciones			
CANTIDAD	2.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Tubo PVC 3" con agujeros de 1/2" @ 2.5 cm	0.20	unidad	Q 307.00	Q 61.40
Tapón hembra PC 3"	2.00	unidad	Q 14.00	Q 28.00
Reductor PVC de 3" a 2 "	2.00	unidad	Q 34.00	Q 68.00
Pegamento PVC Pomo de 25 gr.	1.00	unidad	Q 27.00	Q 27.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 184.40
MANO DE OBRA	-	-	-	-
Colocación y elaboración	1.00	global	Q 50.00	Q 50.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				Q 50.00
TOTAL DEL REGLON				Q 234.40
COSTO UNITARIO				Q 117.20

REGLON No. 7	Válvulas de aire con caja de concreto				
CANTIDAD	6.00	Unidad			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
-	-	-	-	-	
MATERIALES	-	-	-	-	
Válvula de aire de 3/4"	6.00	unidad	Q 120.00	Q	720.00
Adaptador hembra PVC 3/4"	6.00	unidad	Q 4.50	Q	27.00
Niple PVC 3/4" X 0.20m	6.00	unidad	Q 7.00	Q	42.00
Reductor PVC bushing liso de 2" X 3/4"	6.00	unidad	Q 24.00	Q	144.00
tubería PVC 160 PSI de 2"	3.00	unidad	Q 120.60	Q	361.80
Teflón	6.00	unidad	Q 3.00	Q	18.00
Arena de rio	3.00	m3	Q 200.00	Q	600.00
Piedrín triturado de 1/2"	2.50	m3	Q 300.00	Q	750.00
Cemento	24.00	unidad	Q 75.00	Q	1,800.00
Hierro corrugado 3/8"	50.00	Varilla	Q 24.00	Q	1,200.00
Alambre de amarre	12.00	lb	Q 7.00	Q	84.00
Clavo de 3"	15.00	unicidad	Q 7.00	Q	105.00
Candado Contra intemperie 40mm	6.00	unidad	Q 60.00	Q	360.00
Tabla pino rustico 1"X12"X10'	3.00	unidad	Q 37.00	Q	111.00
pegamento para PVC 950ml	<u>1.00</u>	unidad	<u>Q 198.00</u>	<u>Q</u>	<u>198.00</u>
TOTAL DE MATERIALES				Q	6,520.80
-	-	-	-	-	
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-	-	
Flete	1	Unidad	Q 287.50	Q	287.50
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q	287.50
-	-	-	-	-	
MANO DE OBRA	-	-	-	-	
Elaboración	1.00	global	Q 700.00	Q	700.00
-	-	-	-	-	
TOTAL MANO DE OBRA				Q	700.00
TOTAL DEL REGLON				Q	7,508.30
COSTO UNITARIO				Q	1,251.38



REGLON No. 8	Implementación de Válvula de limpieza			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Válvula de compuerta de Ø 1 1/2" bronce	1.00	unidad	Q 285.00	Q 285.00
Adaptador Macho PVC Ø 1 1/2"	2.00	unidad	Q 5.40	Q 10.80
Tee reductora PVC Ø 2" X 1 1/2"	1.00	unidad	Q 29.50	Q 29.50
Reductor Bushing PVC Ø 2 1/2"x 1 1/2"	1.00	unidad	Q 30.00	Q 30.00
Tubo PVC Ø 1 1/2" 160 PSI	0.30	unidad	Q 95.00	Q 28.50
Pegamento PVC Pomo de 25 gr.	1.00	unidad	Q 27.50	Q 27.50
Arena de rio	0.50	m3	Q 200.00	Q 100.00
Piedrín triturado de 1/2"	0.50	m3	Q 300.00	Q 150.00
cemento	5.00	unidad	Q 75.00	Q 375.00
Hierro corrugado 3/8"	8.00	Varilla	Q 24.00	Q 192.00
alambre de amarre	2.00	lb	Q 7.00	Q 14.00
Tabla pino rustico 1"X12"X10'	1.00	unidad	Q 37.00	Q 37.00
clavo de 3"	2.00	unidad	Q 7.00	Q 14.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 1,293.30
-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-	-
Flete	1	Unidad	Q 300.00	Q 300.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q 300.00
-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-
Elaboración	1.00	global	Q 385.00	Q 385.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				Q 385.00
TOTAL DEL REGLON				Q 1,978.30
COSTO UNITARIO				Q 1,978.30

REGLON No. 9	Sistema de desinfección			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Chorro de 1/2" Ø	1.00	Unidad	Q 35.00	Q 35.00
Adaptador macho con rosca de 1/2 PVC " Ø	4.00	Unidad	Q 3.50	Q 14.00
Adaptador hembra con rosca de 1/2 PVC" Ø	1.00	Unidad	Q 3.00	Q 3.00
Niple de 1/2 PVC" Ø	1.00	Unidad	Q 10.00	Q 10.00
Llave de paso tipo globo de 1/2" Ø	1.00	Unidad	Q 35.00	Q 35.00
Tapón hembra de 4 " PVC Ø	1.00	Unidad	Q 80.00	Q 80.00
Adaptador hembra con rosca de 4" PVC Ø	1.00	Unidad	Q 80.00	Q 80.00
Tapón registro de 4" PVC Ø	1.00	Unidad	Q 80.00	Q 80.00
Niple de 4" PVC Ø	1.00	Unidad	Q 50.00	Q 50.00
Tapón hembra para drenaje 3 1/2 " PVC Ø	1.00	Unidad	Q 20.00	Q 20.00
Niple de 3 1/2 " PVC Ø	1.00	Unidad	Q 50.00	Q 50.00
Tapón registro de 4" PVC	1.00	Unidad	Q 75.00	Q 75.00
Wipe	1.00	Unidad	Q 10.00	Q 10.00
Tiner 1/4	1.00	Unidad	Q 15.00	Q 15.00
Pegamento 1/4	1.00	Unidad	Q 45.00	Q 45.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 602.00
MANO DE OBRA	-		-	-
Día del fontanero	1.00	Jornal	Q 100.00	Q 100.00
Ayudante de fontanero	1.00	Jornal	Q 80.00	Q 80.00
TOTAL MANO DE OBRA				Q 180.00
TOTAL DEL REGLON				Q 782.00
COSTO UNITARIO				Q 782.00

REGLON No. 10	Exámenes bacteriológico y físico químico			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Actividades	-	-	-	-
Análisis micro biológico de agua	1.00	unidad	Q 200.00	Q 200.00
Análisis físico químico de agua	1.00	unidad	Q 800.00	Q 800.00



traslado de muestras	1.00	unidad	Q	300.00	Q	300.00
TOTAL DEL RENGLON					Q	1,300.00
COSTO UNITARIO					Q	1,300.00

RENGLON No. 11	Cerco Perimetral de Captaciones				
CANTIDAD	30.00	ml			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
MATERIALES	-	-	-		-
Postes de concreto prefabricado 2.5m	21.00	unidad	Q 65.00	Q	1,365.00
Alambre espigado	2.00	rollo	Q 375.00	Q	750.00
Candado 40mm	2.00	unidad	Q 60.00	Q	120.00
Columna armada (0.15X0.15)	3.00	unidad	Q 180.00	Q	540.00
Cemento	3.00	sacos	Q 75.00	Q	225.00
Piedra bola	1.00	m3	Q 200.00	Q	200.00
Arena	1.00	m3	Q 200.00	Q	200.00
Puerta de 1mx2 tubo 3/4"	3.00	unidad	Q 500.00	Q	1,500.00
TOTAL DE MATERIALES				Q	4,900.00
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-		-
Flete del material	1.00	unidad	Q 600.00	Q	400.00
Acarreo	1.00	global	Q 300.00	Q	300.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q	700.00
MANO DE OBRA	-	-	-		-
Realización de cerco perimetral	3.00	unidad	Q 200.00	Q	600.00
-	-	-	-		-
TOTAL MANO DE OBRA				Q	600.00
TOTAL DEL RENGLON				Q	6,200.00
COSTO UNITARIO				Q	206.67

RENGLON No. 12	Construcción de Captación				
CANTIDAD	1.00	Unidad			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
-	-	-	-		-
MATERIALES	-	-	-		-
Cemento UGC	43.00	saco	Q 75.00	Q	3,225.00
Varilla de acero corrugado 3/8" grado 40	28.00	varilla	Q 32.50	Q	910.00



Alambre de amarre calibre 16	10.00	libra	Q 8.00	Q 80.00
Clavo de 3	6.00	libra	Q 8.00	Q 48.00
Candado de 60 mm para intemperie	3.00	unidad	Q 109.00	Q 327.00
Codo 90° PVC Ø 3"	1.00	unidad	Q 42.00	Q 42.00
Codo 90° PVC Ø 4"	2.00	unidad	Q 51.59	Q 103.18
Tubo PVC Ø 4" 80 PSI	1.00	unidad	Q 184.10	Q 184.10
Pichacha de echisa según especifica PVC Ø 3"	1.00	unidad	Q 40.00	Q 40.00
Válvula de compuerta de latón Ø 2"	1.00	unidad	Q 280.00	Q 280.00
Arena de río	2.19	m ³	Q 200.00	Q 438.00
Madera para formaleta	2.00	docena	Q 280.00	Q 560.00
Piedrín triturado de 1/2"	2.00	m ³	Q 300.00	Q 600.00
Piedra bola de 6 a 10"	5.00	m ³	Q 280.00	Q 1,400.00
Piedra bola de 2 1/2" a 3"	1.00	m ³	Q 280.00	Q 280.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 8,517.28
-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y TRANSPORTE				
Flete del material	1	unidad	850	850
-	-	-	-	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q 850.00
-	-	-	-	-
MANO DE OBRA				
Mano de obra	1	unidad	5000	Q 5,000.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				Q 5,000.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 14,367.28
COSTO UNITARIO				Q 14,367.28

<u>RENGLON No. 13</u>	<u>Columnas de concreto armado para tubería HG</u>			
<u>CANTIDAD</u>	<u>10.00</u>	<u>Unidad</u>		-
<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>UNIDA D</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>TOTAL</u>
-	-	-	-	-
MATERIALES	-	-	-	-
Cemento	10.00	sacos	Q 75.00	Q 750.00
arena de rio	1.00	m3	Q 200.00	Q 200.00
Piedrín Ø 3/4"	0.50	m3	Q 250.00	Q 125.00
piedra bola 3"	0.50	m3	Q 250.00	Q 125.00



Hierro Corrugado 3/8" grado 40	10.00	varilla	Q 24.50	Q 245.00
Hierro Corrugado 1/2" grado 40	10.00	varilla	Q 42.70	Q 427.00
Alambre de amarre cal 16	10.00	lb	Q 8.50	Q 85.00
Madera para formaleta	7.00	unidad	Q 41.25	Q 288.75
clavo de 3"	10.00	lb	Q 8.50	Q 85.00
Abrazadera metálica para tubería hg	10.00	unidad	Q 25.00	Q 250.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 2,580.75
-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y TRANSPORTE				
Flete	<u>1</u>	<u>Unidad</u>	<u>Q 662.50</u>	Q 662.50
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q 662.50
-	-	-	-	-
MANO DE OBRA				
Elaboración	1.00	global	Q 1,200.00	Q 1,200.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				Q 1,200.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 4,443.25
COSTO UNITARIO				Q 444.33

RENGLON No. 14	Cambio de cables y mordazas de pasos aéreos			
CANTIDAD	117.00	ml		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
cable de suspensión de 1/4"	289.00	ml	Q 35.00	Q 10,115.00
mordazas de 1/4"	144.00	unidad	Q 18.00	Q 2,592.00
TOTAL DE MATERIALES				Q 12,707.00
-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y TRANSPORTE				
Flete	<u>1</u>	<u>Unidad</u>	<u>Q 300.00</u>	Q 300.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q 300.00
MANO DE OBRA				
Mano de obra	1.00	global	Q 750.00	Q 750.00
TOTAL MANO DE OBRA				Q 750.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 13,757.00
COSTO UNITARIO				Q 117.58

REGLON No. 15	Cerco perimetral de tanque de almacenamiento				
CANTIDAD	47.00	ml			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
MATERIALES	-	-	-		-
Postes de concreto prefabricado 2.5 m	22.00	unidad	Q 65.00	Q	1,430.00
Columna armada (0.15X0.15)	1.00	unidad	Q 180.00	Q	180.00
Alambre espigado	3.00	rollo	Q 375.00	Q	1,125.00
Candado 60 mm	1.00	unidad	Q 120.00	Q	120.00
Cemento	10.00	Saco	Q 75.00	Q	750.00
Arena de rio	1.50	m3	Q 200.00	Q	300.00
Piedra bola	1.50	m3	Q 200.00	Q	300.00
Puerta tubo proceso 1 1/4"	1.00	unidad	Q 700.00	Q	700.00
TOTAL DE MATERIALES				Q	4,905.00
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-		-
Flete del material	1.00	unidad	Q 300.00	Q	300.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q	300.00
MANO DE OBRA	-	-	-		-
Realización de cerco perimetral	1.00	unidad	Q 500.00	Q	500.00
TOTAL MANO DE OBRA				Q	500.00
TOTAL DEL REGLON				Q	5,705.00
COSTO UNITARIO				Q	121.38

REGLON No. 16	Mantenimiento Sistema de Desinfección				
CANTIDAD	1.00	Global			-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
MATERIALES	-	-	-		-
Pastillas de Hipoclorito de Calcio	20.00	unidad	Q 17.00	Q	340.00
Mantenimiento preventivo o correctivo	1.00	global	Q 60.00	Q	60.00
TOTAL DE MATERIALES				Q	400.00
TOTAL DEL REGLON				Q	400.00
COSTO UNITARIO				Q	400.00

REGLON No. 17	Tapadera de letrina + basurero con tapadera			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Tapa de madera	1.00	unidad	Q 50.00	Q 50.00
basurero plástico con tapa	1.00	unidad	Q 35.00	Q 35.00
	-	-	-	
TOTAL DE MATERIALES	-	-	-	Q 85.00
TOTAL DEL REGLON	-	-	-	Q 85.00
COSTO UNITARIO	-	-	-	Q 85.00

REGLON No. 18	Estación de lavado de manos			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Cubeta grande con tapa con dispensador 15 litros	1.00	unidad	Q 65.00	Q 65.00
Jabón de manos	1.00	unidad	Q 15.00	Q 15.00
TOTAL DE MATERIALES	-	-	-	Q 80.00
TOTAL MANO DE OBRA	-	-	-	Q -
TOTAL DEL REGLON	-	-	-	Q 80.00
COSTO UNITARIO	-	-	-	Q 80.00

REGLON No. 19	Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Lámina galvanizada calibre 28	4.00	unidad	Q 90.00	Q 360.00
Tubería sanitaria PVC 3"	0.50	unidad	Q 179.00	Q 89.50
Codo Sanitario 90° PVC 2"	2.00	unidad	Q 24.00	Q 48.00
Cemento	1.00	saco	Q 75.00	Q 75.00
Arena de rio	0.30	m3	Q 200.00	Q 60.00



Piedrín triturado de 1/2"	0.25	unidad	Q 300.00	Q 75.00
Parales de 3"X3"X9'	4.00	unidad	Q 45.00	Q 180.00
Parales de 2"X2"X9'	6.00	unidad	Q 35.00	Q 210.00
Clavo de madera 3"	2.00	libra	Q 8.00	Q 16.00
Pasador	1.00	unidad	Q 24.00	Q 24.00
Clavo de lamina 3"	2.00	libra	Q 8.00	Q 16.00
Bisagras	2.00	par	Q 15.00	Q 30.00
Abrazadera para tubería PVC 3"	3.00	unidad	Q 4.50	Q 13.50
TOTAL DE MATERIALES	-	-	-	Q 1,197.00
-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y TRANSPORTE				
-	<u>1</u>	unidad	<u>100</u>	Q 100.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-	Q 100.00
-	-	-	-	-
MANO DE OBRA				
Mano de obra	<u>1.00</u>	unidad	<u>Q 120.00</u>	Q 120.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA	-	-	-	Q 120.00
TOTAL DEL RENGLON	-	-	-	Q 1,417.00
COSTO UNITARIO	-	-	-	Q 1,417.00

RENGLON No. 20	Iluminación eléctrica para letrina			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Foco led 9 watts	1.00	unidad	Q 15.00	Q 15.00
Plafonera	1.00	unidad	Q 4.50	Q 4.50
switch sobre puesto	1.00	saco	Q 6.50	Q 6.50
cable dúplex calibre 12	6.00	m	Q 8.00	Q 48.00
Cinta de Aislar Negra 3/4	1.00	unidad	Q 8.00	Q 8.00
TOTAL DE MATERIALES	-	-	-	Q 82.00
MANO DE OBRA	-	-	-	-
Mano de obra	<u>1.00</u>	unidad	<u>Q 60.00</u>	Q 60.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA	-	-	-	Q 60.00
TOTAL DEL RENGLON	-	-	-	Q 142.00
COSTO UNITARIO	-	-	-	Q 142.00



REGLON No. 21	Tapadera de pozos de absorción			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	-
MATERIALES	-	-	-	-
Cemento UGC	1.00	saco	Q 75.00	Q 75.00
Arena de río	0.20	m3	Q 200.00	Q 40.00
Piedrín de 3/4"	0.20	m3	Q 250.00	Q 50.00
Varilla de acero corrugado 3/8" grado 40	4.00	varilla	Q 32.50	Q 130.00
Tabla	2.00	unidad	Q 21.25	Q 42.50
Alambre de amarre calibre 16	1.00	libra	Q 8.00	Q 8.00
Clavo de 3	1.00	libra	Q 8.00	Q 8.00
TOTAL DE MATERIALES	-	-	-	Q 278.50
MANO DE OBRA	-	-	-	-
Mano de obra	1.00	global	Q 120.00	Q 120.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA	-	-	-	Q 120.00
TOTAL DEL REGLON	-	-	-	Q 398.50
COSTO UNITARIO	-	-	-	Q 398.50

REGLON No. 22	Nueva Letrina de hoyo seco ventilado			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	-
MATERIALES	-	-	-	-
Lámina galvanizada calibre 28	4.00	unidad	Q 90.00	Q 360.00
Tubería sanitaria PVC 3"	0.50	unidad	Q 179.00	Q 89.50
Codo Sanitario 90° PVC 3 "	2.00	unidad	Q 2.50	Q 5.00
Cemento	4.00	saco	Q 75.00	Q 300.00
Arena de río	0.30	m3	Q 200.00	Q 60.00
Piedrín triturado de 1/2"	0.25	unidad	Q 300.00	Q 75.00



Varilla de acero corrugado 3/8" grado 40	4.00	varilla	Q 24.50	Q 98.00
Parales de 3"X3"X9'	4.00	unidad	Q 45.00	Q 180.00
Parales de 2"X2"X9'	6.00	unidad	Q 35.00	Q 210.00
Clavo de madera 3"	2.00	libra	Q 8.00	Q 16.00
Candado de 40 mm	1.00	unidad	Q 60.00	Q 60.00
Pasador	1.00	unidad	Q 24.00	Q 24.00
Clavo de lamina 3"	2.00	libra	Q 8.00	Q 16.00
Bisagras	2.00	par	Q 15.00	Q 30.00
Pegamento PVC Pomo de 25 gr.	1.00	unidad	Q 27.50	Q 27.50
Abrazadera para tubería PVC 3"	3.00	unidad	Q 4.50	Q 13.50
TOTAL DE MATERIALES				Q 1,564.50
-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y TRANSPORTE				
Flete del material	1.00	unidad	Q 200.00	Q 200.00
-	-	-	-	-
TOTAL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE				Q 200.00
-	-	-	-	-
MANO DE OBRA				
Mano de obra	1.00	unidad	Q 650.00	Q 650.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				Q 650.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 2,414.50
COSTO UNITARIO				Q 2,414.50

RENGLON No. 23	Nuevo Pozo de absorción			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES	-	-	-	-
Ladrillo Tayuyo	246.00	unidad	Q 3.00	Q 738.00
Alambre de amarre calibre 16	1.00	libra	Q 8.00	Q 8.00
Arena de río	0.60	m3	Q 200.00	Q 120.00
Cemento UGC	3.00	saco	Q 75.00	Q 225.00
Clavo de 3	0.20	libra	Q 8.00	Q 1.60
Varilla de acero corrugado 3/8" grado 40	3.00	varilla	Q 24.00	Q 72.00
tee PVC 2"	1.00	unidad	Q 16.60	Q 16.60
Tapón PVC 1/2"	1.00	unidad	Q 6.50	Q 6.50
Tabla	1.00	unidad	Q 37.00	Q 37.00



Piedra bola de 2 1/2" a 3"	0.30	m3	Q 200.00	Q 60.00
Piedrín de 3/4"	0.30	0.3	Q 250.00	Q 75.00
	-	-	-	-
TOTAL DE MATERIALES				Q 1,359.70
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-	-
Flete del material	1.00	unidad	Q 150.00	Q 150.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-
Mano de obra	1.00	global	Q 1,200.00	Q 1,200.00
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				Q 1,200.00
TOTAL DEL RENGLON				Q 2,709.70
COSTO UNITARIO				Q 2,709.70

REGLON No. 24	Trampa de Grasa			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	-
MATERIALES	-	-	-	-
Ladrillo Tayuyo	70.00	unidad	Q 3.00	Q 210.00
Alambre de amarre calibre 16	1.00	libra	Q 8.00	Q 8.00
Arena de río	0.20	m3	Q 200.00	Q 40.00
Cemento UGC	2.00	saco	Q 75.00	Q 150.00
Clavo de 3	1.00	libra	Q 8.00	Q 8.00
Varilla de acero corrugado 3/8" grado 40	2.00	varilla	Q 24.00	Q 48.00
Tabla	1.00	unidad	Q 37.00	Q 37.00
Piedrín de río	0.10	0.3	Q 225.00	Q 22.50
Tubo PVC 2" drenaje	2.00	unidad	Q 86.00	Q 172.00
Tee sanitaria 2"	2.00	unidad	Q 16.50	Q 33.00
tapón PVC 2"	1.00	unidad	Q 6.50	Q 6.50
codo PVC 2"	3.00	unidad	Q 13.50	Q 40.50
Pegamento PVC Pomo de 25 gr.	1.00	unidad	Q 27.50	Q 27.50
TOTAL DE MATERIALES				Q 803.00
MAQUINARIA Y TRANSPORTE	-	-	-	-
-	-	-	-	-



-	-	-	-	-
MANO DE OBRA	-	-	-	-
Mano de obra	<u>1.00</u>	global	<u>Q 250.00</u>	<u>Q 250.00</u>
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				<u>Q 250.00</u>
TOTAL DEL RENGLON				<u>Q 1,053.00</u>
COSTO UNITARIO				<u>Q 1,053.00</u>

RENGLON No. 25	Implementación SANTOLIC			
CANTIDAD	1.00	Unidad		-
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	-	-	-	-
MATERIALES	-	-	-	-
Material didáctico e insumos para facilitador y para las etapas de la metodología (Incluye impresiones) :	1.00	global	500	Q 500.00
Insumos para la celebración FIDAL Alimentación:	1.00	global	1800	Q 1,800.00
Rótulo FIDAL para la comunidad instalado:	1.00	global	1300	Q 1,300.00
Costo del facilitador en función del tiempo que invierte y sus recursos:	1.00	global	2000	Q 2,000.00
Estipendio (Alimentación y Transporte) para visita de verificación del comité FIDAL:	1.00	global	1500	Q 1,500.00
Insumos para higiene bucodental y lavado de manos: (Varía por comunidad)	1.00	global	5000	Q 5,000.00
TOTAL DE MATERIALES				<u>Q 12,100.00</u>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
TOTAL MANO DE OBRA				<u>Q -</u>
TOTAL DEL RENGLON				<u>Q 12,100.00</u>
COSTO UNITARIO				<u>Q 12,100.00</u>



Especificaciones técnicas

Especificaciones de Materiales

Tubería de PVC

Bajo esta denominación deben entenderse los tubos de Cloruro de Polivinilo Rígido. Igualmente estarán incluidos los accesorios (tees, codos, reductores, etc.) que sean necesarios y que deben satisfacer las normas ASTM D-2466-76 cedula 40. Los tubos de PVC deberán ser de tipo I, grupo I PVC 1120, de resistencia a la presión requerida, fabricados de manera que satisfagan como mínimo las normas ASTM D-22241-74; cédula 40, y las normas ASTM D-1785. Los solventes a utilizarse deberán satisfacer las normas ASTM D-256476. La línea de Conducción y Distribución del proyecto de agua potable será con tubería PVC de 160, 250 y 315 PSI en diámetros especificados en planos.

Instalación de tubería PVC:

En caso de un cambio de tubería deberá tenerse cuidado de separar el suelo vegetal del material que más tarde se usará para rellenar la zanja. Cuando la obtención de buen material para el relleno de la zanja sea muy difícil en el sitio, deberá proveerse material de relleno de algún banco de préstamo. Antes de la colocación de la tubería, el fondo de la zanja deberá emparejarse cuidadosamente, para que el tubo quede firmemente apoyado en toda su longitud, se evitará que quede desigualmente soportada y en contacto con piedras, terrones, ripio, etc. En el caso que el fondo de la zanja no fuera blando, deberá colocarse una capa de arena u otro material suave compactado, cuyo espesor mínimo deberá ser de 10 centímetros.

Tubería de hierro galvanizado (hg)

Los tubos galvanizados, son tubos de acero cuyas superficies exteriores e interior han sido recubiertos de zinc, por cualquier procedimiento que satisfagan como mínimo las especificaciones contenidas en las normas ASTM A-1206212 y que en su fabricación hayan sido soldados eléctricas sin costura y galvanizados en caliente. Deberán estar roscados en ambos extremos y tener cada tubo una pieza para acoplar, conforme especificaciones ASTM y ASPT.

Instalación de la tubería de hg.

Esta tubería por su constitución, debe instalarse expuesta al medio ambiente. Por corrosión debería ir solo expuesta con muertos de concreto para su fijación y protección, cada tubo de HG debe de llevar al menos Dos anclajes o soportes, los cuales serán de una altura variable y deben construirse a 1.00 mts de los puntos donde encontremos las uniones de los tubos. Estos anclajes llevarán acero de 3/8" como mínimo.

En los pasos de los ríos o depresiones importantes, la tubería deberá suspenderse de puentes colgantes, si la luz fuera menor de 12 metros, el tubo se podrá apoyar en dos muros o columnas. Los anclajes deberán ser capaces de soportar el empuje producido por el peso de la tubería entre anclajes, sus accesorios y el agua que contiene; lo que ayudara a reducir el golpe de ariete. En todo tramo expuesto o a la intemperie debe de utilizarse tubería de HG.



Para efecto de determinar presiones o fugas se debe probar la tubería por medio de bomba manual con manómetro a no más de 600 metros de longitud, una presión de trabajo igual que la especificación de la tubería.

En los cambios de dirección de la tubería se debe construir tope de concreto que permitan absorber el golpe de ariete. Colocar uniones universales a una distancia no mayor de 36 Metros en toda la red de tubería "HG".

- Los cortes de tuberías se harán perfectamente a escuadra.
- Las roscas se harán con Tarija para que sea cónica. Si se usan nipples prefabricados, estos deberán tener rosca cónica, las tarrajas deberán tener los dados en perfecto estado para que las roscas sean perfectas y sin despostillamientos.
- Las roscas de fábrica de los tubos, si por el manipuleo se han dañado los bordes o se ha perdido la forma circular deberán ser cambiados y/o podrán ser utilizados al hacerles nuevas roscas.

Uniones

En general, las uniones de tubo HG se harán por medio de copla, de las que están provistos todos los tubos. Cuando sea necesario unir fracciones de tubos, se procederá de la siguiente manera:

- Los cortes se harán en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, limando su borde interior hasta conseguir que su diámetro sea correcto y libre de rebabas. Para el corte, se usarán tarrajas limpias y afiladas en perfecto estado, que no deterioren en ninguna forma la tubería y se utilizara aceite para facilitar la operación, los dados de tarraja deberán graduarse tres o cuatro veces por lo menos para hacer los hilos de las roscas.
- Los hilos de las roscas se harán en la forma y longitud que permita atomizarlas herméticamente sin forzarlas. Debe evitarse el sobreroscado en caso de existir debe cortarse, porque una longitud, sobreroscada hará imposible que el accesorio o válvula entre lo suficiente para obtener un sello adecuado, creado una zona débil en el tubo.
- Para las uniones se deben usar piezas en buen estado, sin roturas, sin porosidad o algún otro defecto que impida el buen funcionamiento de la tubería. Las roscas de las uniones deben sellarse Permatex u otro producto similar.
- Las uniones universales se colocarán como mínimo a cada 20 tubos.

Transporte y almacenamiento

Debido a su poco peso, la tubería de PVC puede ser transportada en grandes cantidades fácilmente. Cualquiera que sea la forma de transporte, deberá de tenerse cuidado que no sufra esfuerzos, roces o golpes que puedan causarle daño. Para su almacenamiento la tubería debe de preferencia soportarse horizontalmente en toda su longitud, debiendo ser el piso sobre el que se apoya liso y libre de objetos



que la puedan dañar. Si se usan estantes, la separación de los apoyos no debe ser mayor de un metro para evitar que se produzca deformaciones permanentes.

Para proteger la tubería de los rayos del sol, se debe colocar en la sombra o cubrirla con un material opaco. Si la tubería es de espiga y campana, las campanas deben almacenarse de manera que las filas tengan las campanas alternas.

El cemento solvente, el limpiador y el lubricante, no debe someterse a extremos de calor o frío, el sitio de su almacenamiento o uso debe estar bien ventilado ya que son productos inflamables. Todos los empaques de hule deben ser empacados en cajas de cartón, y deben estar en un lugar limpio, donde no haya grasa, aceite o calor excesivo. Los empaques deben ser almacenados en lugar fresco fuera del alcance de los rayos del sol.

Válvulas

Todas las válvulas deberán de ser de buena calidad y cumplir con la finalidad indicada dentro del plan. Las cajas de protección para las válvulas serán de concreto reforzado y protegidas con candado para intemperie, las dimensiones se especifican en planos.

Agua

El agua que se utilice para mezclado y curado del concreto o lavado de agregados, debe ser limpia y libre de sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero.

Cemento

Deberá de ser cemento tipo Portland, con una resistencia mínima de 4000 Psi. (Libras por pulgada cuadrada). Para el almacenamiento y manejo del cemento se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

El cemento se deberá estibar sobre tarima situada como mínimo, a 20 centímetros sobre el suelo.

La altura de apilado máximo debe ser de 10 sacos sobre el suelo.

La bodega tendrá la amplitud necesaria para poder retirar el cemento más antiguo durante su uso y a la vez, colocar cemento nuevo sin dificultad.

Ningún cemento deberá permanecer en la bodega por más de un mes.

Agregado fino

Este material estará formado por arena de río, que sea consistente, libre de arcilla, cieno o cualquier otro desecho orgánico y sales minerales que afecten la calidad del concreto. De contener material orgánico NO PODRÁ UTILIZARSE en las fundiciones de obras que contendrán agua, tales como Tanques de distribución, etc.; a menos que esta contaminación se pueda eliminar.

Agregado grueso

Deberá de ser triturado en medidas que indiquen los planos o dependiendo de su utilización, para que garantice ser un material anguloso que propicie un concreto de alta resistencia. Deberá ser limpio, libre de arcilla lodo o polvo. PIEDRA La piedra que se utilizará en el proyecto será por lo general para colocar



dentro de las cajas de captación a fin de conformar un filtro, esta piedra debe ser limpia, libre de arenas, arcillas limos y materias orgánicas, debe ser sana, sin grietas ni fragmentación marcada, de la mayor densidad posible. Si se utilizará piedra para muros de captaciones u otras obras, no se utilizará piedra de tipo caliza; ya que esta tiende a disolverse con el agua y el tiempo.

Concreto

Resistencia del concreto

El concreto a utilizar deberá de tener una resistencia no menor a 210 kg/cm², utilizando una proporción adecuada (1:2:3) volumétrica. El concreto preparado de forma mecánica con la ayuda de mezcladoras será preferible al preparado a mano. El concreto que se debe de preparar en forma volumétrica utilizando un depósito de 1 pie cúbico exacto (parihuela.)

El concreto acabado de colocar se protegerá de la acción de la lluvia, corrientes de agua y cualquier otro agente exterior que pudiera dañarlo. Inmediatamente después de terminada la colocación del concreto, deberá mantenerse la estructura en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros siete días.

Acero de refuerzo

El acero a utilizar deberá ser corrugado con los diámetros y resistencia a la fluencia requerida en los planos, si no hubiera indicación en los planos del grado del acero se utilizará GRADO 40, LEGITIMO. Debe almacenarse por encima del nivel del terreno, sobre plataforma, largueros, bloques u otros soportes de madera o material adecuado y ser protegido de la intemperie y ambientes corrosivos, así como de daños físicos que pudiera tener en su transporte y/o almacenaje. Al colocarse en la obra y antes de fundirse el concreto, todo el acero de refuerzo debe estar libre de polvo, oxido, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material extraño, que pueda afectar la adherencia entre acero y concreto.

El acero de refuerzo debe colocarse exactamente en las posiciones mostradas en los planos y firmemente sostenido para evitar su corrimiento durante el vaciado del concreto. El alambre de amarre debe ser calibre 14 o 16.

Encofrado

El encofrado es todo el maderamen o molde metálico que estará en contacto directo con el concreto o con los elementos de mampostería que integren la estructura y sus respectivos soportes. Por otro lado, desencofrado es la operación de desarmar la obra falsa que constituye el elemento estructural. Constituye el suministro, transporte, montaje de la obra falsa que sirve para darle forma y rigidez a la estructura de concreto o mampostería mientras endurece el material aglutinante.

Requisitos de construcción

Los encofrados se arman de acuerdo al diseño y cálculo que llene requisitos de estabilidad, rigidez y los demás señalados en estas especificaciones.

Ser rígido y estable para garantizar que mantenga su posición y forma durante su uso. Ajustarse a la forma, líneas, medidas y niveles especificados en los planos.



Estar construido de tal manera que evite la fuga del concreto durante la fundición y vibrado de la estructura. La persona responsable no debe dar inicio a ninguna fundición, si en el encofrado existen condiciones contrarias que afecten al acero de refuerzo y, además, se observan condiciones no adecuadas para cumplir con lo establecido para el concreto.

La remoción del encofrado deberá ejecutarse con todo el cuidado necesario para evitar daños a la estructura. Se recomienda aplicar un aditivo desencofrante o bien diésel o aceite quemado sobre la formaleta, lo que facilitará el desencofrado.

Trabajos de mampostería

Trabajos de mampostería, son las estructuras formadas por ladrillo, bloca y unidades con mortero; ya sean con refuerzo o no.

Materiales:

Piedra: Esta deberá cumplir con todas las condiciones descritas en el desarrollo del numeral correspondiente, deberá ser uniforme.

Candados

Los candados deberán tener las siguientes características:

Ser para intemperie con caja inoxidable, de 3" como mínimo deben tener un pasador de acero inoxidable de 3/8" de diámetro como mínimo, poseer el registro de tres seguros y deberán instalarse en todos los elementos del acueducto que deben mantenerse cerrados, tales como puertas, tapaderas, compuertas y similares.



Especificaciones por renglón

1. Capacitación a Fontaneros + herramientas

En este renglón se pretende el traslado a las capacitaciones a el fontanero, impartidas por instituciones o municipalidad con el objetivo de desarrollar capacidades técnicas y operativas sobre la gestión, implementación y manejo de los sistemas de agua a los fontaneros de la comunidad, así como la compra de herramienta mínima para realizar las actividades de operación y mantenimiento. Dentro de las herramienta que debe tener un fontanero están: Lave de cangrejo de 12", llave stilson 14", Alicata pico de loro articulado 10", alicata electricista 7", Alicata punta larga, cierra de arco, Machete 22", destornillador Phillips y de castigadera.

2. Creación de comité de agua

Se debe conformar un comité el cual será el encargado de operar, administrar y dar mantenimiento al sistema de agua y saneamiento, el mismo debe trabajar conjuntamente con el COCODE y la población.

Funciones del comité de agua y saneamiento:

- Dirige la administración de los sistemas de agua y saneamiento, procurando que el servicio de agua sea permanente y de buena calidad y que los baños de las viviendas se mantengan limpias y en correcto funcionamiento.
- Manejar los recursos para la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.
- Dirige los trabajos de operación y mantenimiento del sistema de agua.
- Dirige a los comunitarios para un mantenimiento adecuado de sus baños lavables.
- Garantiza que todos los beneficiarios de agua y saneamiento, participen en la educación sanitaria y ambiental.
- Representa oficialmente a los beneficiarios de agua y saneamiento, ante las autoridades e instituciones.
- Elabora y aplica los planes de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento
- Elabora una lista actualizada de los propietarios y propietarias de las instalaciones domiciliarias de agua y de las letrinas.
- Facilita que otras familias en un futuro puedan entrar en nuevos proyectos de agua y saneamiento.
- Velar porque todas las personas cumplan con el reglamento del sistema de agua y paguen su tarifa por el servicio de agua que reciben.



3. Realizar limpieza y chapeo alrededor de captaciones y sus obras componentes

Son las actividades previas a la iniciación de los trabajos en el sistema de agua, Consiste en el chapeo, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites de las obras del sistema, con el fin de realizar y facilitar los trabajos de obra civil. Todos estos trabajos deben de preservar la vegetación que deba conservarse, a efecto de evitar daño en la obra y a la propiedad privada, así como degradación ecológica se deberá disponer que vegetación se tendrá que respetarse, lo mismo que la preservación de árboles aun estando dentro del área de los trabajos no sea obstáculo para llevarlas a cabo. Se deberá tener especial cuidado en que la disposición de estos desechos se haga en zonas donde no ocasionen posteriormente contaminación.

4. Pichachas para captaciones

En este renglón se contempla la elaboración artesanal de pichachas en la tubería de salida de las captaciones, las cuales consisten en un tramo de tubería de 0.40 m de largo, de diámetro según lo indiquen los planos, se le realizaran agujeros con una broca de 1/2 pulgada a cada 2.50 cm y se le colocara un tapón hembra del mismo diámetro en un extremo y un reductor del diámetro de la tubería de la captación en el extremo contrario. Se recomienda realizar la limpieza con tiner para eliminar polvo, grasas en la superficie donde se aplicará el pegamento; verificar que los tamaños de los componentes que sean de las dimensiones correctas.

5. Limpieza y recorrido Para identificar fugas en línea de conducción

Consiste en el recorrido de toda la línea de conducción realizando chapeo, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los límites de las obras del sistema con el objetivo de identificar fugas o problemas en el sistema

6. Válvulas de aire con caja de concreto

Este trabajo contempla la construcción de válvulas de aire con su caja de concreto reforzado. La caja será a base de piedrín de 1/2", con una tapadera de 0.70x0.70mts y un broquel de concreto para buscar el encaje entre la tapa y la caja.

Deberán levantarse las paredes de la caja, por medio de piedra y una mezcla entre cemento y arena de río cernida, en la proporción 1:4.

Debe respetarse la posición actual de la válvula de aire, porque esta debe cambiarse por una nueva, el elemento nuevo, debe estar en buen estado y ser de calidad, no se aceptará utilizar válvulas usadas, oxidadas o en mal estado antes de colocarlas. Las válvulas de aire deberán ser automáticas y certificadas. Todas las válvulas se instalarán con niples. Las cajas de protección para las válvulas serán de concreto reforzado y protegidas con candado para intemperie, las dimensiones se especifican en planos.



7. Sistema de desinfección

El renglón contempla la instalación de un sistema de desinfección artesanal, a base de la aplicación de pastillas de hipoclorito de calcio en el sistema, se deberá de elaborar y ensamblar según indiquen los planos, se recomienda armarlo sin pegamento para verificar que cada componente este en correcta posición, debe tenerse un adecuado control del sistema, verificando constantemente que las uniones no tengan fugas y el elemento funcione bien.

Las pastillas de hipoclorito de calcio deben tener una concentración del 65% para brindarle a la población la desinfección adecuada del sistema

Es indispensable que se cuente con un sistema de control por parte de la comunidad o el área de salud de la zona para monitorear el cloro residual en el sistema. Se considera apto para consumo humano el agua cuando el cloro residual se encuentra entre 0.5 y 1 p. p. m. (COGUANOR 29001, 1999).

8. Exámenes bacteriológico y físico químico

En renglón contempla el costo del análisis bacteriológico y físico, los cuales son procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua de la comunidad para evaluar sus características físicas, químicas o ambas.

Toma de muestras

Este procedimiento es aplicable para recolectar muestras de agua de equipos de bombeo, grifos, Lagos y aguas superficiales.

Captación de Muestras de Agua para Análisis Bacteriológico. De un Grifo, utilizando Recipientes Plásticos autoclaveables (Esterilizados en el Laboratorio):

- Realizar el procedimiento de desinfección del grifo.
- Si no cuenta con guantes, se puede usar alcohol para hacer un lavado de manos antes de captar la muestra de agua.
- Cuidadosamente abrir hasta la mitad el grifo y dejar correr el agua por 1 o 2 minutos.
- Quitar la tapa del frasco y mantenerla boca abajo sin que toque otras superficies.
- Inmediatamente tomar la muestra de agua, llenar el frasco tratando de dejar un espacio vacío para facilitar la agitación antes del análisis.
- Cerrar el frasco, identificar la muestra y almacenar cuidadosamente.

Captación de Muestras de Agua para Análisis Bacteriológico. De un Grifo, utilizando Bolsas Estériles:

- Realizar el procedimiento de desinfección del grifo, y el de lavado de manos con alcohol.
- Rasgar la parte superior de la bolsa por la línea punteada.
- Con mucho cuidado y sin tocar el borde de la bolsa, sujetar la bolsa por las pestañas laterales, luego abrir la bolsa.
- Sujetar la bolsa por los extremos de color amarillo y captar la muestra de agua.



- e. Con mucho cuidado y sin tocar el borde de la bolsa, cerrar la bolsa girando tres veces sobre si misma sujetándola por los extremos de color amarillo, hacer un cierre adicional frente a la bolsa.
- f. Identificar la muestra con un marcador permanente y mantenerla en forma vertical para su transporte.

Nota: Los recipientes necesarios para la captación de las muestras serán proporcionados por el Laboratorio de Agua del INFOM

Transpórtelas adecuadamente:

Menos de 2 horas desde la captación, puede ser sin refrigeración

Más de dos horas necesita refrigeración a 4°C

9. Cerco Perimetral de Captaciones

El objeto de colocar este elemento, será proteger las unidades del proyecto que hay en el interior del predio. Los principales materiales a utilizar para su construcción deberán ser postes cuadrados prefabricados, alambre espigado galvanizado calibre 16. Además, tendrá una puerta metálica para su acceso.

Los postes deberán tener secciones mayores a 0.10m x 0.10m deberán contar con ganchos de acero liso No. 2 para alojar el alambre espigado. Se considera 4 hilos de alambre colocados en cada poste distribuido de manera que cumpla con la función de impedir el ingreso de animales al predio.

Para fundir el cimiento que servirá de anclaje a los postes, se utilizará mampostería de piedra entre 0.05 m a 0.08m (2" a 3") y mortero con una proporción volumétrica de 1:3.

La puerta de 1.00m de ancho deberá estar construida de malla galvanizada de 2" calibre 12 instalada sobre la estructura de perfil plano 1" x ¼" ASTM A-36 y este a su vez al tubo $\varnothing \frac{3}{4}$ "

La puerta deberá ser construida en un taller de herrería y posteriormente instalada en el lugar, debe incluir pasador y candado.

10. Construcción de Captación

La captación serán de tipo brote definido, el muro de captación será de mampostería de piedra, el sello sanitario será una losa de concreto armado con su respectiva tapadera de concreto y candado para intemperie. Las dimensiones máximas del sello sanitario de cada una serán de 1.50x1.50 M. Las dimensiones y especificaciones se indican en el plano indicado

- Mampostería de piedra: Piedra bola 67%, mortero 33% el mortero a utilizar, sabieta proporción de mezcla-cemento arena (1:2)
- Concreto: $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ 3000 lbs/plg² proporción de mezcla-cemento arena-piedrín (1:2:3)
- Muros: Los muros de mampostería de piedra deben impermeabilizarse por medio de una capa de sabieta de proporción cemento-arena (1:2) debidamente alisada.
- Losas: La losa de concreto debe dársele un desnivel de 1% hacia los lados y la superficie debe quedar cernida con cemento-arena en proporción (1:2).
- Refuerzo: $f_y = 2810 \text{ kg/cm}^2$



11. Columnas de concreto armado para tubería HG

Se refiere a la construcción de columnas de concreto reforzado de 0.40x0.50x1.0 con el fin de detener la tubería de HG que se encuentra suspendida en algunos tramos, los cuales serán sujetos mediante una abrazadera metálica de 3/4" x 1/4" a las columnas de concreto. $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ 3000 lbs/plg² proporción de mezcla cemento arena pedrín (1:2:3). Los detalles y medidas se detallan en los planos.

12. Cambio de cables y mordazas de pasos aéreos

Dentro de las mejoras a realizar en los pasos aéreos se abarca el cambio de cables en el elemento, estos serán compuestos por cables de suspensión de acero de 1/4", se colocarán mordazas para fijar estos elementos. Se deberá apuntalar la parte baja de la tubería para que se pueda trabajar adecuadamente al momento de colocar los cables, se recomienda usar parales de madera de 2"x3" o bambú de la zona para lograr la estabilidad de la tubería y que se pueda trabajar en esta adecuadamente.

13. Cerco perimetral de tanque de almacenamiento

El objeto de colocar este elemento, será proteger las unidades del proyecto que hay en el interior del predio. Los principales materiales a utilizar para su construcción deberán ser postes cuadrados prefabricados, alambre espigado galvanizado calibre 16. Además, tendrá una puerta metálica para su acceso.

Los postes deberán tener secciones mayores a 0.10m x 0.10m deberán contar con ganchos de acero liso No. 2 para alojar el alambre espigado. Se considera 4 hilos de alambre colocados en cada poste distribuido de manera que cumpla con la función de impedir el ingreso de animales al predio.

Para fundir el cimientto que servirá de anclaje a los postes, se utilizará mampostería de piedra entre 0.05 m a 0.08m (2" a 3") y mortero con una proporción volumétrica de 1:3.

La puerta de 1.00m de ancho deberá estar construida de malla galvanizada de 2" calibre 12 instalada sobre la estructura de perfil plano 1" x 1/4" ASTM A-36 y este a su vez al tubo $\varnothing \frac{3}{4}$ "

La puerta deberá ser construida en un taller de herrería y posteriormente instalada en el lugar, debe incluir pasador y candado.

14. Mantenimiento Sistema de Desinfección

Contempla la compra de pastillas de hipoclorito, así como el mantenimiento preventivo del clorador con el fin de tener un sistema de desinfección continuo e interrumpido.

15. Tapadera de letrina + basurero con tapadera

Se implementará a las letrinas que carezcan de estos componentes. Previamente deberán de tomarse las medidas y dimensiones de la tasa de la letrina para posteriormente fabricar su tapa de madera. El



basurero con tapadera se utilizará para desechar el papel de baño y productos sanitarios, se contempla de material plástico de 0.30X0.30X0.50.

16. Estación de lavado de manos

Este renglón contempla la compra de una cubeta de plástico con tapa y dispensador (Chorro) de capacidad de 15 litros, y la compra de jabón de manos. La finalidad de este dispositivo es proveer el lavado de manos asociado al uso de las letrinas.

17. Remozamiento Letrinas de hoyo seco ventilado

Los trabajos para la mejora de letrinas, consisten en priorizar la estructura formal de los elementos, por medio de la construcción de un elemento formal, estable y seguro para la población. La estructura será a base de paralelas la colocación de 4 paralelas de 3" x 3" para dar estabilidad a la letrina, como rigidizantes se colocarán reglas de madera de 2" x 2", como paredes de la letrina se utilizará lámina galvanizada calibre 28 acanalada. En la salida del techo debe colocarse un tubo pvc de 3", este debe tener una salida por medio de un codo a 90°.

18. Iluminación eléctrica para letrina

Consiste en un circuito eléctrico simple de una unidad de plafonera con foco controlada mediante un switch sobre puesto conectada a la red eléctrica de la vivienda más cercana a la letrina, con el fin de iluminar la letrina y prevenir accidentes.

19. Tapadera de pozos de absorción

Consiste en la construcción de una tapadera para pozos de absorción que no con una tapadera adecuada con el fin de prevenir accidentes y que ingrese material no deseado dentro del pozo. La tapadera será de concreto reforzado $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ 3000 lbs/plg² proporción de mezcla cemento arena piedrín (1:2:3).

20. Pozo de absorción

Será un pozo de 3.00mts de altura, con un acho de 0.90 m de diámetro, el fondo debe compactarse adecuadamente para evitar que se produzcan hundimientos, se realizará el bocal con ladrillo tayuyo de 0.065x0.11x0.23 a una profundidad de 0.44m y una tapadera de concreto reforzado $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ 3000 lbs/plg² proporción de mezcla cemento arena piedrín (1:2:3).

En el fondo del pozo, se debe de verter una capa de 0.15mts de altura con piedra bola, y debajo de esta una capa de piedrín de ½" de 0.20 el cual servirá como medio



La conexión de tubería debe venir desde la caja trampa grasa hasta el pozo, será por medio de tubería PVC de 2" con una resistencia de 80PSI, está tendrá su ingreso por la parte superior del pozo, con una caída al colocar un codo tee o codo a 90°.

21. Trampa de Grasa

La función de este elemento es proveer de un sistema que capture todas las aguas grises provenientes de la pila, mediante el sistema de cortina atrape las grasas y que las guíe hacia el sumidero destinado para su disposición final.

Se construirá a base de ladrillo tayuyo de 0.065x0.11x0.23 en las paredes, en el fondo y la tapa se compondrá de un elemento armado con varillas de 3/8" en ambos sentidos con un espesor de 0.05 m. Las paredes deberán de ser alisadas dentro.

22. implementación SANTOLIC

SANTOLIC es un enfoque de cambio de comportamiento a nivel comunitario, que moviliza a las comunidades para llevar a cabo su propia evaluación y análisis de los problemas de saneamiento y a tomar medidas adecuadas para convertirse en comunidades FIDAL. Cabe destacar que también puede incluir promoción de higiene, comunicación sobre el cambio de comportamiento, el mercadeo del saneamiento y otros como el manejo de heces de animales. Además, SANTOLIC hace hincapié en la participación de las autoridades gubernamentales respectivas desde el inicio del programa. En el renglón se describen las actividades e insumos para lograr la implementación de la metodología



Bibliografía

- Ministerio de salud pública y asistencia social, dirección de área de salud de Sololá, Distrito de salud no 2 Panajachel, Cuadro de vigilancia epidemiológica (2021)
- INFOM-UNEPAR. (2011). Guía de Normas Sanitarias para el Diseño de Sistemas Rurales de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano. Ciudad de Guatemala: INFOM-UNEPAR.
- SEGEPLAN, S. d. (2013). Guía de Costos Promedio de la Construcción. Ciudad de Guatemala: Gobierno de Guatemala.



Planos